

Service Information



PHILIPS

1974-04-05

22RH532

R74-13

Rectifications to Service Manuals and modifications introduced in accordance with PL01 during production.

- The code number of R616, 618 (10 Ω safety) should be 4822 111 30405.
- The code number of BC548 (TS440) should be 4822 130 40938.
- The circuit diagram has been adapted (see Fig. 1).
- For TS430, MJ3001 (4822 130 41036) is used.
- For TS431, MJ2501 (5322 130 44164) is used.
- BD266A (TS443) and BD267 (TS442) are supplied as a pair (4822 130 41037).
- D457 becomes BZY88/C18V (5322 130 30304).
- D463, 464, 465, 467 become BAW62 (5322 130 30613) instead of BA217.
- R583 becomes 6.8 k Ω .
- R628 becomes 4.7 Ω safety resistor (4822 111 30262).
- R638 becomes 18 Ω safety resistor (4822 111 30317).
- R642 becomes 6.8 k Ω metal-film resistor (4822 116 51138).
- R644 becomes 100 k Ω metal-film resistor (4822 116 51123).
- R645 becomes 18 k Ω metal-film resistor (4822 116 51124).
- R665 becomes 120 Ω .
- R681 becomes 39 Ω safety resistor (4822 111 30005).
- R693 is no longer used.
- R695 1.5 Ω wire-wound (5322 113 60092) has been added.
- R696 33 Ω wire-wound (4822 112 21067) has been added.
- R718 becomes 1 k Ω safety resistor (4822 111 30108).
- R725 becomes 1 k Ω safety resistor (4822 111 30108).
- C502 becomes 47 μ F 10V.
- C504 becomes 33 μ F 16V.
- C530, 531, 532 become 27 nF.
- C550 is no longer used.
- C551 becomes 2.7 μ F (5322 121 40122).
- The connections of the treble loudspeaker have been interchanged so that the red indication sign is now connected to mass.
- The input circuit is changed in accordance with Fig. 2.
- R580 (12 Ω) is to be added.
- The added three-position switch has code number 4822 277 20137.

Correcties dokumentatie en wijzigingen welke in de productie onder PL01 zijn ingevoerd.

- Het codenummer van R616, 618 (10 Ω safety) moet 4822 111 30405 zijn.
- Het codenummer van BC548 (TS440) moet 4822 130 40938 zijn.
- Het principeschema is aangepast zoals in Fig. 1 is aangegeven.
- Voor TS430 wordt MJ3001 (4822 130 41036) gebruikt.
- Voor TS431 wordt MJ2501 (5322 130 44164) gebruikt.
- BD266A (TS443) en BD267 (TS442) worden als paar geleverd (4822 130 41037).
- D457 wordt BZY88/C18V (5322 130 30304).
- D463, 464, 465, 467 worden BAW62 (5322 130 30613) i.p.v. BA217.
- R583 wordt 6,8 k Ω .
- R628 wordt 4,7 Ω veiligheidsweerstand (4822 111 30262).
- R638 wordt 18 Ω veiligheidsweerstand (4822 111 30317).
- R642 wordt 6,8 k Ω metaalfilmweerstand (4822 116 51138).
- R644 wordt 100 k Ω metaalfilmweerstand (4822 116 51123).
- R645 wordt 18 k Ω metaalfilmweerstand (4822 116 51124).
- R665 wordt 120 Ω .
- R681 wordt 39 Ω veiligheidsweerstand (4822 111 30005).
- R693 is afgevoerd.
- R695 1,5 Ω draadwond (5322 113 60092) is toegevoegd.
- R696 33 Ω draadwond (4822 112 21067) is toegevoegd.
- R718 wordt 1 k Ω veiligheidsweerstand (4822 111 30108).
- R725 wordt 1 k Ω veiligheidsweerstand (4822 111 30108).
- C502 wordt 47 μ F 10 V.
- C504 wordt 33 μ F 10 V.
- C530, 531, 532 worden 27 nF.
- C550 is afgevoerd.
- C551 wordt 2,7 μ F (5322 121 40122).
- De aansluitingen van de hogetonenluidspreker zijn verwisseld zodat het rode merkteken nu aan massa ligt.
- De ingangsschakeling wordt gewijzigd volgens Fig. 2.
- R580 - 12 Ω \\\\ toevoegen.
- De toegevoegde driestandenschakelaar heeft het codenummer 4822 277 20137.

Rectifications aux Notices Techniques et modifications apportées en cours de production sous le marquage PL01.

- Le code des R616, 618 (sécurité 10 Ω) est le 4822 111 30405.
- Le code du BC549 (TS440) est le 4822 130 40938.
- Le schéma de principe a été adapté (voir Fig. 1).
- Pour le TS430 il a été utilisé un type MJ3001 (4822 130 41036).
- Pour le TS431 il a été utilisé un type MJ2501 (5322 130 44164).
- BD266A (TS443) et BD267 (TS442) sont livrés à la paire (4822 130 41037).
- D457 est du type BZY88/C18V (5322 130 30304).
- D463, 464, 465, 467 sont d'un autre type, le BAW62 (5322 130 30613) au lieu de BA217.
- R583 passa à 6,8 k Ω .
- R628 passe à 4,7 Ω résistance de sécurité (4822 111 30262).
- R638 passe à 18 Ω résistance de sécurité (4822 111 30317).
- R642 passe à 6,8 k Ω résistance métallique (4822 116 51138).
- R644 passe à 100 k Ω résistance métallique (4822 116 51123).
- R645 passe à 18 k Ω résistance métallique (4822 116 51124).
- R665 passe à 120 Ω .
- R681 passe à 39 Ω résistance de sécurité (4822 111 30005).
- R693 n'est plus utilisée.
- R695 - 1,5 Ω , résistance bobinée (5322 113 60092) a été ajoutée.

- R696 - 33 Ω , résistance bobinée (4822 112 21067) a été ajoutée.
- R718 passe à 1 k Ω , résistance de sécurité (4822 111 30108).
- R725 passe à 1 k Ω , résistance de sécurité (4822 111 30108).
- C502 passe à 47 μ F - 10 V.
- C504 passe à 33 μ F - 16 V.
- C530, 531, 532 passent à 27 nF.
- C550 est supprimé.
- C551 passe à 2,7 μ F (5322 121 40122).
- Les connexions du haut-parleur des aigus ont été interverties de sorte que le signe indicatif rouge est désormais relié à la masse.
- Le circuit d'entrée est adapté à ces transformations, voir Fig. 2.
- R580 (12 Ω \\\\ est à ajouter.
- Le commutateur à trois positions ayant été inséré porte le code 4822 277 20137.

Berichtigungen in der Dokumentation und Änderungen, die während der Herstellung unter PL01 vorgenommen wurden.

- ✓ Die Code-Nummer von R616, 618 (Sicherheitswiderstand 10 Ω) muss 4822 111 30405 sein.
- ✓ Die Code-Nummer von BC548 (TS440) muss 4822 130 40938 sein.
- ✓ Das Prinzipschaltbild wurde gemäss Abb. 1 angepasst.
- ✓ Für TS430 wird MJ3001 (4822 130 41036) benutzt.
- ✓ Für TS431 wird MJ2501 (5322 130 44164) benutzt.
- ✓ BD266A (TS443) und BD267 (TS442) werden als Paar geliefert (4822 130 41037).
- ✓ D457 wird BZY88/C18V (5322 130 30304)
- ✓ D463, 464, 465, 467 werden BAW62 (5322 130 30613) statt BA217.
- ✓ R583 wird 6,8 k Ω .
- ✓ R628 wird 4,7 Ω Sicherheitswiderstand (4822 111 30262)
- ✓ R638 wird 18 Ω Sicherheitswiderstand (4822 111 30317)
- ✓ R642 wird 6,8 k Ω Metallfilmwiderstand (4822 116 51138)
- ✓ R644 wird 100 k Ω Metallfilmwiderstand (4822 116 51123)
- ✓ R645 wird 18 k Ω Metallfilmwiderstand (4822 116 51124)
- ✓ R665 wird 120 Ω .

- ✓ R681 wird 39 Ω Sicherheitswiderstand (4822 111 30005)
- ✓ R693 ist entfallen.
- ✓ R695 - 1,5 Ω Drahtwiderstand (5322 113 60092) hinzugefügt.
- ✓ R696 - 33 Ω Drahtwiderstand (4822 112 21067) hinzugefügt.
- ✓ R718 wird 1 k Ω Sicherheitswiderstand (4822 111 30108)
- ✓ R725 wird 1 k Ω Sicherheitswiderstand (4822 111 30108)
- ✓ C502 wird 47 μ F - 10 V $\circ$
- ✓ C504 wird 33 μ F - 16 V $\circ$
- ✓ C530, 531, 532 werden 27 nF ●●
- ✓ C550 ist entfallen.
- ✓ C551 wird 2,7 μ F (5322 121 40122)
- ✓ Die Anschlüsse der Hochtonlautsprecher sind umgewechselt worden, so dass das rote Markierungszeichen jetzt an Mass ist
- ✓ Die Eingangsschaltung ist gemäss Abb. 2 geändert.
- ✓ R580 - 12 Ω wurde hinzugefügt.
- ✓ Die Code-Nummer für den hinzugefügten Dreistellungen-Schalter lautet 4822 277 20137.

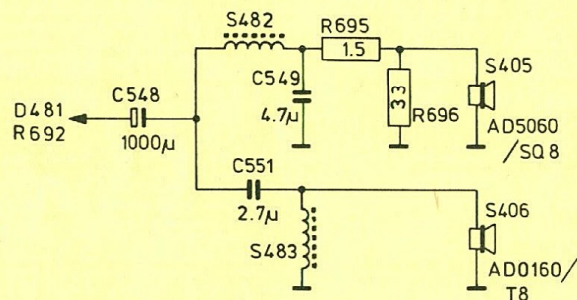


Fig. 1

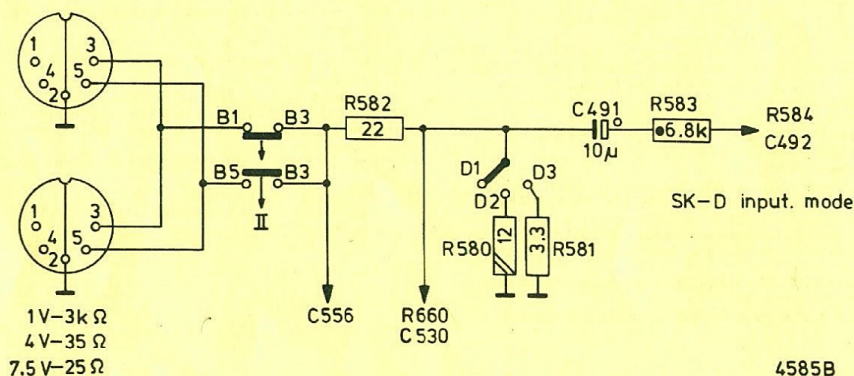


Fig. 2

4585B

Service Information

1974-23-10

22RH532

R74-47

Already issued: R74-13

General

- In the Manual of 22RH532 the -/44 and -/66 versions are cancelled.
- The 22RH532/65 consists of one package with 2 x 22RH532/15.
- For the -/15/25/65 versions the mains voltage output connection has been cancelled. (see item 28 of front page and items 11 and 12 of parts list).

PL02

As from change code PL02 a flat rear panel is used and the input sensitivity circuit has been changed (also see R74-13).
Fig. 1 shows the exploded view of the new rear panel.
Added: item 20 4822 325 60197
item 21 4822 277 20137

PL03

As from change code PL03 a different relay is used for production reasons. However, this is only temporary. As this temporarily used relay has no make-and-break contact, the circuit has been adapted in accordance with Figs. 2 and 3. The dimensions of the relay are also different. However, the p.c. board has been made compatible, so that both relays can be fitted. However, Service only supplies the relay with the make-and-break contact. However, the dimensions may still differ.
If the relay with make-and-break contact supplied by Service is to be incorporated in a PL03 version, with adapted circuit, the relay will not change over. In such a case connection A must be made and the track must be interrupted at B (see Fig. 4).

PL04

As from change code PL04 the following modifications have been made.

- To improve the automatic start/stop circuit this circuit has been adapted in accordance with Fig. 5. Moreover, TS453 (BC546) has been replaced by BC639. New code numbers as a result of this modification are:

TS447 becomes BC548C	5322 130 44196
TS453 becomes BC639	4822 130 41053
C554 added 2,2 nF -20 + 100 %	4822 122 30114
R709 becomes 6,8 k Ω ●	
R710 becomes 22 k Ω ●	
R712 becomes 12 k Ω ●	

- To improve the safe operating range of the bass amplifier C503 (470 μ F) has been replaced by 47 μ F, 40 V. $\circ$
- To improve the safe operating range of the mid/treble amplifier the following modifications have been made.
C534 is replaced by 4,7 μ F 63 V $\circ$
C538 is replaced by 10 nF 10 % 5322 122 34041
C542 is replaced by 470 μ F 25 V $\circ$
C548 is replaced by 680 μ F 63 V 5322 124 74017
R664 is replaced by 33,2 k Ω metal-film resistor 5322 116 54915

R670 is replaced by 3,32 k Ω metal-film resistor 5322 116 50538
R671 is replaced by 220 Ω ●
R684 is replaced by 2,7 k Ω //
R685 is replaced by 1 k Ω ●

PL06

In accordance with modification code PL06, the adjustment of the acoustic feedback has been increased from 125 mV to 140 mV.
Reason: The frequency response has been improved.

PL07

In accordance with modification code PL07 two modifications have been introduced:
a. C539 (2,7 nF) has been replaced by a capacitor of 5,6 nF (4822 121 40402)
Besides, this capacitor is no longer connected across R671 but between collector TS439 and mass. Reason: The treble range has been corrected.
b. The modification in accordance with PL03 has been undone. Thus, the previous situation (PL00 - 01 - 02) has been restored. This was possible because the original relays are available again.

Modifications to be introduced.

- For reasons of production the following transistors have been replaced by different types.
TS421, 422, 439 are replaced by BC558a 4822 130 40962
TS423, 447, 450 are replaced by BC548 4822 130 40938
TS424, 425 are replaced by BC558b 5322 130 44197
TS433 is replaced by BC549 4822 130 40964
TS434 is replaced by BC559a 4822 130 41052
TS435 is replaced by BC547 4822 130 40965
TS446 is replaced by BC558 4822 130 40941
TS448, 449 are replaced by BC548b 4822 130 40937

To make the input sensitivities compatible, the following resistors have been replaced by resistors of different values.

R580 is replaced by 15 Ω ●
R581 is replaced by 5,6 Ω 4822 110 53047
R582 is replaced by 100 Ω wire wound 4822 112 21081

The input sensitivities now become:

1 V - 3 k Ω
7,5 V - 100 Ω
19 V - 100 Ω

Reeds verschenen: R74-13

Algemeen

- In de gepubliceerde dokumentatie van de 22RH532, komen de -/44 en -/66 uitvoeringen te vervallen.
- De 22RH532/65 bestaat uit één verpakking met 2 x 22RH532/15.
- Voor de -/15/25/65 uitvoeringen is de netspanningsuitgangsaansluiting vervallen (zie pos. 28 van voorblad en pos. 11 en 12 van stuklijst)

PL02

Met wijzigingsnr. PL02 is de achterwand vlak geworden en is de ingangsgevoeligheidsschakeling gewijzigd. (zie ook R74-13).
In fig. 1 is de exploded view van de nieuwe achterwand gegeven.
Toegevoegd: pos. 20 4822 325 60197
pos. 21 4822 277 20137

PL03

Met wijzigingsnr. PL03 is om produktieredenen een ander relais gebruikt. Dit is van tijdelijke aard. Omdat het andere relais geen wisselkontakt heeft, is de schakeling aangepast volgens fig. 2 en fig. 3. Het tijdelijk toegepaste relais heeft andere maten dan het voorheen gebruikte. De print is achter universeel gemaakt, zodat beide relais mechanisch passen.
Service levert alleen het relais met een wisselkontakt. Het kunnen echter wel beide maten zijn.
Indien het door Service geleverde relais met wisselkontakt in een PL03 apparaat ingebouwd wordt, zal omdat hierbij de schakeling gewijzigd is, het relais niet schakelen. Man moet in dit geval verbinding A maken en het spoor bij B onderbreken (zie fig. 4).

PL04

Met PL04 zijn de volgende wijzigingen ingevoerd.
- Ter verbetering van de automatische aan/uitschakeling is de schakeling aangepast volgens fig. 5. Bovendien is TS453 gewijzigd van BC539 naar BC639. Nieuwe codenummers t.g.v. deze wijziging.
TS447 wordt BC548C 5322 130 44196
TS453 wordt BC639 4822 130 41053
C554 toegevoegd 2,2 nF -20 + 100 %
4822 122 30114
R709 wordt 6,8 kΩ ●
R710 wordt 22 kΩ ●
R712 wordt 12 kΩ ●
- Ter verbetering van het veilige werkgebied (Safe operating area) van de lage tonen versterker is C503 gewijzigd van 470 uF naar 47 uF 40 V.
- Ter verbetering van het veilige werkgebied (safe operating area) van de midden/hoge tonen versterker zijn de volgende wijzigingen ingevoerd.
C534 wordt 4,7 uF 63 V o 5322 122 34041
C538 wordt 10 nF 10 % 5322 122 34041
C542 wordt 470 uF 25 o 5322 124 74017
C548 wordt 680 uF 63 V 5322 124 74017
R664 wordt 33,2 kΩ metal-film resistor 5322 116 54915
R670 wordt 3,32 kΩ metal-film resistor 5322 116 50538
R671 wordt 220 Ω ●
R684 wordt 2,7 kΩ //
R685 wordt 1 kΩ ●

PL06

Onder PL06 wijziging is de instelling van de akoestische terugkoppeling verhoogt van 125 mV naar 140 mV.
Reden: Correctie frequentie karakteristiek.

PL07

Onder PL07 zijn twee wijzigingen ingevoerd.
a. C539 gewijzigd van 2,7 nF naar 5,6 nF (4822 121 40402).

Tevens wordt deze condensator niet meer parallel over R671 aangesloten, maar tussen collector TS439 en massa.

Reden: Correctie hoge tonen gebied.

- b. De wijziging, welke onder PL03 is ingevoerd, is, omdat weer de originele relais voorhanden zijn, naar de oude toestand (PL00 - 01 - 02) teruggebracht.

Wijzigingen welke nog ingevoerd moeten worden.
- Om produktieredenen zijn de volgende transistoren gewijzigd.

TS421, 422, 439 worden BC558a	4822 130 40962
TS423, 447, 450 worden BC548	4822 130 40938
TS424, 425 worden BC558b	5322 130 44197
TS433 wordt BC549	4822 130 40964
TS434 wordt BC559a	4822 130 41052
TS435 wordt BC547	4822 130 40965
TS446 wordt BC558	4822 130 40941
TS448, 449 worden BC548b	4822 130 40937

Om de ingangsgevoeligheden universeel te maken zijn de volgende waarden gewijzigd.
R580 wordt 15 Ω ●
R581 wordt 5,6 Ω 4822 110 53047
R582 wordt 100 Ω wire wound 4822 112 21081

De ingangsgevoeligheden worden nu:
1 V - 3 kΩ
7,5 V - 100 Ω
19 V - 100 Ω

Déjà paru: R74-13

Généralités

Dans la Notice Technique parue sur le 22RH532, les versions -/44 et -/66 sont supprimées.
- Le 22RH532/65 se présente sous forme de 2 x un 22RH532/15.
- Pour les versions -/15/25/65, la douille de sortie tension secteur a été supprimée (voir rep. 28 de la première page et 11 et 12 dans la liste des composants).

PL02

Le code de transformation PL02 marque le changement du circuit de sensibilité d'entrée et le fait que le paroi arrière est devenue lisse (voir aussi R74-13).
En fig. 1 on verra la vue éclatée de la nouvelle paroi arrière.
Adjonction: rep. 20 4822 325 60197
rep. 21 4822 277 20137

PL03

PL03 est le code de transformation pour un nouveau relais; celui-ci a été remplacé pour des motifs inhérents à la production. Du fait que l'ancien relais ne possédait pas de contact de courant alternatif, le circuit a été adapté (voir fig. 2 et 3).
Le relais monté temporairement possède d'autres dimensions que le relais monté précédemment. La platine est cependant universelle, les deux relais y étant adaptés du point de vue mécanique.
Le Service ne fournit que les relais avec un contact de courant alternatif. Ceux-ci peuvent cependant différer du point de vue dimensions.
S'il s'agit de monter le relais avec contact de courant alternatif dans un appareil PL03, le relais ne fonctionnera pas parce que le circuit a été modifié. A cet effet il faudra réaliser la liaison A et interrompre la trace A B (voir fig. 4).

PL04

PL04 marque les transformations suivantes:
- Pour améliorer le circuit de mise en et hors service, le circuit est adapté selon les données de la fig. 5.

En outre, le TS435, type BC546 est remplacé par un transistor BC639.
Nouveaux codes résultant de cette transformation:
TS447 est remplacé par un BC548C 5322 130 44196
TS453 est remplacé par un BC639 4822 130 41053
C554 a été inséré -2,2 nF -20+100% 4822 122 30114
R709 passe à 6,8 kΩ ●
R710 passe à 22 kΩ ●
R712 passe à 12 kΩ ●

- Afin d'améliorer la "zone de fonctionnement sûr" (safe operating area) de l'amplificateur des basses, C503 passe de 470 à 47 uF, 40 V. ●
- Afin d'améliorer la "zone de fonctionnement sûr" (safe operating area) de l'amplificateur des aigus et des intermédiaires, on a procédé aux transformations suivantes:
C534 passe à 4,7 uF 63 V o 5322 122 34041
C538 passe à 10 nF 10 % 5322 122 34041
C542 passe à 470 uF 25 V o 5322 124 74017
C548 passe à 680 uF 63 V 5322 124 74017
R664 passe à 33,2 kΩ metal-film resistor 5322 116 54915
R670 passe à 3,32 kΩ metal-film resistor 5322 116 50538
R671 passe à 220 Ω ●
R684 passe à 2,7 kΩ //
R685 passe à 1 kΩ ●

PL06

Le code PL06 implique le changement du réglage acoustique de rétroaction qui passe de 125 à 140 mV.
Motif: Meilleure caractéristique de fréquence.

PL07

PL07 implique les changements suivants:
a. C539 passe de 2,7 nF à 5,6 nF (4822 121 40402)
Ce condensateur n'est plus branché en parallèle sur R671, mais bien entre le collecteur de TS439 et la masse.
Motif: Correction de la gamme des aigus.
b. Le changement intervenu sous PL03 est annulé.
L'ancienne situation (PL00 - 01 - 02) est donc rétablie. Ceci a été possible parce que les relais d'origine sont à nouveau disponibles.

Modifications qui doivent encore être apportées.

- Pour des motifs inhérents à la production, les transistors suivants sont remplacés:
TS421, 422, 439 passe à BC558 a 4822 130 40962
TS423, 447, 450 passe à BC548 4822 130 40938
TS424, 425 passe à BC558b 5322 130 44197
TS433 passe à BC549 4822 130 40964
TS434 passe à BC559a 4822 130 41052
TS435 passe à BC547 4822 130 40965
TS446 passe à BC558 4822 130 40941
TS448, 449 passe à BC548b 4822 130 40937

Afin de rendre les sensibilités d'entrée universelles, les valeurs suivantes ont été changées:
R580 passe à 15 Ω ●
R581 passe à 5,6 Ω 4822 110 53047
R582 passe à 100 Ω wire wound 4822 112 21081

Les sensibilités d'entrée sont à présent de:

1 V - 3 kΩ
7,5 V - 100 Ω
19 V - 100 Ω

Bereits veröffentlicht: R74-13

Allgemeines:

- Die auf der erschienenen Dokumentation von Gerät 22RH532 aufgeführten -/44- und -/66- Ausführungen entfallen.
- 22RH532/65 besteht aus einer Verpackung mit 2 x 22RH532/15.
- Von den -/15/25/65 - Ausführungen ist der

Netzspannungsanschluss entfallen (siehe Pos. 28 auf der Vorderseite der Dokumentation und Pos. 11 und 12 der Ersatzteilliste).

PL02

Mit Änderungs-Nr. PL02 ist die Rückwand flach geworden und die Eingangsempfindlichkeitsschaltung geändert (siehe auch R74-13).
Abb. 1 stellt das zerlegte Schaltbild der neuen Rückwand dar.
Hinzugefügt: Pos. 20 4822 325 60197
Pos. 21 4822 277 20137

PL03

Aus Herstellungsgründen ist mit Änderungs-Nr. PL03 ein anderes Relais benutzt worden. Dies ist jedoch nur vorübergehend. Da dieses Relais keinen Umschaltkontakt hat, wurde die Schaltung gemäß Abb. 2 und Abb. 3 angepasst. Das vorübergehend angewandte Relais hat andere Abmessungen als das bisherige Relais. Die Printplatte ist jedoch universell, so dass beide Relais mechanisch passen.
Service liefert nur das Relais mit Umschaltkontakt, und zwar in zwei Größen. Wenn das von Service gelieferte Relais mit Umschaltkontakt in ein PL03-Gerät eingebaut wird, schaltet das Relais nicht, weil die Schaltung von diesem Gerät geändert wurde. Man muss demnach die Verbindung A herstellen und die Spur bei B unterbrechen (siehe Abb. 4).

PL04

Mit PL04 sind die folgenden Änderungen eingeführt worden:

- Zur Verbesserung der automatischen Ein/Aus-Schaltung wurde die Schaltung gemäß Abb. 5 angepasst. Ausserdem wurde TS453 - BC546 durch BC639 ersetzt.
Neue Code-Nummern infolge dieser Änderung
TS447 wird BC548C 5322 130 44196
TS453 wird BC639 4822 130 41053
C554 hinzugefügt 2,2 nF -20+100 % 4822 122 30114
R709 wird 6,8 kΩ ●
R710 wird 22 kΩ ●
R712 wird 12 kΩ ●
- Zur Verbesserung des sicheren Arbeitsbereichs (safe operating area) des Tieftonverstärkers wurde C503 - 470 µF durch einen Kondensator von 47 µF - 40 V o ersetzt.
- Zur Verbesserung des sicheren Arbeitsbereichs (safe operating area) des Mittel/Hochtonverstärkers wurden nachstehende Änderungen vorgenommen:
C534 wird 4,7 uF - 63 V o 5322 122 34041
C538 wird 10 nF 10 % 5322 122 34041
C542 wird 470 uF 25 V o 5322 124 74017
C548 wird 680 uF 63 V 5322 124 74017
R664 wird 33,2 kΩ Metallfilm-Widerstand 5322 116 54915
R670 wird 3,32 kΩ Metallfilm-Widerstand 5322 116 50538
R671 wird 220 Ω ●
R684 wird 2,7 kΩ //
R685 wird 1 kΩ ●

PL06

Mit Änderungs-Nr. PL06 ist die Einstellung der akustischen Rückkopplung von 125 mV auf 140 mV erhöht worden.
Grund: Bessere Frequenzcharakteristik


PL07

Mit PL07 sind die nachstehenden Änderungen eingeführt worden:

- a. C539 - 2,7 nF wurde durch einen Kondensator von 5,6 nF - 4822 121 40402 ersetzt. Dieser Kondensator wird nicht mehr parallel zu R671 angeschlossen, sondern zwischen Kollektor TS439 und Masse.
Grund: Korrektur des Hochtonbereiches.

- | | | | |
|-----------------------------|------|-----|-------|
| TS421,422,439 werden BC558a | 4822 | 130 | 40962 |
| TS423,447,450 werden BC548 | 4822 | 130 | 40938 |
| TS424,425 werden BC558b | 5322 | 130 | 44197 |
| TS433 wird BC549 | 4822 | 130 | 40964 |
| TS434 wird BC559a | 4822 | 130 | 41052 |

1 V - 3 k Ω
7,5 V - 100 Ω
19 V - 100 Ω

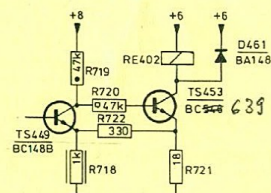

S373A



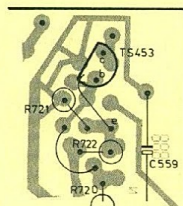


Fig. 3

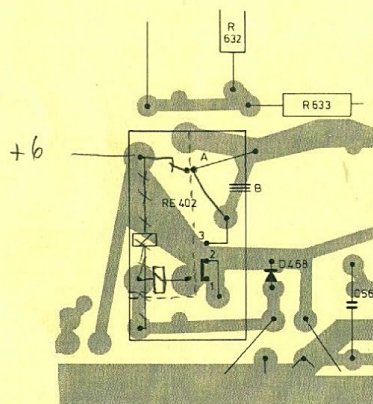

5442A

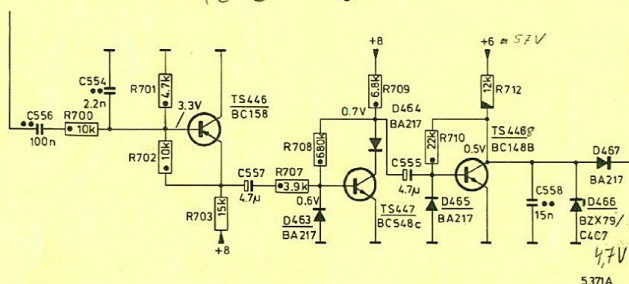


5371A

[illegible]

A diagram of a four-core cable. It shows two pairs of conductors, each pair consisting of a solid inner conductor and a braided outer shield. The two pairs are twisted together at the center of the cable, forming a balanced configuration.

 0.15 m



502A



502A

 
4822 321 20331
0.15 m

EXTENSION LEADS

4822 321 20294
2.50 m





4822 321 20336
5.00 m



503A

  4822 321 20307
2.50 m



503A

MAINS CORDS

Original

Service

7.00 m



501A

4822 321 10163
7.00 m



 
501A

3.00 m



501A

4822 321 10092
3.60 m



501A