


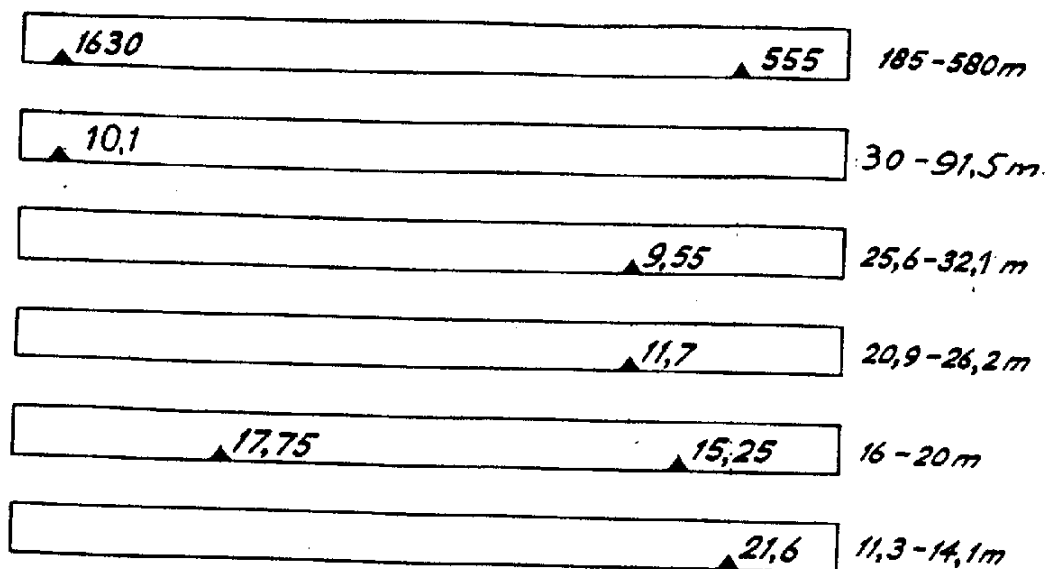

R13452

Fig 4

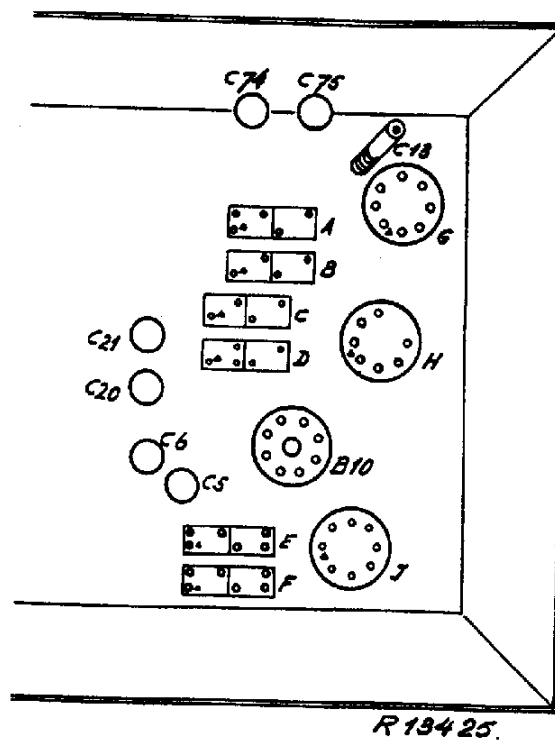
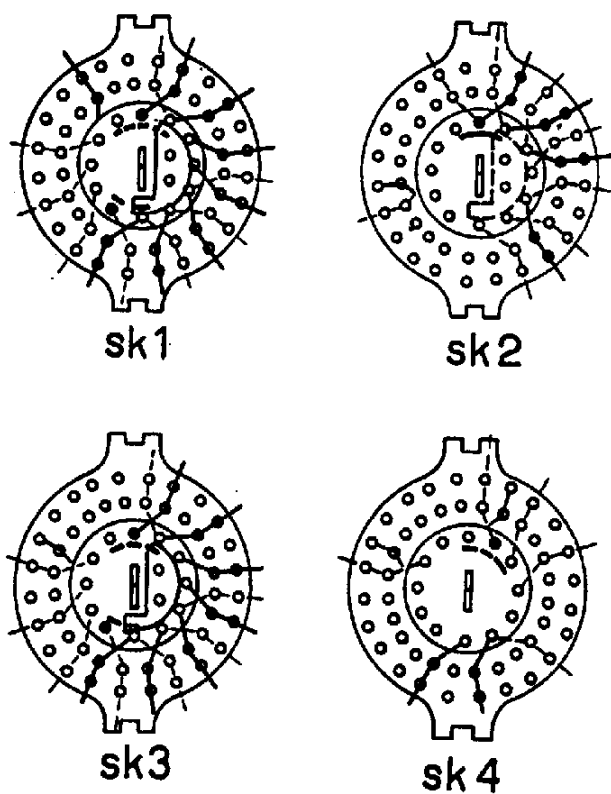


Fig 3


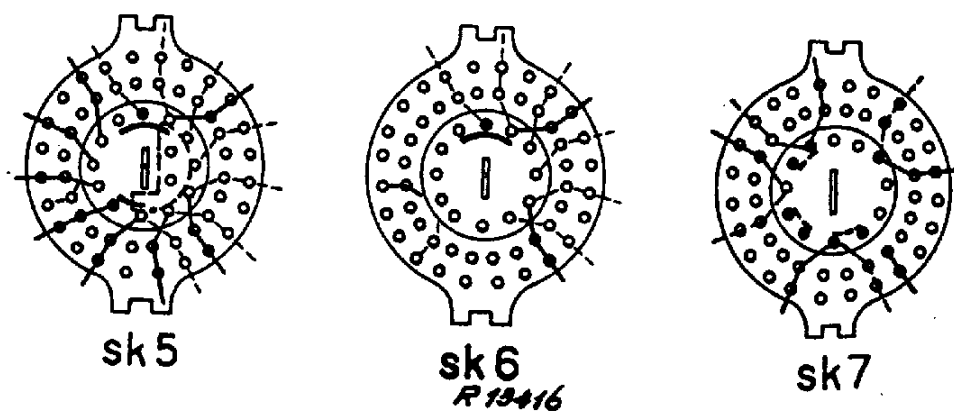


Fig 5

BX718X

V

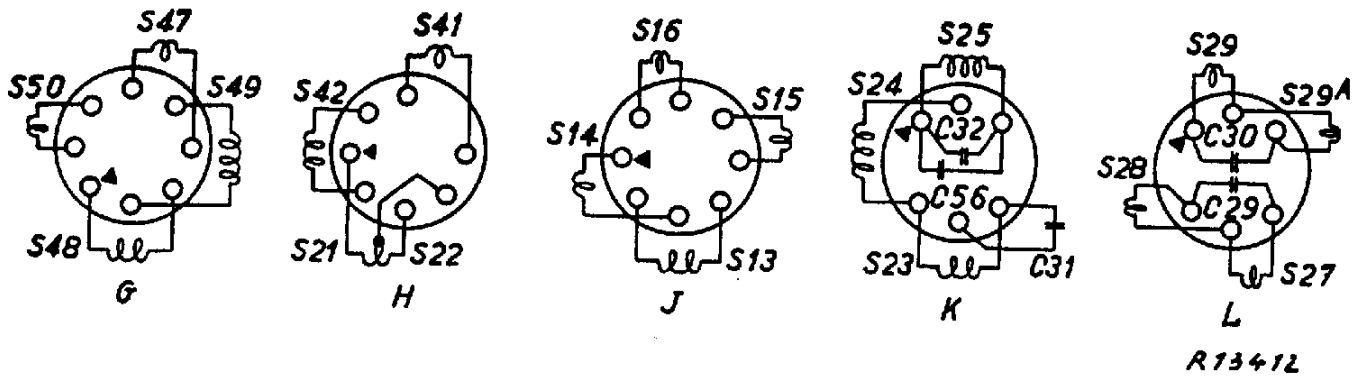

R13412

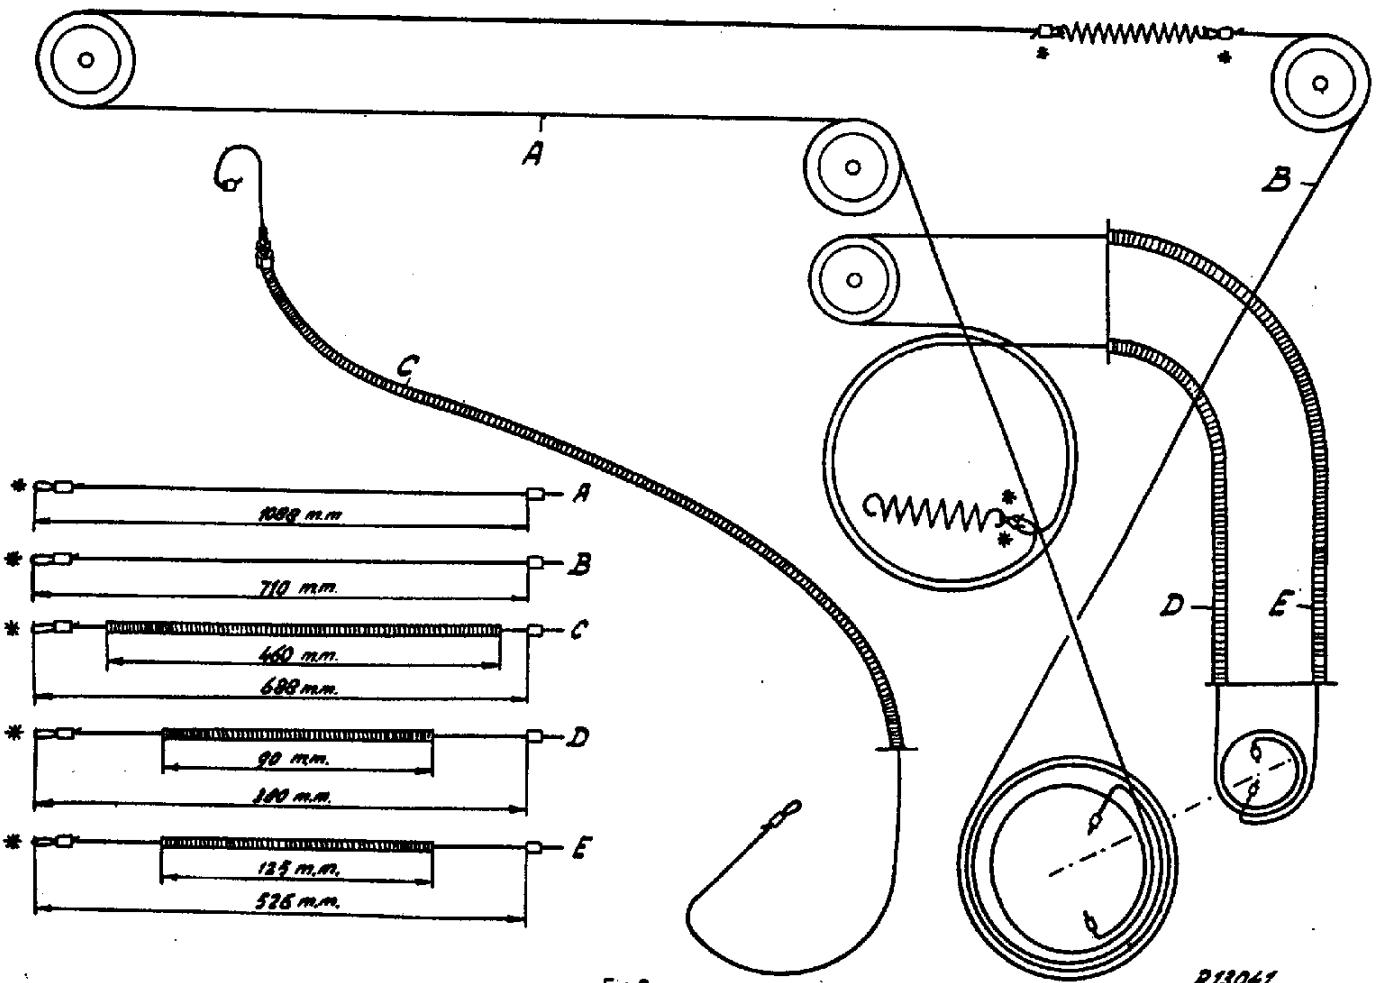
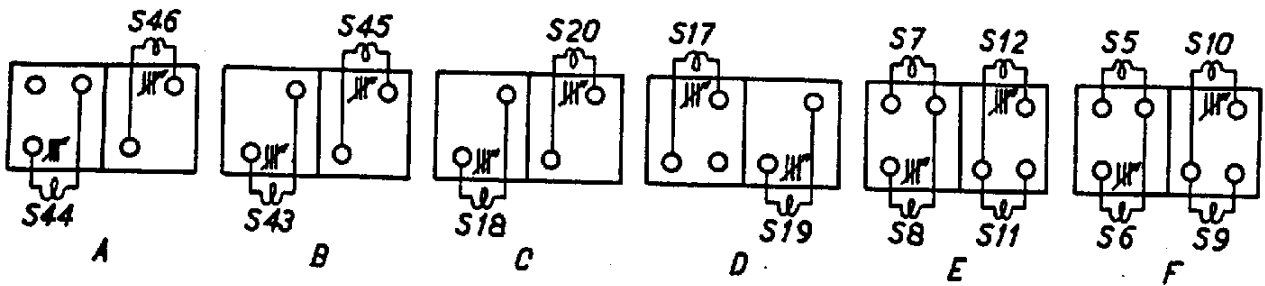


Fig. 6

R13041

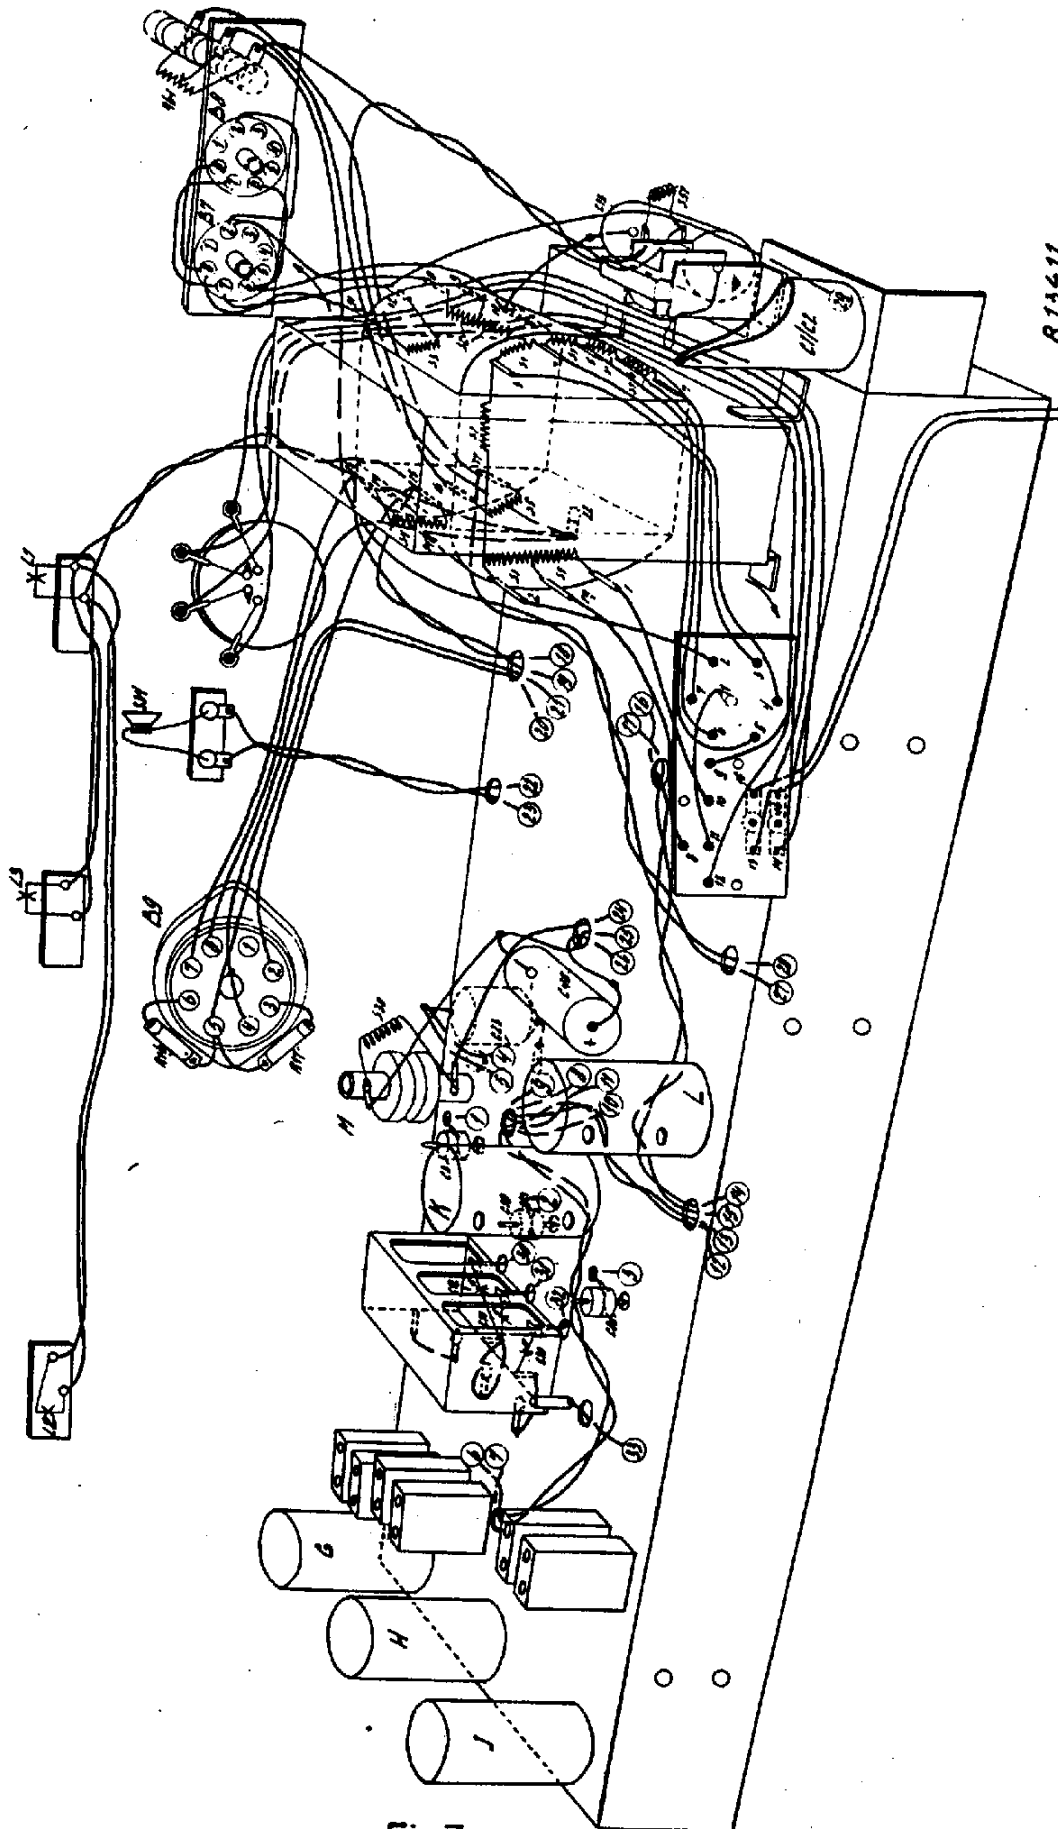


Fig.7

PHILIPS

SERVICE DOCUMENTATIE

uitvoering - 51


BX718 X

1952

Deze uitvoering van de BX 718X is, uitgezonderd onderstaande wijzigingen, geheel gelijk aan de -00 uitvoering.

1. De K.G.3 band heeft een ander bereik en wel K.G.3 40-134 m (7,5 - 2,24 MHz). Het trimpunt voor dit golfbereik is 7,52 MHz.
2. De elektrische verschillen zijn.

Omschrijving	Codenummer	
	Afvoeren	Toevoegen
S13-S14-S15-S16 S21/22 + S41/42 S47-S48-S49-S50 C72 C95	A3 124 30.0 A3 124 31.0 A3 124 32.0 (2500 pF) 48 429 02/2K5 -	A3 123 98.0 A3 123 99.0 A3 124 00.0 (1910 pF) 48 429 02/1K91 (10.000 pF) 48 751 20/10K

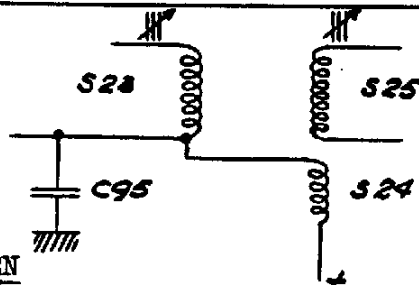

MECHANISCHE VERSCHILPUNTEN

Indicatie rol voor de golfgebieden
Stationsnamenschaal (Indonesië)

- codenummer A3 396 06.0
- codenummer A3 223 19.0

N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN EINDHOVEN	BX 716X-01-51 BX 718X-00-51	W.D.656
SERVICE		6-8-52

Mocht het apparaat indien het gevoed wordt via een triller omvormer enigszins brommen (in het bijzonder als de buis B3 uitgewisseld is), dan kan dit verholpen worden door de regelweerstand R64 opnieuw in te stellen. Dit instellen geschiedt als volgt;

Het apparaat wordt via een trilleromvormer op een gelijkstroomnet aangesloten; de radio-gramfoon-schakelaar in de stand "gramfoon" geplaatst en de volume-regelaar op minimum gedraaid.

Door middel van de looper van de regelweerstand R64 wordt nu op minimum brom ingesteld; dit instellen geschiedt op het gehoor.

In de elektrische stuklijst van bovengenoemde apparaten is een fout geslopen. De condensatoren C63 en C64 moeten onderling verwisseld worden.

Dus C63 - waarde 68 pF	codenummer 48 203 20/68E	
C64 - waarde 3,3pF	codenummer 48 200 20/3E3	4.

Sj/LB