

UTILISATION DE LA BOITE ADDITIONNELLE

Mesure des HT continues.

- Afficher le calibre 150 V continu.
- Effectuer le branchement conformément à la figure 15. 6 KV ou 3 KV selon le cas.

Douilles utilisées		La lecture sur l'échelle	en
COM—/6 KV	× 40	150 noire	V
COM—/3 KV	× 20	150 noire	V

Les douilles + 1.500 V DC de la boîte additionnelle et du contrôleur doivent être reliées.

Mesure des HT alternatives.

- Afficher le calibre 500 V alternatif.
- Effectuer le branchement conformément à la figure 17. 6 KV ou 3 KV selon le cas.

Douilles utilisées		La lecture sur l'échelle	en
COM—/6 KV	× 40	150 rouge	V
COM—/3 KV	× 20	150 rouge	V

Les douilles 1.500 V AC de la boîte additionnelle et du contrôleur doivent être reliées.

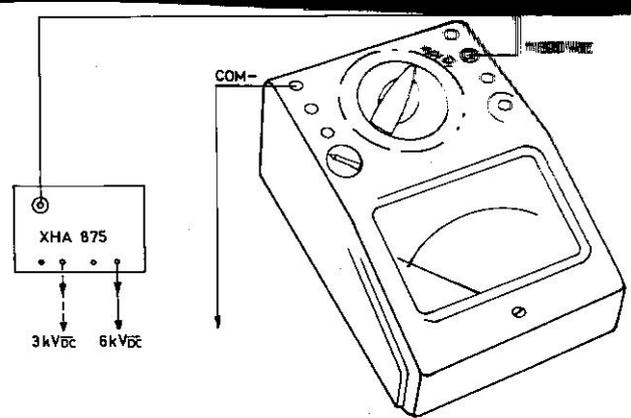


FIG: 15

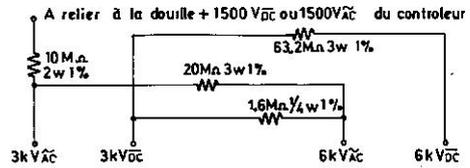


FIG: 16

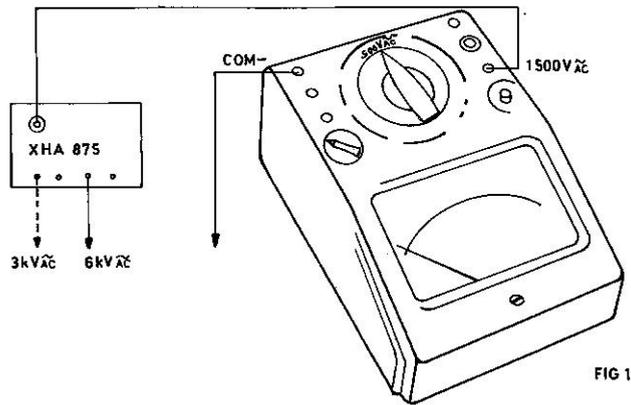


FIG 17 .