


PHILIPS

40 000 Ω /V VA Ω meter

PM 2502

9447 025 02 ..1


DIRECTIONS FOR USE
GEBRAUCHSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUCCIONES DE MANEJO
ISTRUZIONI D'USO
BRUKSANVISNING

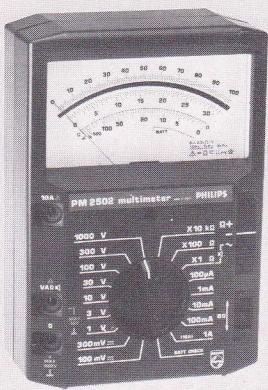

ST 2898



ST 2866

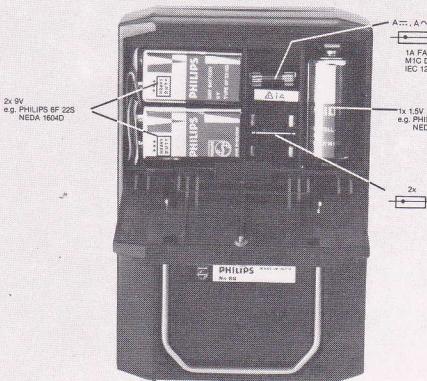

ST 2867



9499 470 16614

810515

INTRODUCTION

The PM2502 is a 40 000Ω/V VAQ-meter. The instrument can measure V₋₋₋, V_~, A₋₋₋, A_~ and Ω, and also continuitycheck is possible using the internal buzzer (). The instrument must be powered by two 9V batteries and one 1,5V battery.

TECHNICAL DATA

RANGES		ACCURACY (f.s.d.)		INPUT CONDITIONS	PROTECTION		
V ₋₋₋	100mV ₋₋₋ , 300mV ₋₋₋ 1V to 30V	V _~		Input impedance: 40kΩ/V Range 1000V 9,62MΩ	Range	Max. voltages*	
		—	—		100mV ₋₋₋	250Vrms.	
		40Hz - 1kHz	± 2,5% ± 5 %		300mV ₋₋₋	3V for 1 minute	
		1kHz - 5kHz	± 2,5% ± 5 %		1V		
		40Hz - 1kHz	± 2,5% ± 5 %		3V		
		1kHz - 2kHz	± 2,5% ± 5 %		10V	250Vrms.	
		50Hz - 60Hz	± 2,5% ± 5 %		30V		
		40Hz - 50Hz	± 2,5% ± 5 %		100V		
		60Hz - 100Hz	± 2,5% ± 5 %		300V	1000Vrms.	
		50Hz - 60Hz	± 2,5%		1000V		
V _~	100V	A ₋₋₋		Sensitivity: V ₋₋₋ , 1mV in range 100mV V _~ , 10 mV in range 1V	Voltage drop over shunt : 200mV Typical	Fuse: 1A FAST, 250Vrms.	
		50Hz - 60Hz	± 2,5%		Sensitivity : 1µA in range 100µA	Range 10A is not protected I max. 16A for one minute	
		50Hz - 60Hz	± 2,5%				
A ₋₋₋	100µA tot 10A	A _~		Useful range x 1Ω : 1Ω - 1kΩ x 100Ω : 100Ω - 100kΩ x 10kΩ : 10kΩ - 10MΩ	Range		
		50Hz - 60Hz	± 2,5%		x 1Ω : Fuse 1A FAST, x 100Ω 250Vrms		
Ω	Range	Midscale	± 5% at mid-scale		x 10kΩ : Fuse 1A FAST 250Vrms for 1 minute		
	x 1Ω	20Ω					
	x 100Ω	200Ω					
	x 10kΩ	200kΩ					
	 BUZZER		<10Ω sound		Select: Range x 1Ω Function V _~	Fuse: 1A FAST, 250Vrms.	

GENERAL

Operating conditions	: To IEC 359 C2-M2	Meter system	: Tautband suspension
Reference temperature	: +23°C ± 2°C	Meter sensitivity	: 25 µA
Specified range	: -10°C - +55°C	Safety	: Classe II to
Relative humidity	: 10% to 90% excl. condensation		IEC 348 and VDE 0411

POWER SUPPLY

Two 9V batteries, e.g. PHILIPS 6F22S or NEDA 1604D, Battery life time 200 hours in function V_~ and A_~
One 1,5V battery e.g. PHILIPS R14S or NEDA 14D

ACCESSORIES DELIVERED

- Set of measuring leads
- Directions for use
- 2 Fuses 1A FAST M1C DIN 41571= IEC 127-IF

OPTIONAL

- Shunt
- Current transformer
- HT-probe
- Carrying case

ATTENTION

10A  : Range 10A is not protected. I max = 16A for 1 minute

VAQ   : The functions V_~, V₋₋₋, A₋₋₋, A_~, Ω and  have different maximum input voltages/currents:

V_~, V₋₋₋ : 250Vrms for 1 minute Range 100mV, 300mV, 1V and 3V

250Vrms continuously Range 10V and 30V

1000Vrms continuously Range 100V, 300V and 1000V

A_~, A₋₋₋ : 1A, Protected with a 1A fuse FAST, 250Vrms

Ω : 250Vrms continuously Range x 10 and x 100Ω Protected with a
250Vrms for 1 minute Range 10kΩ 1A fuse FAST, 250Vrms


 : 250Vrms continuously Protected with a 1A fuse FAST, 250Vrms

- * Vmax. between HI and earth 1000Vrms, 1400Vpeak
- * Vmax. between LO and earth 400Vrms, 560Vpeak


PREPARATIONS/VORBEREITUNGEN/PREPARES/VOORBEREIDINGEN

PREPARATIVOS/PREPARAZIONI/FÖRBEREDELSE


ZERO SETTING

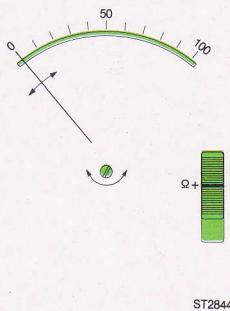

BATTERY CHECK

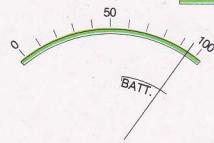


BATTERY CHECK

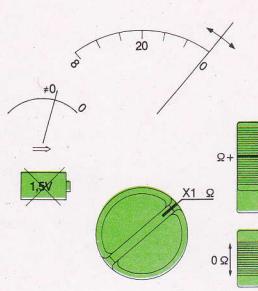






MEASURING/MESSEN/MESURE/METEN/MEDICION/MISURA/MÄTNING

V == V~

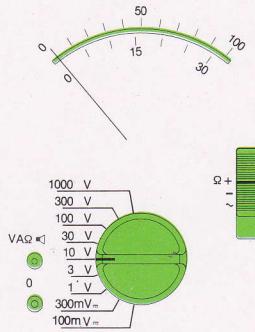



A == A~

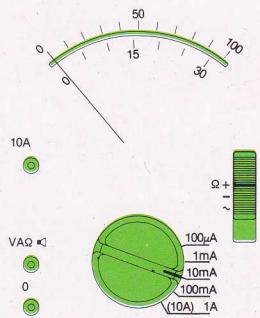

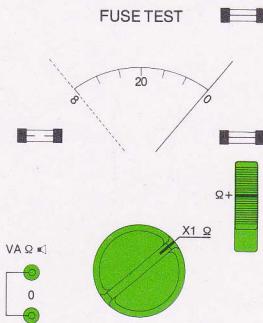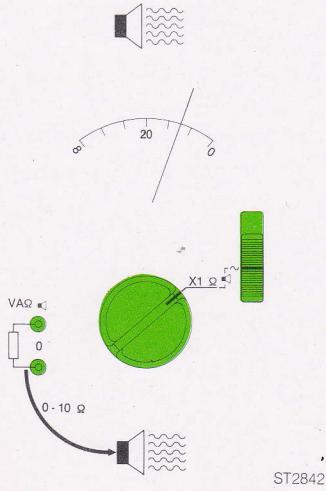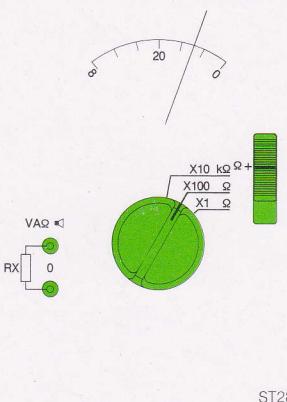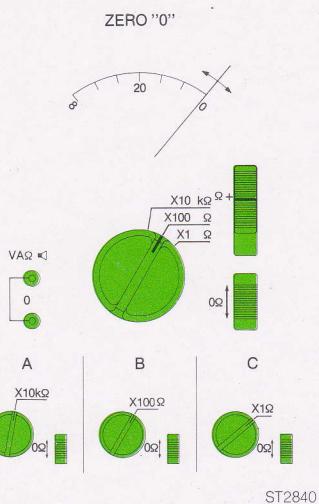

Subject to modifications
 Änderungen vorbehalten
 Sujet à modification
 Sujeto a modificaciones
 Wizungen vorbehouden
 Soggetto a modifica
 Rätt till ändringar förbehalles

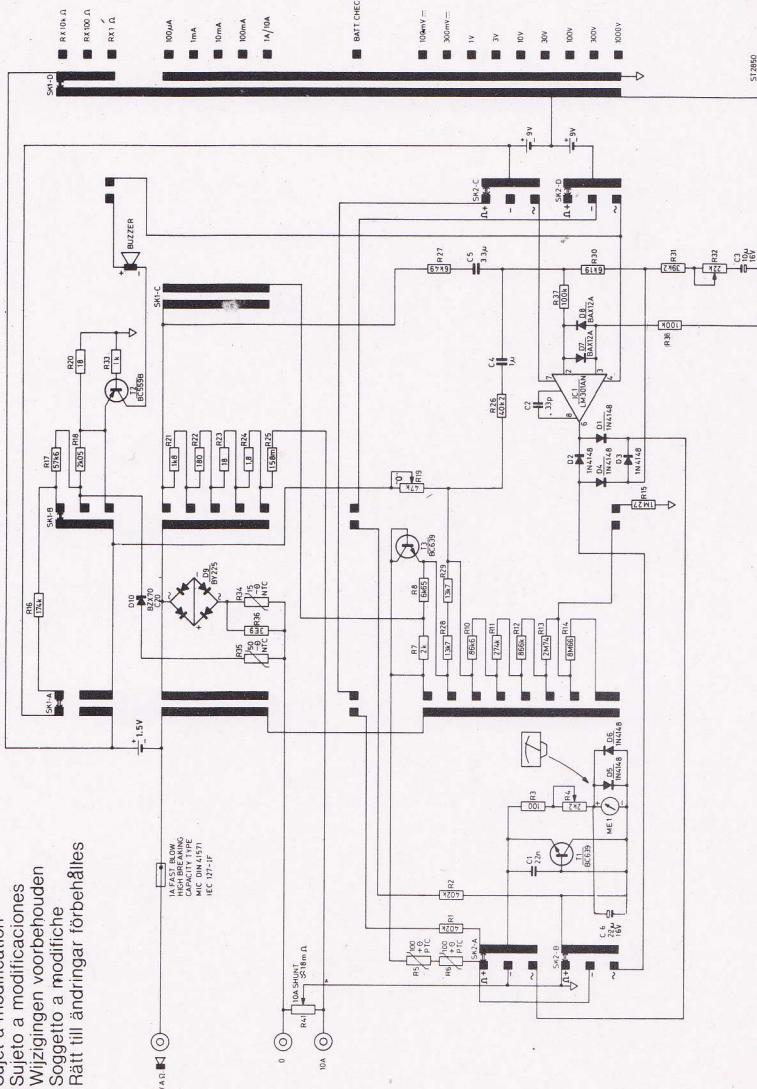

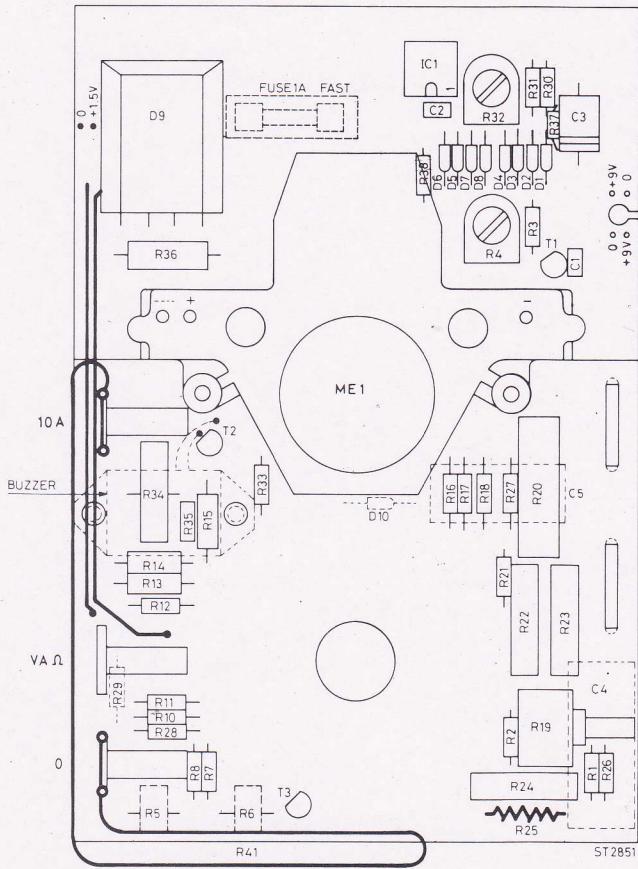

SAFETY INSTRUCTIONS. This equipment had been built and tested according to safety specifications for electronic measuring equipment laid down by DIN 57411 part 1/VDE 0411 Part 1, IEC 348, and has left the factory in perfect condition from a safety point of view. In order to maintain this condition and to ensure the safe operation, the user must follow the instructions and warning notices contained in the directions for use. Prior to use, after storage and transport, the equipment should first be examined for any mechanical faults. If there is any doubt that the safety measures are no longer adequate, their effectiveness should be checked. If its safety can no longer be guaranteed, the equipment should be taken out of service and safeguarded against further use. Before opening, the equipment should be disconnected from all electrical sources. Service and repair work should only be carried out by experienced qualified personnel and by following the standard safety procedure. This equipment belongs to safety class II, \square . Only the approved fuses must be used. The use of repaired fuses and the shorting of the fuse holder is not permitted.

SICHERHEITSHINWEISE. Dieses Gerät ist gemäss DIN 57411 Teil 1/VDE 0411 Teil 1, IEC 348, Schutzmassnahmen für elektronische Messgeräte, gebaut und geprüft und hat das Werk insicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesem Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicher zu stellen; muss der Anwender die Hinweise und Warnmerke beachten, die in dieser Gebrauchsanleitung enthalten sind. Vor der Inbetriebnahme nach Lagerung und Transport ist darauf zu achten, dass das Gerät keine mechanischen Schäden aufweist. Besteht der Verdacht, dass die Schutzmassnahmen nicht mehr ausreichend wirksam sind, ist deren Wirksamkeit zu prüfen. Ist der Schutz nich mehr sichergestellt, so ist das Gerät ausser Betrieb zu nehmen und gegen Inbetriebnahme zu sichern. Das Gerät ist vor dem Öffnen von allen Spannungsquellen zu trennen. Wartungs- und Überholungsarbeiten dürfen nur unter Beachtung der gebotenen Vorsichtsmassnahmen durch eingearbeitete Fachleute ausgeführt werden. Dieses Gerät ist ein Gerät der Schutzklasse II, \square . Es dürfen nur die vorgeschriebenen Sicherungen verwendet werden. Die Verwendung reparierter Sicherungen und das Kurzschließen des Sicherungshalters sind nicht zulässig.

REGLES DE SECURITE. Cet appareil a été construit et testé suivant les normes DIN 57411, 1ère partie/VDE 0411, 1ère partie, IEC 348, mesures de protection pour appareils électroniques de mesure, et il a quitté l'usine dans un état impeccable du point de vue de la technique de sécurité. Pour maintenir cet état et s'assurer d'un fonctionnement sans danger, l'utilisateur doit prendre en considération les instructions et les avertissements qui sont contenus dans le présent mode d'emploi. Avant sa mise en service à la suite de l'entreposage et du transport, il convient de veiller à ce que l'appareil ne présente aucun endommagement mécanique. Si l'on soupçonne que les mesures de protection ne sont plus suffisamment efficaces, il y a lieu de vérifier leur efficacité. Au cas où la protection n'est plus assurée, l'appareil doit être mis hors service et des dispositions doivent être prises pour garantir qu'il ne sera pas utilisé. Avant d'être ouvert, l'appareil doit être isolé de toute source de tension. Les travaux d'entretien et de remise en état ne doivent être exécutés qu'en respectant les mesures de précaution proposées par un personnel compétent. Cet appareil est un appareil de la classe de protection II, \square . Seuls, les fusibles prescrits peuvent être utilisés. L'utilisation de fusibles réparés et le courtcircuitage du porte-fusibles sont interdits.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT. Dit apparaat is volgens de veiligheidsvoorschriften, DIN 57411 deel 1/VDE 0411 deel 1 en IEC 348, voor elektronische meetapparatuur gefabriceerd en getest en heeft de fabriek veilig en goed functionerend verlaten. Om dit apparaat veilig en goed functionerend te houden, dient de gebruiker met de wenken en de waarschuwingen, die in de gebruiksaanwijzing staan, rekening te houden. Voor het in werking stellen, na opslag en transport, dient men erop te letten dat het apparaat niet beschadigd is. Bestaat het vermoeden dat het apparaat niet meer voldoet aan de veiligheidseisen, dan dient dit getest te worden. Voldoet de beveiliging niet, dan moet het apparaat buiten werking gesteld worden en tegen het in werking stellen beveiligd worden. Het apparaat moet voor het openen van elke spanningbron gescheiden worden. Onderhoud en revisie mogen alleen door ervaren vakmensen uitgevoerd worden, die de veiligheidsvoorschriften kennen. Dit apparaat is een klasse II apparaat, \square . Alleen de voorgeschreven zekeringen dienen gebruikt te worden. Het gebruik van gerepareerde zekeringen en het kortsluiten van de zekeringhouder is niet toegestaan.

INLEIDING

NEDERLANDS

De PM2502 is een 40 000Ω/V VAΩ-meter. Het instrument is geschikt voor het meten van V~, V~, A~, A~ en Ω. Tevens is het doormeten van verbindingen met behulp van een ingebouwde zoemer () mogelijk.

Het instrument wordt gevoed met twee 9V batterijen en een 1,5V batterij.

TECHNISCHE GEGEVENS

BEREIKEN		NAUWKEURIGHEID (bij volle schaaluitslag)			INGANGSCONDITIES		BEVEILIGING		
V~~	100mV~~, 300mV~~ 1V tot 30V	V~		V---	Ingangsimpedantie: 40kΩ/V Bereik 1000V, 9,62MΩ	Gevoeligheid: V~~, 1mV in bereik 100mV V~, 10mV in bereik 1V	Bereik	Max. spanningen *	
		—	—	± 1,5% ± 1,5%			Bereik	Max. spanningen *	
V~	100V	40Hz - 1kHz	± 2,5%	± 1,5%	Gevoeligheid: V~~, 1mV in bereik 100mV V~, 10mV in bereik 1V	100mV~~ 300mV~~ 1V 3V	10V 30V	250Veff. gedurende 1 minuut	
	300V	1kHz - 5kHz	± 5 %	± 1,5%			100V 300V	250Veff.	
	1000V	40Hz - 1kHz	± 2,5%	± 1,5%			1000V 3000V	1000Veff.	
A~~ A~	100µA tot 10A	A~		A---	Spanningsval over shunt : 200mV gemiddeld	Gevoeligheid : 1µA in bereik 100µA	Smeltveiligheid: 1A snel, 250Veff.		
		50Hz - 60Hz	± 2,5%	± 2,5%			Bereik 10A is niet beveiligd I max. 16A gedurende 1 minuut		
Ω	Bereik	Middenschaal	± 5% van middenschaal waarde			Nuttig bereik	Bereik		
	x 1Ω	20Ω				x 1Ω : 1Ω - 1kΩ	x 1Ω : Smeltveiligheid, 1A snel		
	x 100Ω	200Ω				x 100Ω : 100Ω - 100kΩ	x 100Ω : 250Veff		
	x 10kΩ	200kΩ				x 10kΩ : 10kΩ - 10MΩ	x 10kΩ : Smeltveiligheid, 1A snel 250Veff gedurende 1 minuut		
ZOEMER		<1Ω toon			Kies: Bereik x 1Ω Functie V~	Smeltveiligheid: 1A snel, 250Veff.			

ALGEMEEN

Gebruikscondities : volgens IEC 359 C2-M2

Referentie temperatuur : + 23°C ± 2°C

Gespecificeerd temp. bereik : - 10°C + 55°C

Relatieve vochtigheid : 10% a 90% condensatie uitgesloten

Metersysteem : Spanband

Metersysteem gevoeligheid : 25 µA

Veiligheid : Klasse II volgens

IEC 348 en VDE 0411

VOEDING

Twee 9V batterijen, bijvoorbeeld PHILIPS 6F22S of NEDA 1604D, levensduur 200 uur in functies V~ en A~

Eén 1,5V batterij, bijvoorbeeld PHILIPS R14S of NEDA 14D

MET DE PM2505 MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

- Meetsnoeren
- Gebruksaanslewing
- 2 Smeltveiligheid 1A snel M1C DIN 41571 IEC 127-IF

APART VERKJIGBARE ACCESSOIRES

- | | |
|---------------------|--------|
| Shunt | PM9244 |
| Stroomtransformator | PM9245 |
| Hoogspanningssonde | PM9246 |
| Draagtas | PM9278 |

ATTENTIE

10A : Bereik 10A is niet beveiligd. I max = 16A gedurende 1 minuut

VAΩ : De functies V~, V---, A~, A---, Ω en hebben verschillende maximum ingangsspanningen/stromen:

V~, V--- : 250Veff gedurende 1 minuut Bereik 100mV, 300mV, 1V en 3V
 250Veff continu Bereik 10V en 30V
 1000Veff continu Bereik 100V, 300V en 1000V

A~, A--- : 1A, beveiligd met zekering 1A snel, 250Veff

Ω : 250Veff continu Bereik x 1Ω en x 10Ω Beveiligd met zekering
 250Veff gedurende 1 minuut Bereik 10kΩ 1A snel, 250Veff

: 250Veff continu

Beveiligd met zekering 1A snel, 250Veff

* Vmax. tussen Hi en aarde

* Vmax. tussen Lo en aarde

1000Veff, 1400Vpiek

400Veff, 560Vpiek