


$V_{\sim}$ $\leq \pm 3\%$	Ri	$V_x$	$V_{\sim}$ $\leq \pm 3\%$ ( $> 500 \text{ Hz}$ ): $\pm 5\%$	Ri/Ci (RC = constant)	Freq.	0 dB = 1 mW in 600 $\Omega$ 0.775 V
100 mV	100 k $\Omega$	I = 1 $\mu$ A	100 mV	100 k $\Omega$ //470 pF	10 Hz - 25 kHz	-20 ... +1 dB -10 ... +11 dB 0 ... +21 dB +10 ... +31 dB +20 ... +41 dB +30 ... +51 dB +40 ... +61 dB
300 mV	316 k $\Omega$	I = 1 $\mu$ A	300 mV	316 k $\Omega$ //150 pF	10 Hz - 25 kHz	
1 V	1 M $\Omega$	I = 1 $\mu$ A	1 V	1 M $\Omega$ // 47 pF	10 Hz - 25 kHz	
3 V	3.16 M $\Omega$	I = 1 $\mu$ A	3 V	3.16 M $\Omega$ // 15 pF	10 Hz - 25 kHz	
10 V	10 M $\Omega$	I = 1 $\mu$ A	10 V	10 M $\Omega$ // 4.7 pF	10 Hz - 25 kHz	
30 V	10 M $\Omega$	I = 3 $\mu$ A	30 V	10 M $\Omega$ // 4.7 pF	10 Hz - 25 kHz	
100 V	10 M $\Omega$	I = 10 $\mu$ A	100 V	10 M $\Omega$ // 4.7 pF	10 Hz - 25 kHz	
300 V	10 M $\Omega$	I = 30 $\mu$ A	300 V	10 M $\Omega$ // 4.7 pF	10 Hz - 25 kHz	
1 kV*	10 M $\Omega$	I = 100 $\mu$ A	1 kV	10 M $\Omega$ // 4.7 pF	10 Hz - 25 kHz	

\*PM 9240: 1 kV - 30 kV

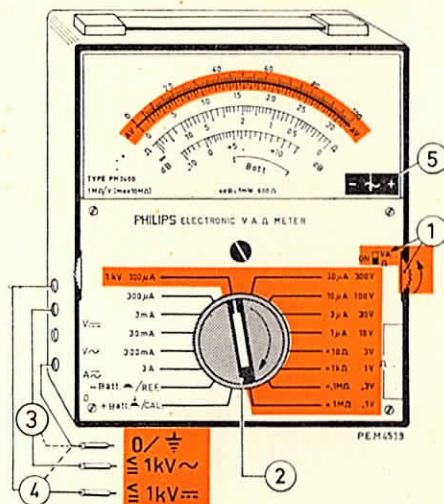

— Nullpunkteinstellung, Kalibrierung und Batteriekontrolle ausführen (siehe VORBEREITUNGEN)

— Wahlschalter in Stellung „VA“ bringen ①

— Monoknopf auf grössten Messbereich stellen ②

— Messschnüre gemäss ③ anschliessen für Wechselspannungsmessungen und gemäss ④ für Gleichspannungsmessungen.

— Messpunkte antasten und Messbereich wählen. Für Polarität (Buchse „V $\sim$ “ in bezug auf Buchse „0“): siehe Indikator ⑤

— Nulpunkteinstellung, ijking en batterij-controle uitvoeren (zie VORBEREIDINGEN)

— Keuzeschakelaar in stand „VA“ zetten ①

— Monoknop op het hoogste bereik zetten ②

— Meet snoeren aansluiten volgens ③ voor wisselspanningsmetingen en volgens ④ voor gelijkspanningsmetingen.

— Meetpunten aansluiten en meetbereik kiezen.

— Voor polariteit (bus „V $\sim$ “ ten opzichte van bus „0“): zie indikator ⑤

— Réaliser la mise à zéro, l'étalonnage et le contrôle des batteries (voir PRÉPARATIFS)

— Placer le sélecteur en position „VA“ ①

— Placer le bouton „mono“ en el margen superior ②

— Brancher les cordons de mesure selon ③ pour des mesures de tension alternative et selon ④ pour des mesures de tension continue.

— Brancher les points de mesure et choisir la gamme de mesure.

— Pour polarité (douille „V $\sim$ “ par rapport à douille „0“): voir indicateur ⑤

— Carry out zero setting, calibration and battery check (see PREPARATIONS)

— Selector at position „VA“ ①

— Mono-knob at the highest range ②

— Connect measuring leads according to ③ for a.c. measurements and according ④ for d.c. measurements. Connect measuring points and select measuring range.

— For polarity (socket „V $\sim$ “ with respect to socket „0“): see indicator ⑤

— Realizar el ajuste a cero, la calibración y la comprobación de la batería (véase PREPARATIVOS)

— Colocar el selector en la posición „VA“ ①

— Colocar el botón „mono“ en el margen más alto ②

— Conectar los cordones de medida de acuerdo con ③ para mediciones de tensión alterna y de acuerdo con ④ para mediciones de tensión continua

— Conectar los puntos de medida y elegir el margen de medida.

— Para la polaridad (enchufe „V $\sim$ “ con respecto al enchufe „0“): véase el indicador ⑤