

INFORMATION SERVICE

N° 40090

RUBRIQUE H I - F I RA 5621

OBJET :

MODIFICATIONS ELECTRIQUES

modifications	raisons ou conséquences
<ul style="list-style-type: none"> - En cours de fabrication les éléments suivants ont été modifiés. - Les diodes D 465 à 470 - BA 217 D 478 - BA 216 remplacées par BAW 62 <u>5322 130 30613.</u> - Les diodes D 472 - 476 - 477 - OF 156 sont maintenant des BA 220. <u>5322 130 34221.</u> - La diode D 481 - OF 160 devient une BAX 14 - <u>5322 130 34193.</u> - R 762 - 6,2 KΩ est remplacée par un potentiomètre de 22 KΩ. <u>4822 100 10086.</u> 	<p>Meilleur réglage de l'accord silencieux.</p>

ERRATUM

Le circuit représenté à la fig. 3, est décrit dans le paragraphe C du I de l'information 3181, doit être remplacé par le dessin ci-dessous - code de S 499 : 5322 158 10333.

