INFORMATION Service N° 1864

ANNÉE 1968	RUBRIQUE	CODE
CLASSEUR Enregis.	APPAREIL N 2200	EA 7- 27/2

OBJET : Amélioration en cours de production

Le galet presseur et l'étrier rep. 58 du N 2200 ont été modifiés pour éviter la déformation du ressort.
La nouvelle construction est représenté fig. 1
Le numéro de code du nouvel étrier, rep. 58 est U 03 480
Le numéro de code du guide en nylon rep. A est U 12 116 (voir fig. 1)
Le nouvel étrier, rep. 58 est désormais fourni pour tous les appareils.
Sous le numéro de code de l'ancien étrier, sont fournis :
1 x guide étrier rep. 58
1 x guide en nylon rep. A (voir fig. 1)
Le guide bande rep. 76 a été reculé de 0,4 mm pour éviter que la bande ne soit serrée dans la cassette. La pression du galet presseur a été augmentée de 150 à 180g. Ceci pour éviter que la bande ne glisse du galet presseur.

Il en résulte que le ressort de pression rep. 80 a été modifié.

Le nouveau ressort est fourni sous le numéro de code V 02 221
La contrefriction a été augmentée de 4 à 7 g. Ceci pour éviter que la bande ne sorte du galet presseur.
Pour cette raison, le ressort rep. 83 sous le plateau à bobine de gauche a été également modifié.

Le numéro de code du nouveau ressort est V 02 238
Le ressort initial rep. 83 reste disponible sous le même numéro de code pour le plateau à bobine de droite

Le potentiomètre R6 a été modifié de 22 KΩ, logarithmique, en 22 KΩ, linéaire. Ceci pour assurer que le volume soit proportionnel à l'angle de rotation du potentiomètre.

Numéro de code R6 22 kΩ, linéaire A 01 253

On n'applique qu'un bloc de friction rep. 86 au lieu de 3.
Lors de la production le mécanisme de friction composé des rep. 84, 85, 86, 87 et 89 a été modifié à plusieurs reprises.

On a donc introduit un ensemble définitif dont les pièces suivantes ont été modifiées :

La bague de feutre sur rep. 85 n'est plus attachée au disque U 49 201.
Le disque rep. 85 reste disponible sous le numéro de code initial, mais sans feutre,

numéro de code du feutre U 11 463
Le ressort rep. 84 est cuivré et la force de ce ressort a été modifiée en 185 ± 15 g.

Le nouveau ressort est fourni sous le numéro de code V 02 222.
Le matériel du disque de friction rep. 89 a été changé en égard à la friction excessive.

Informations déjà publiées .../...

EA 1226
8/11/68

Édition D.S.C.

Le nouveau disque de friction est fourni sous le numéro de code U 49 202.

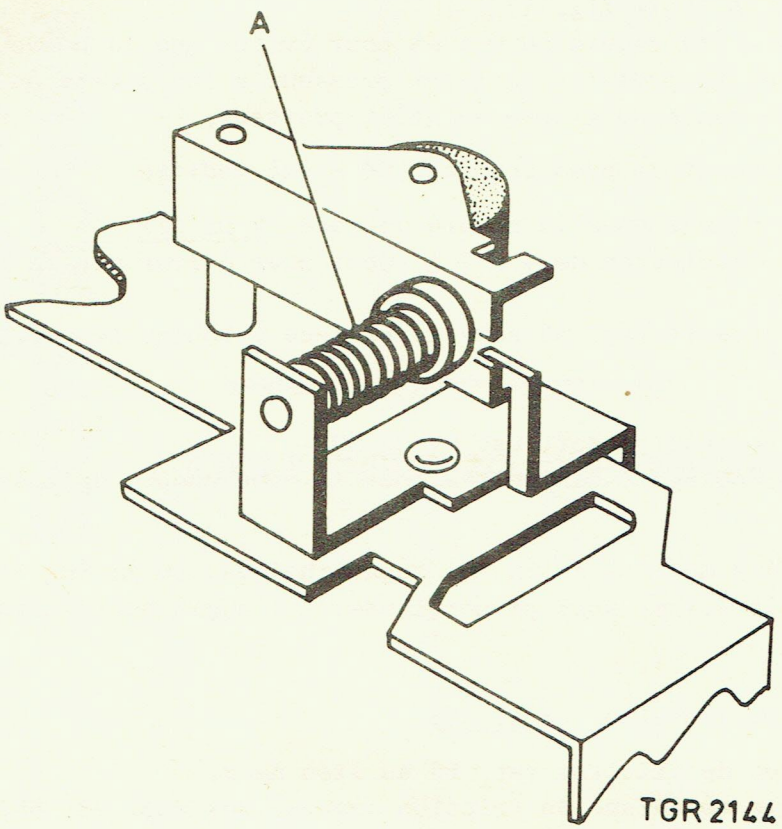

Fig. 1