

SERVICE MANUAL


WATSON
ELITE
TRISTAR
MARSHAL


CO

6791


HINWEIS: Zu diesem Gerät stehen
uns keine Unterlagen
zur CD-Einheit zur
Verfügung *


SCHALTBILD

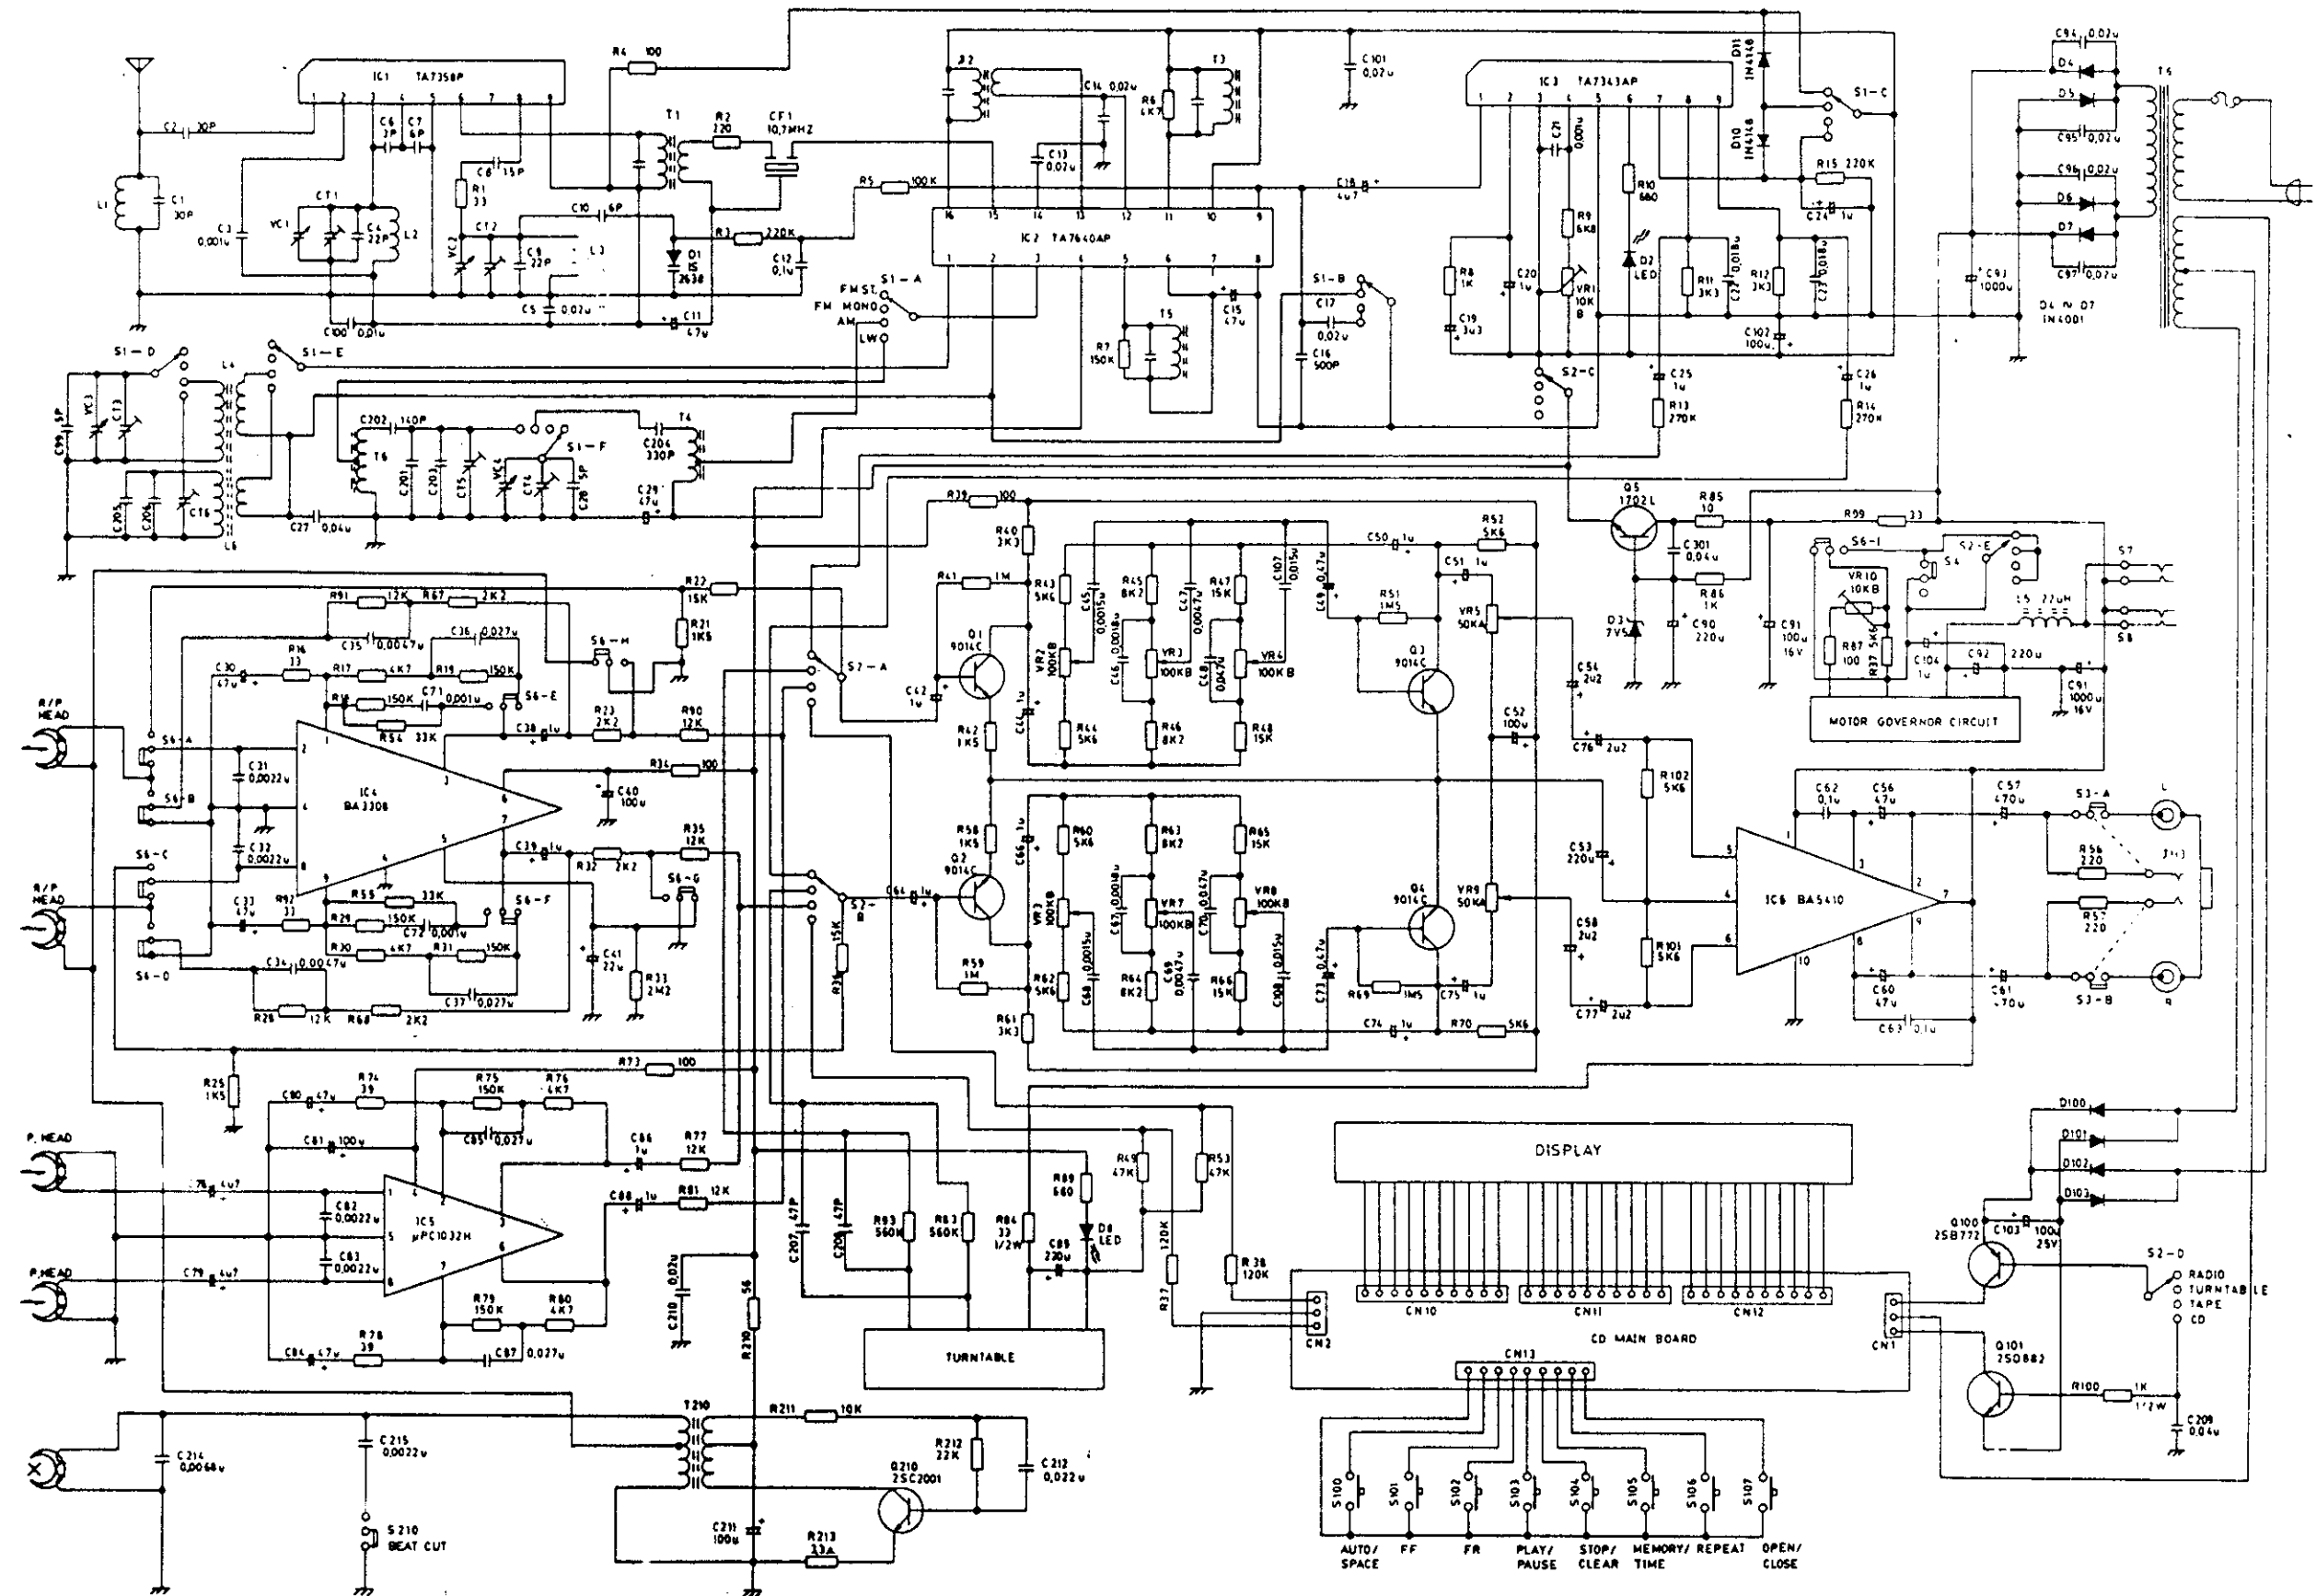

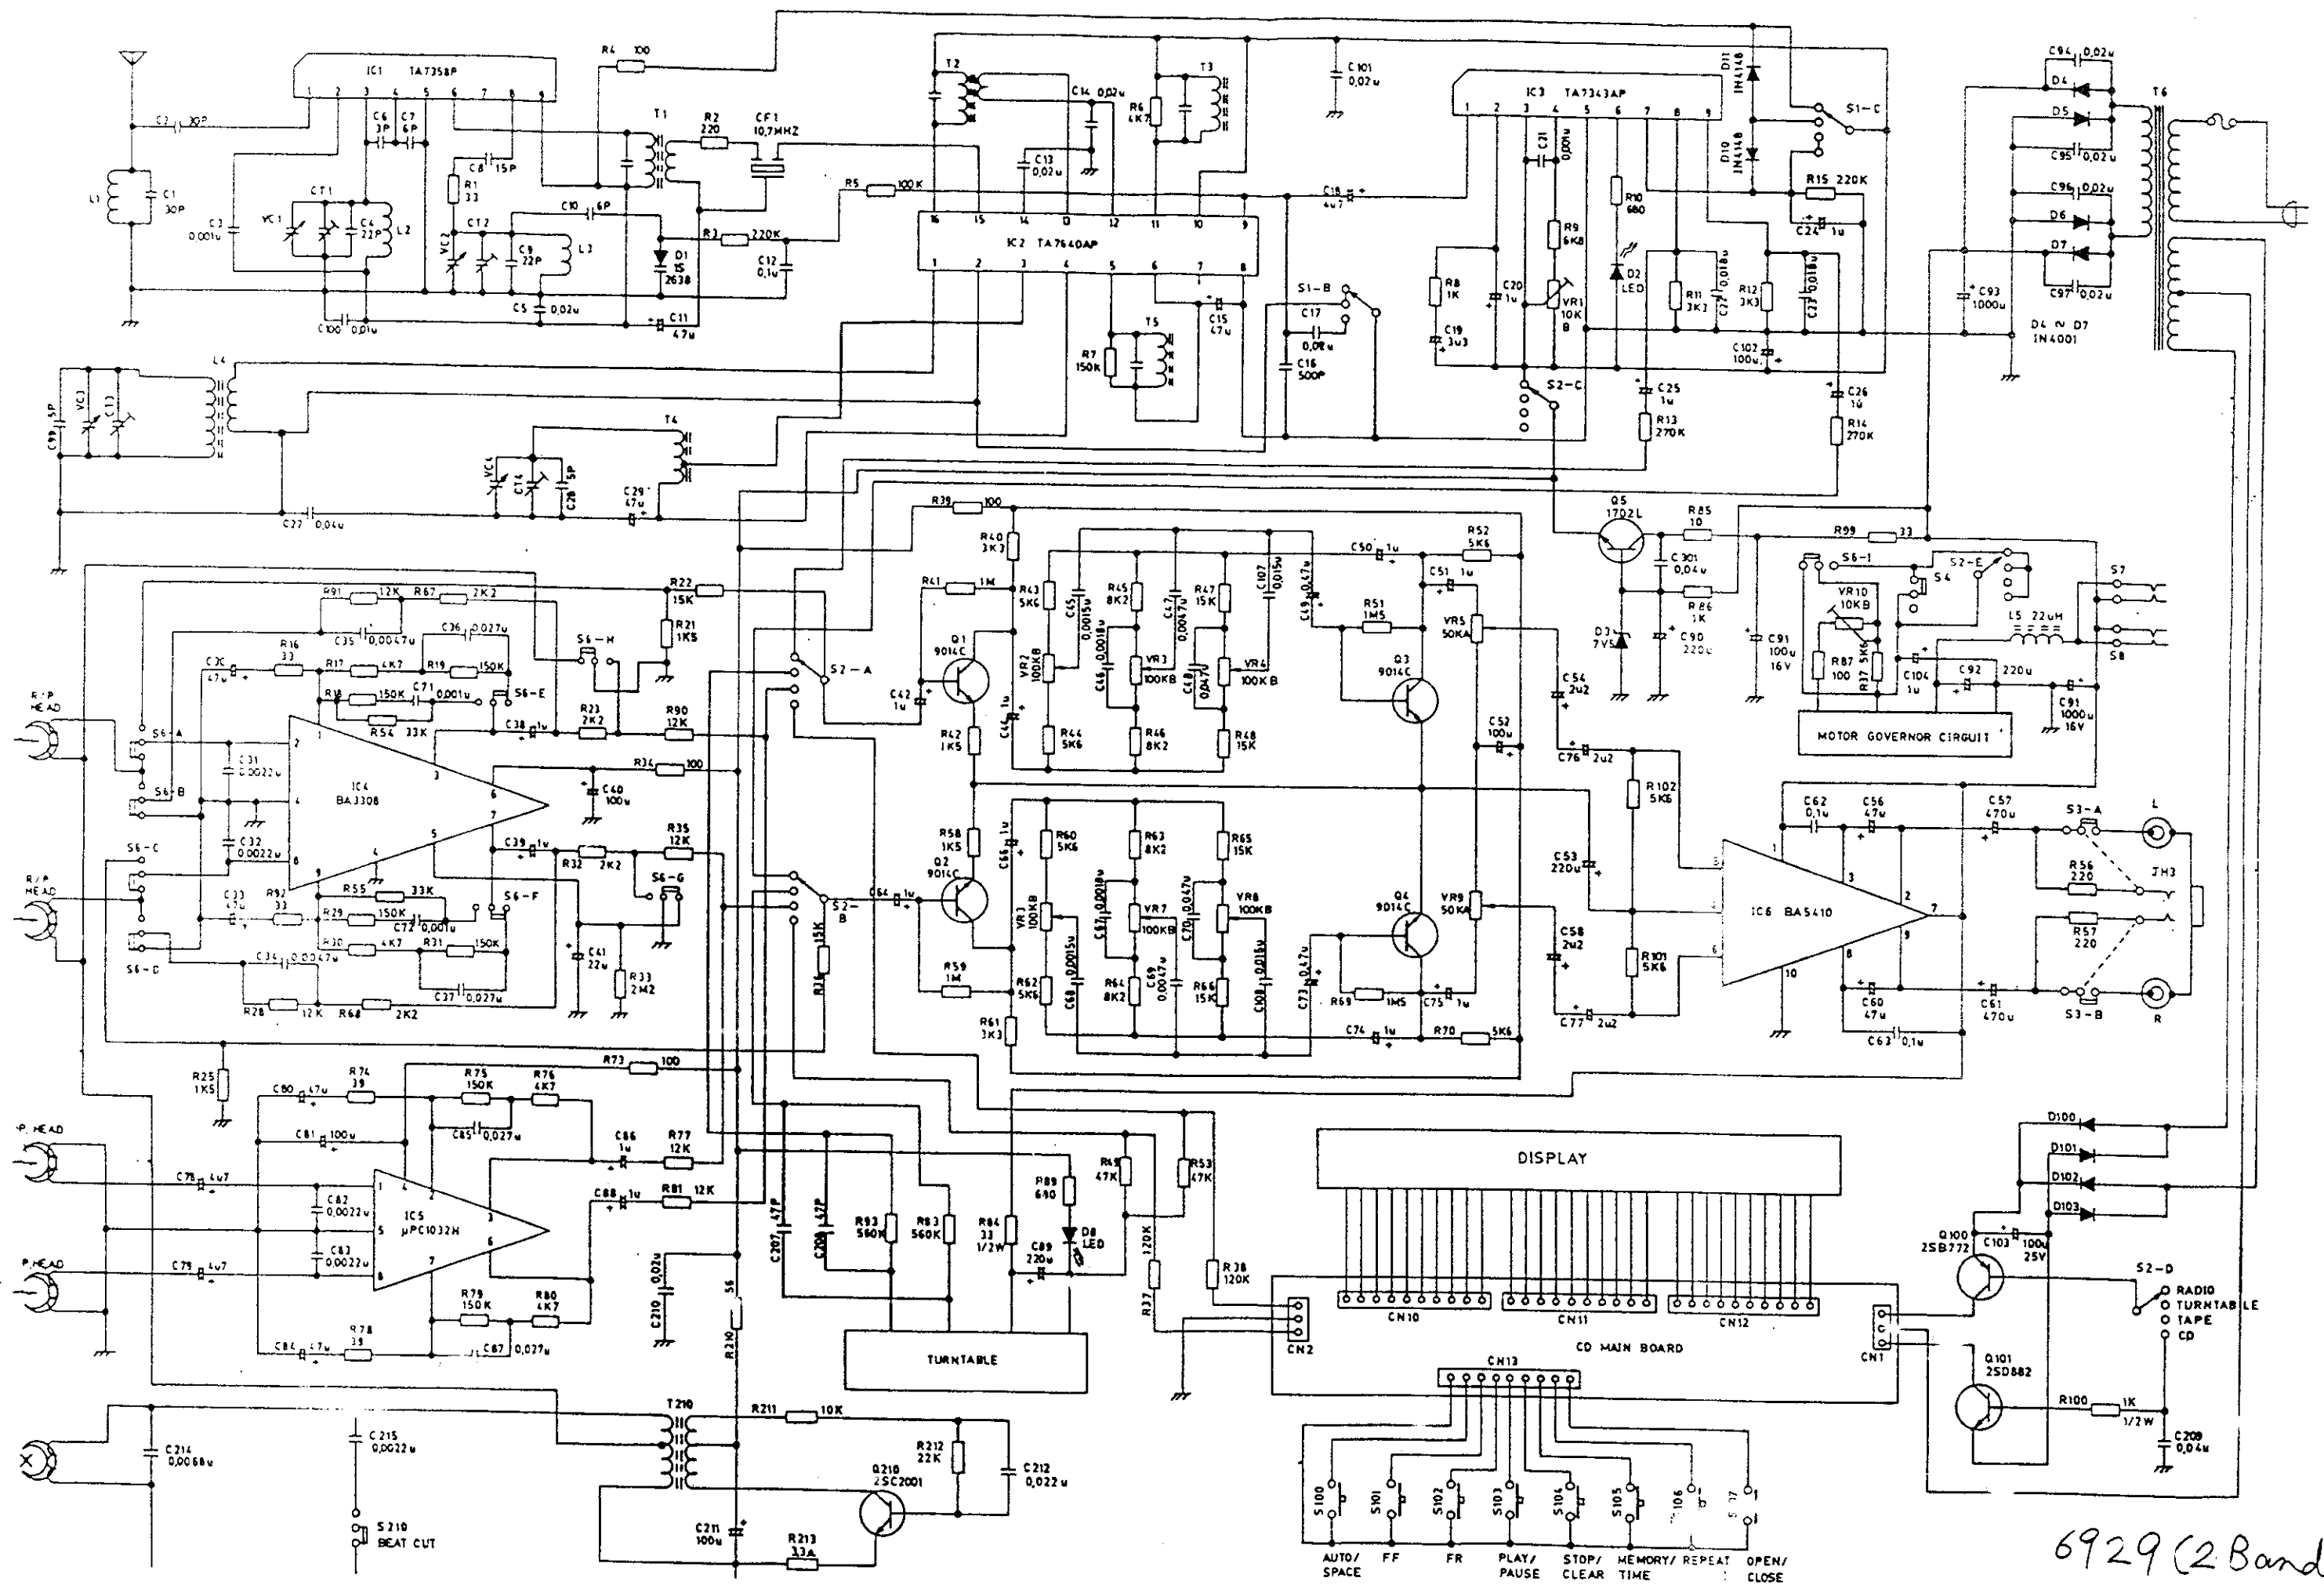

6929 (2 Band)

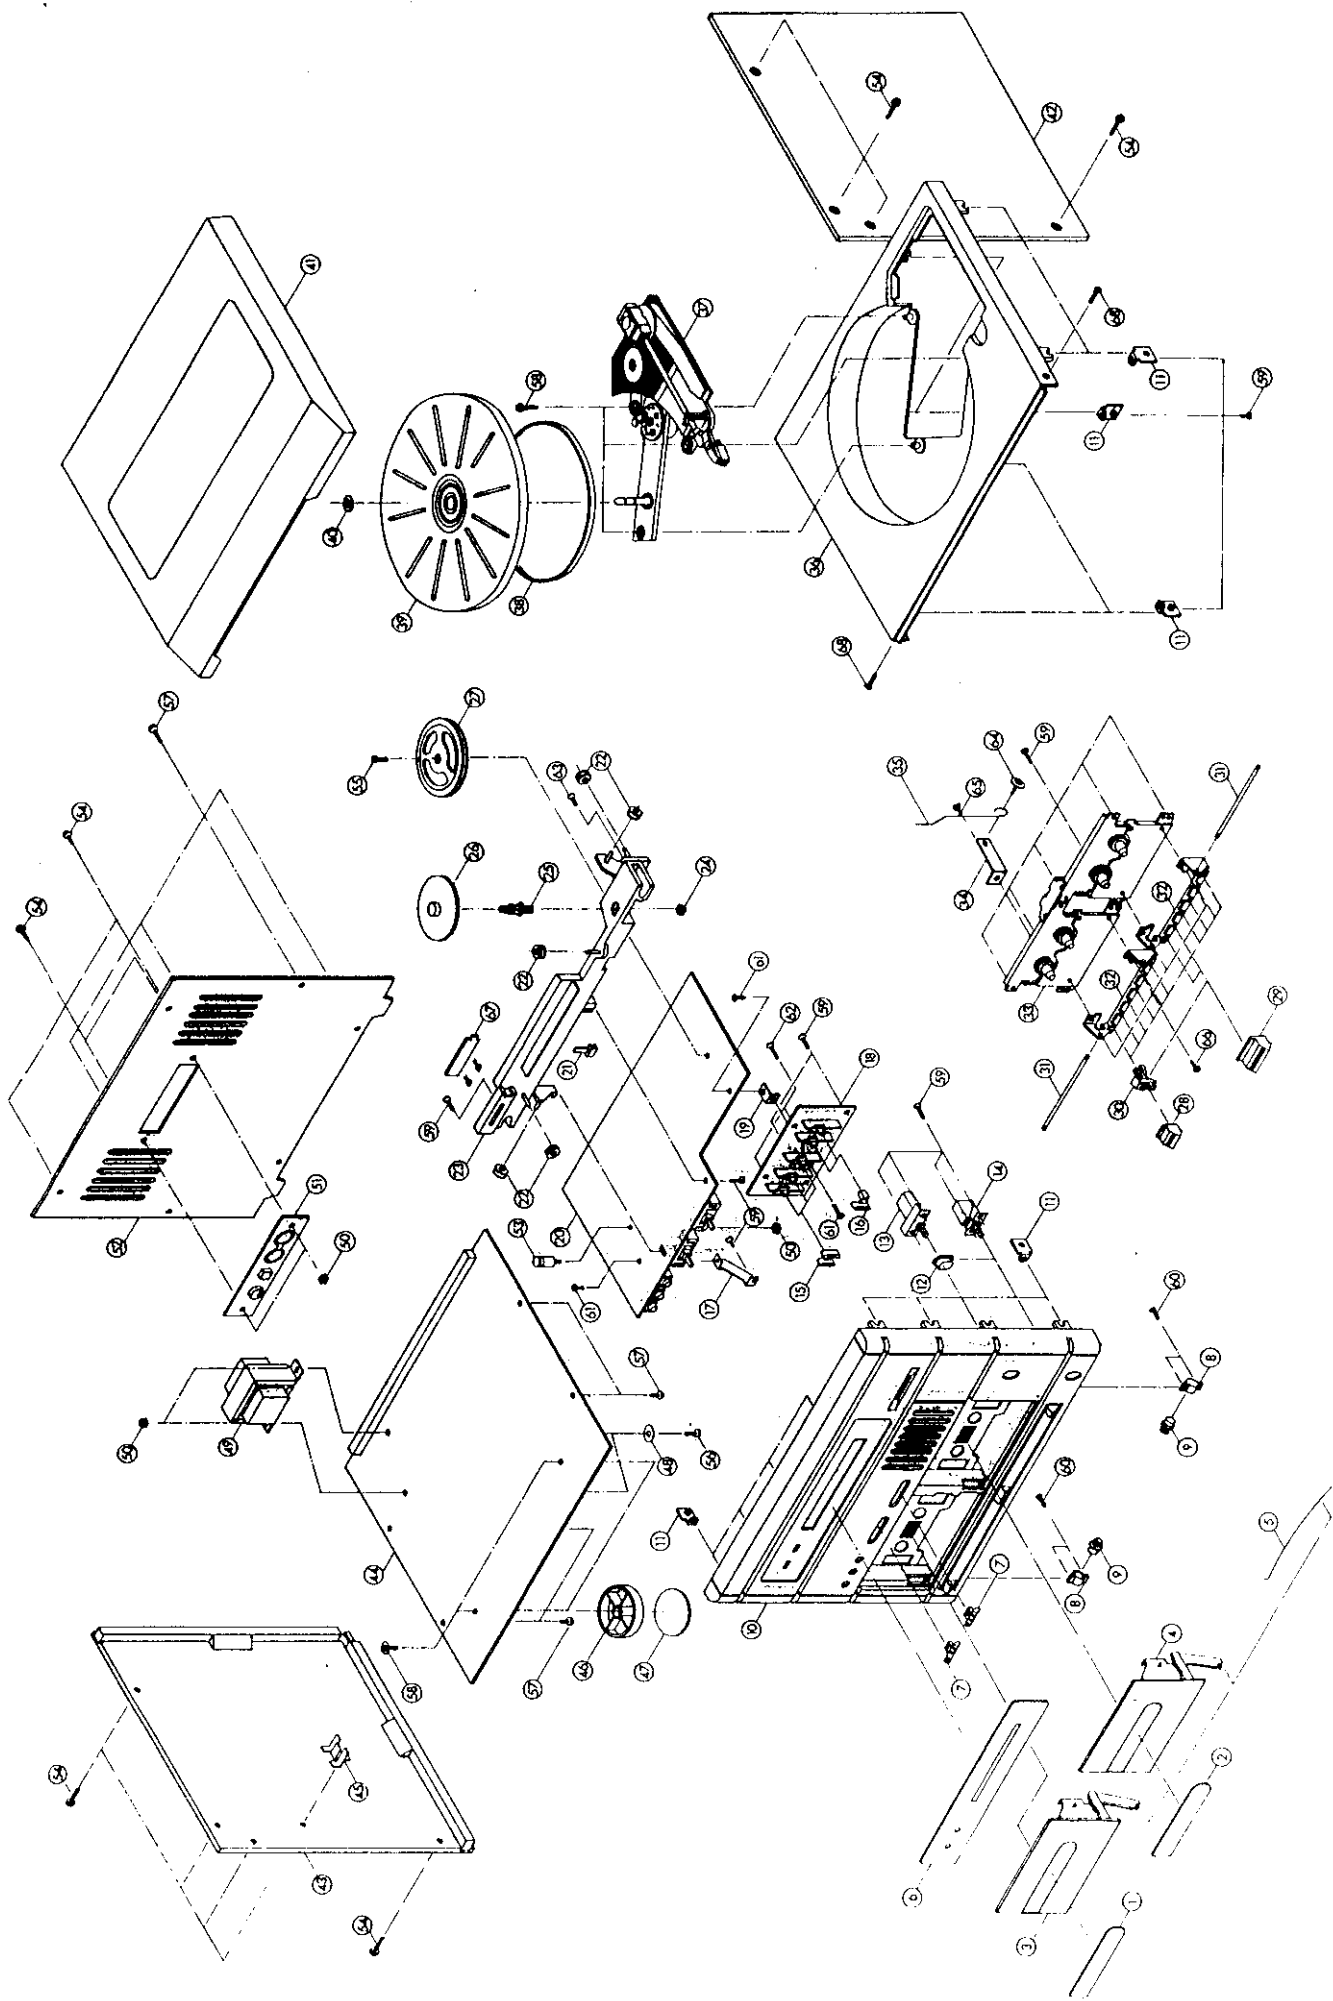


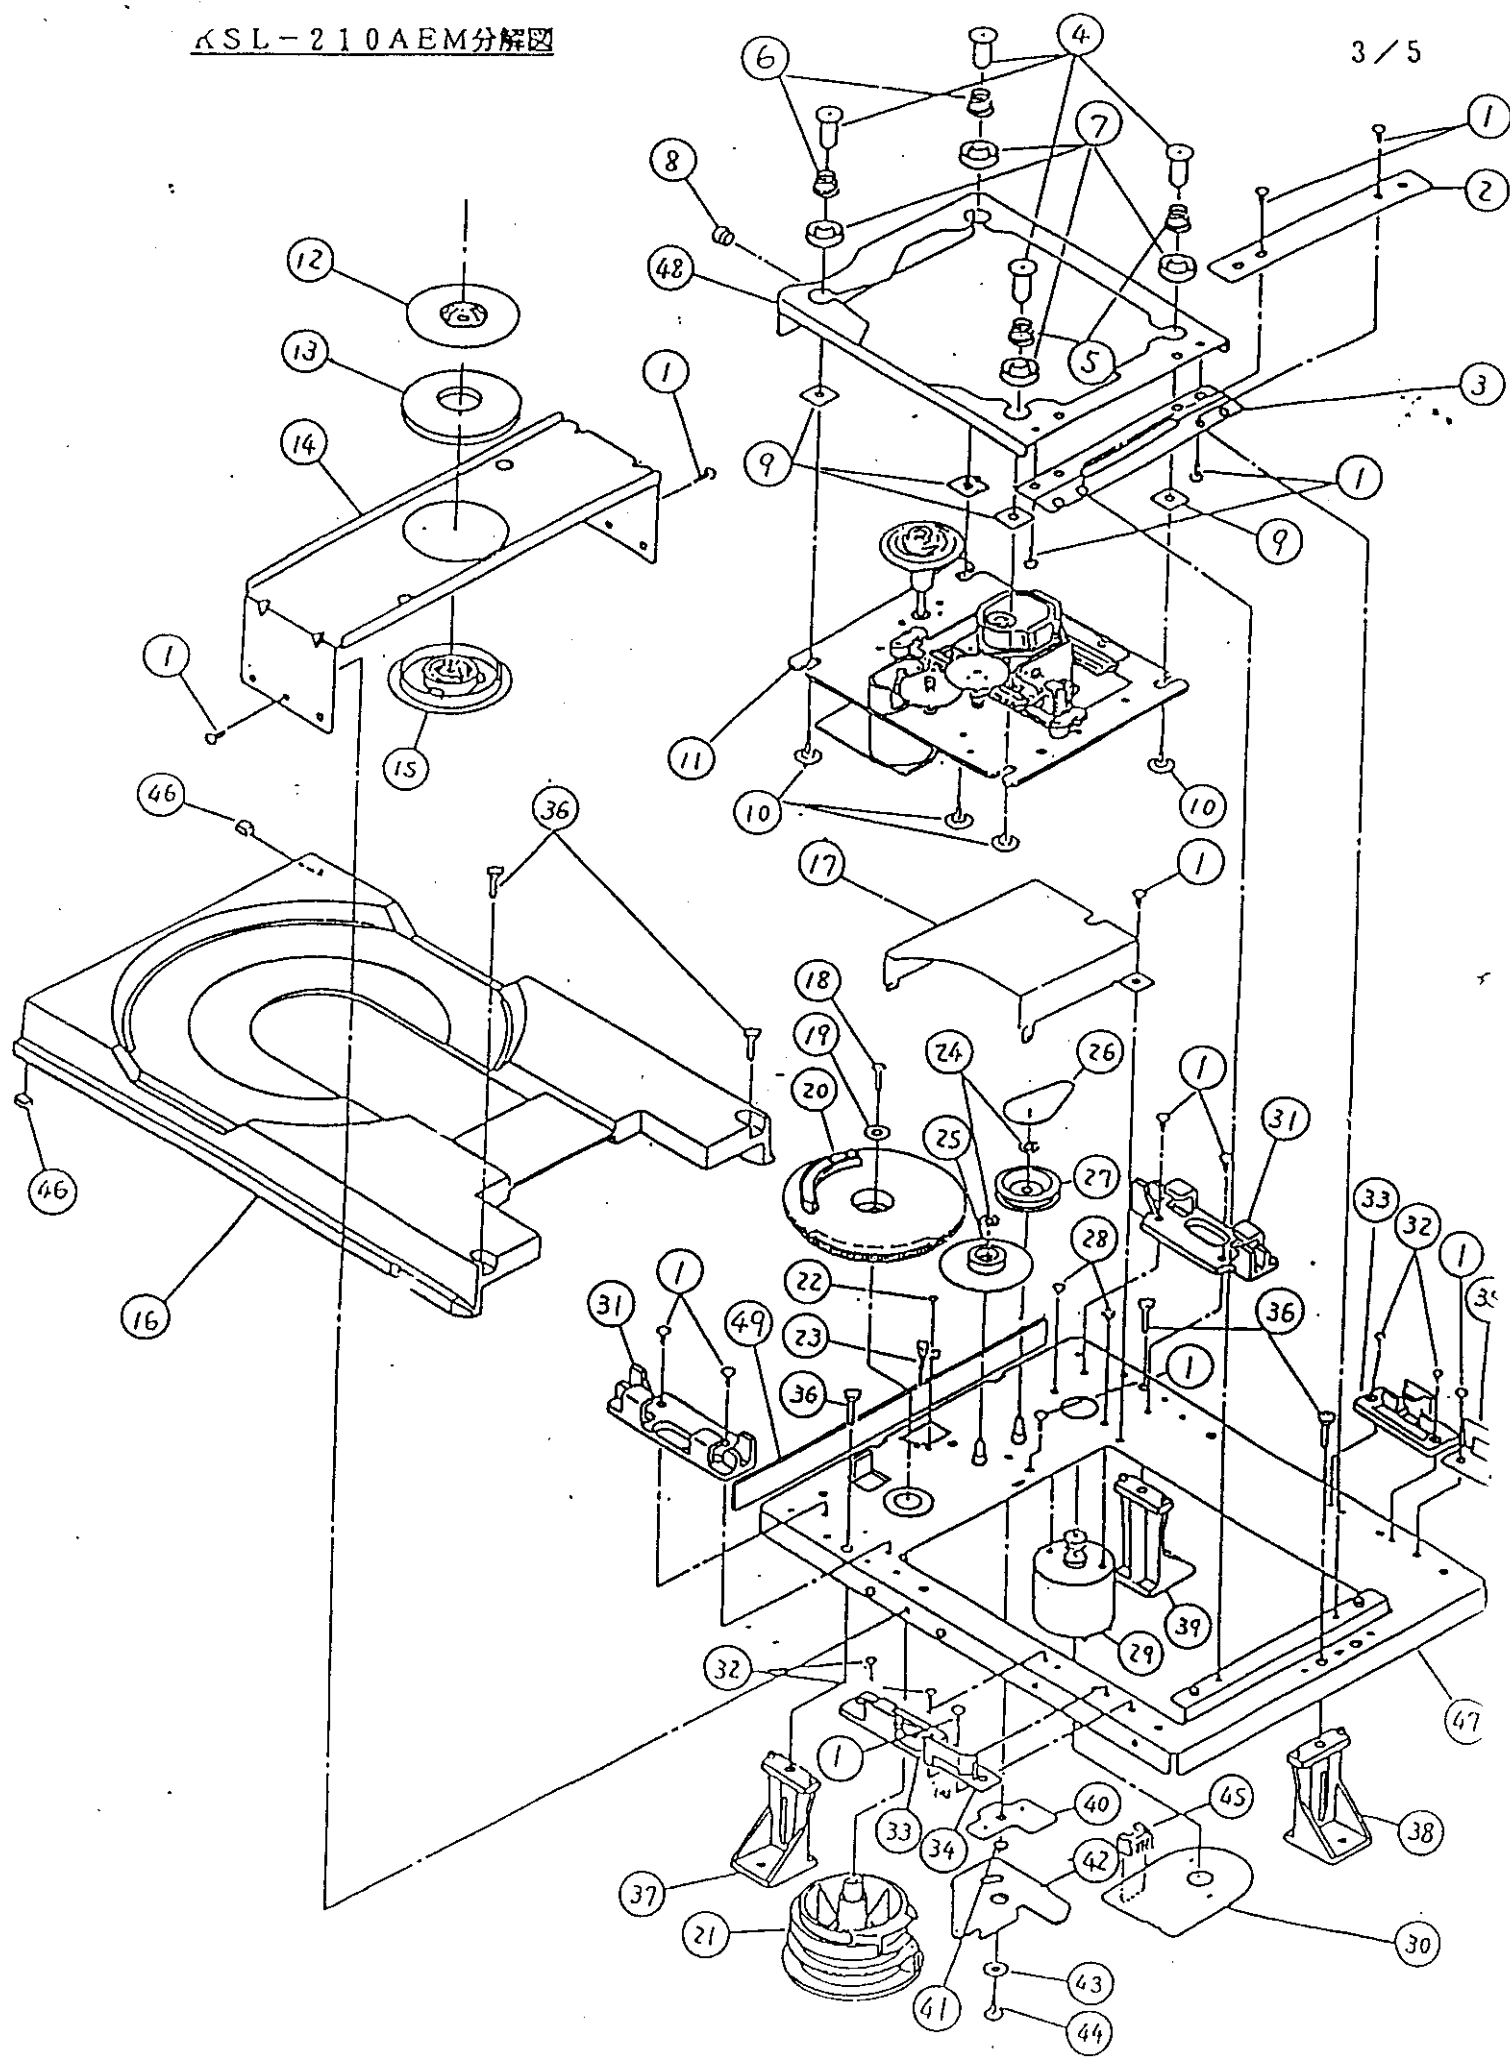


KSL-210AEM

(KSM-210AEM分解図)


5/5

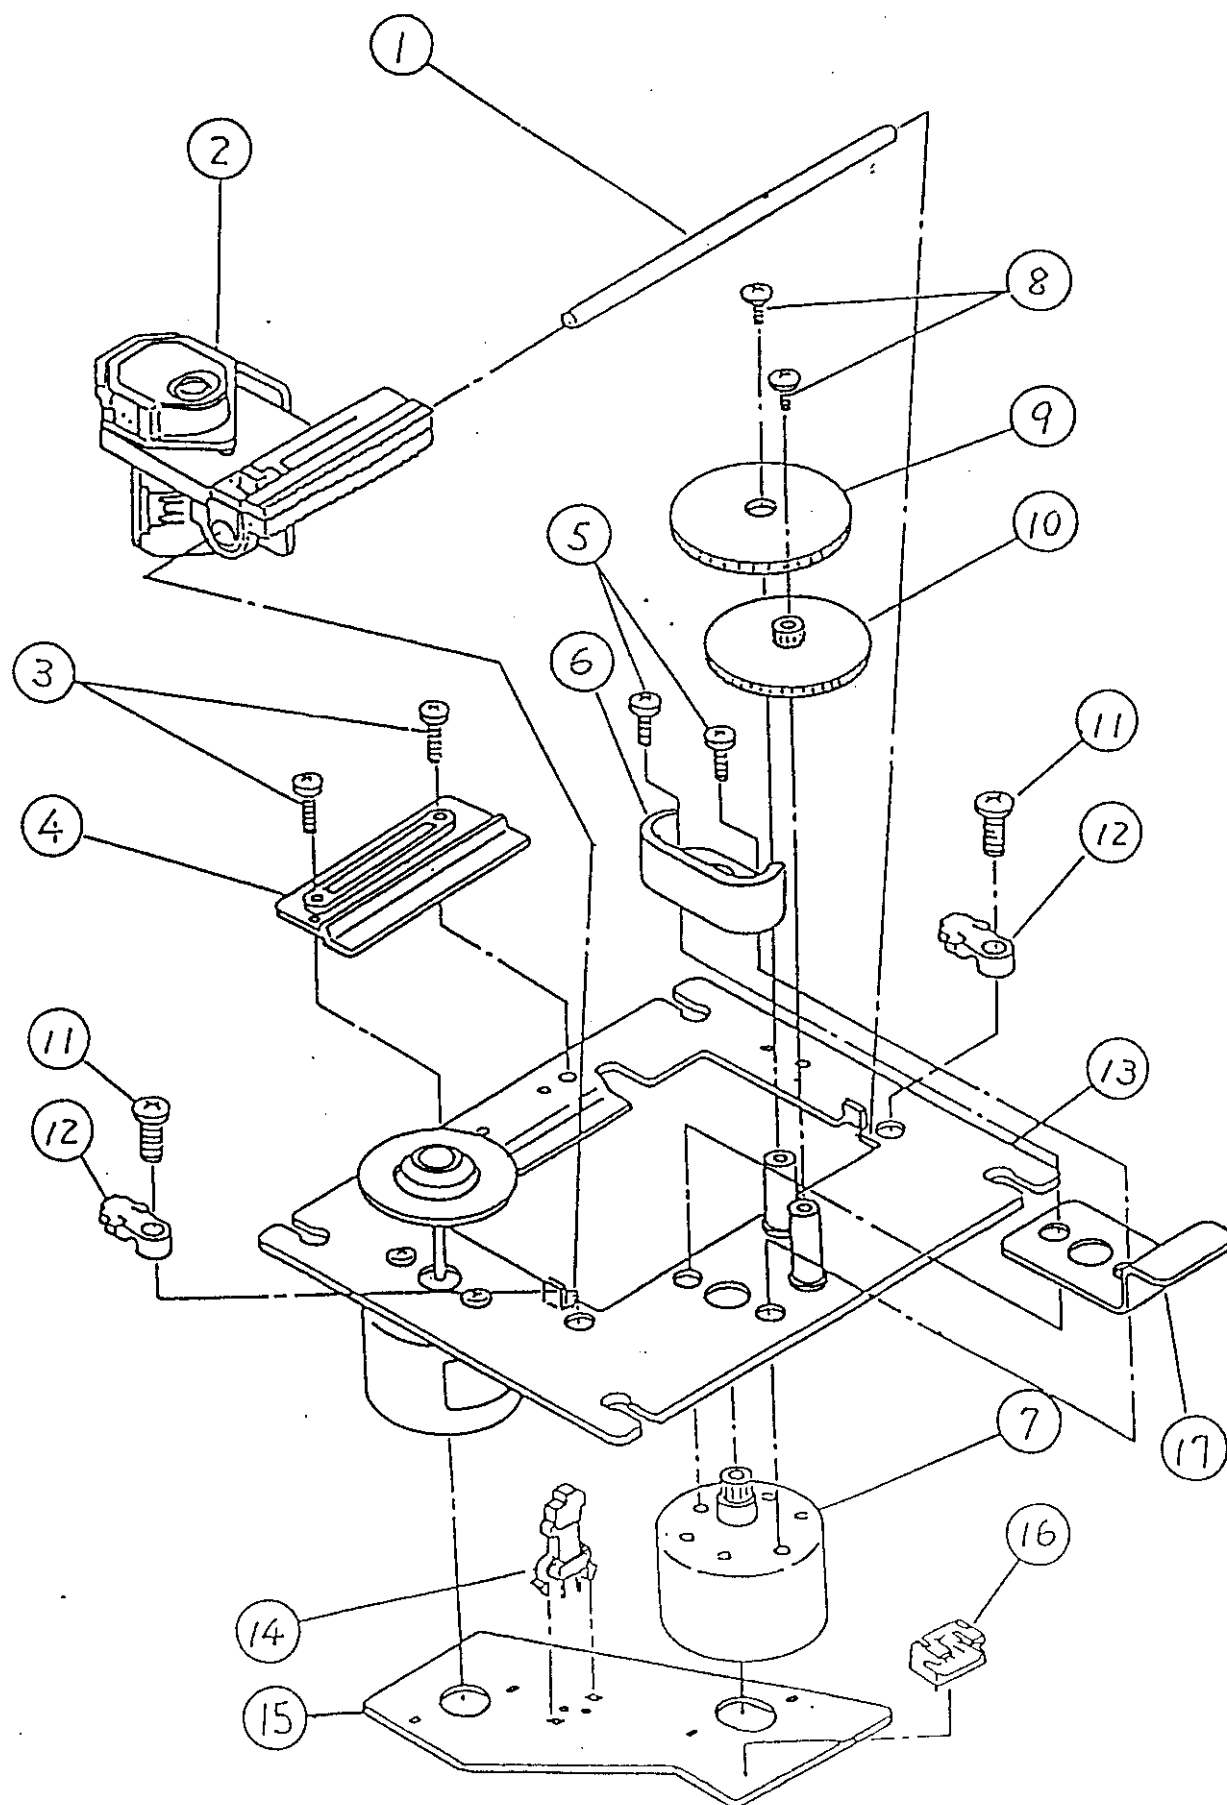


6. Mounting Diagram

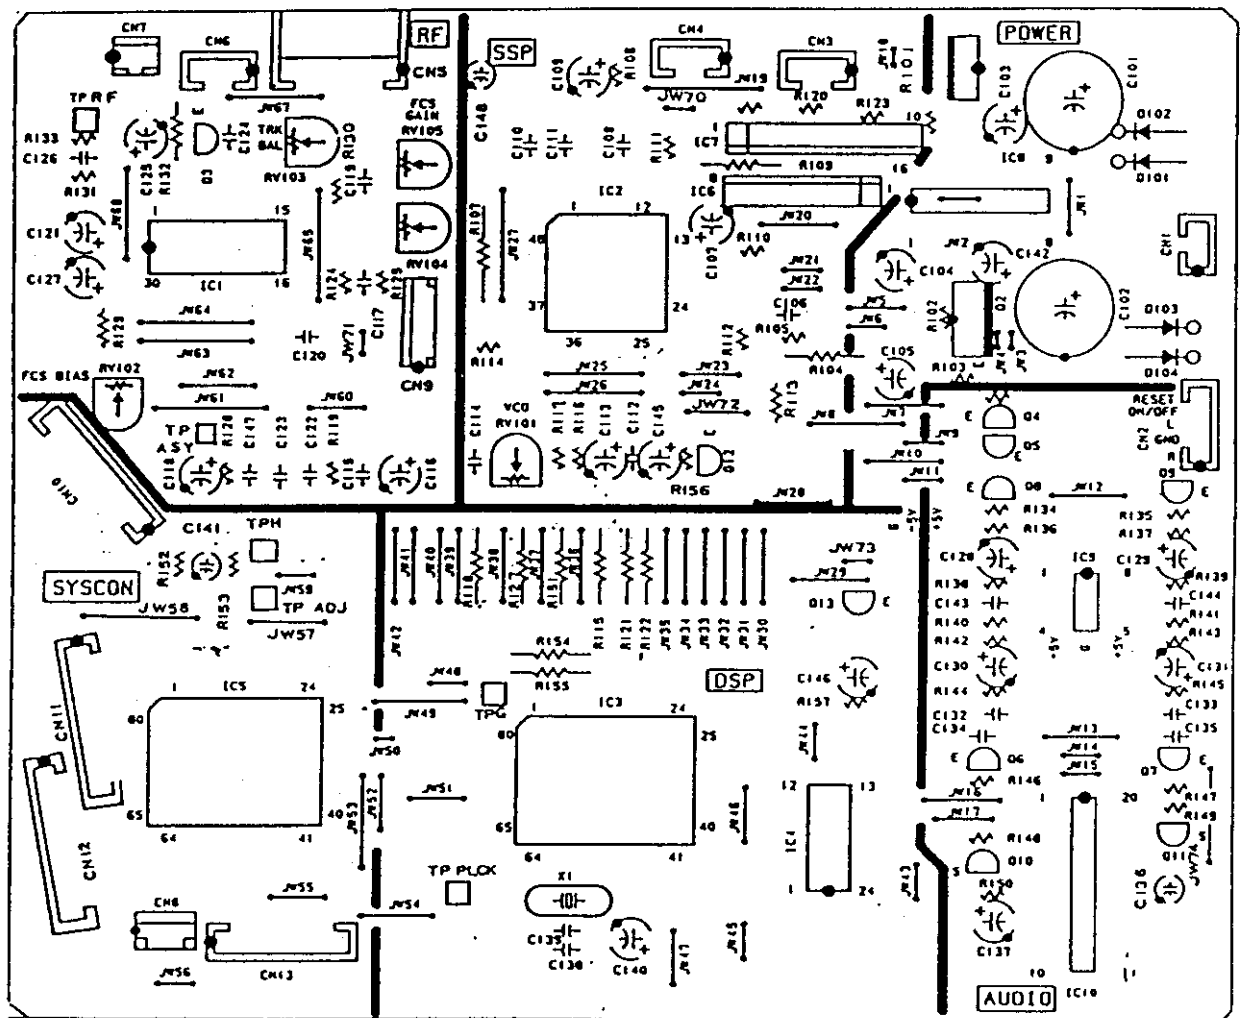


7. Measurements

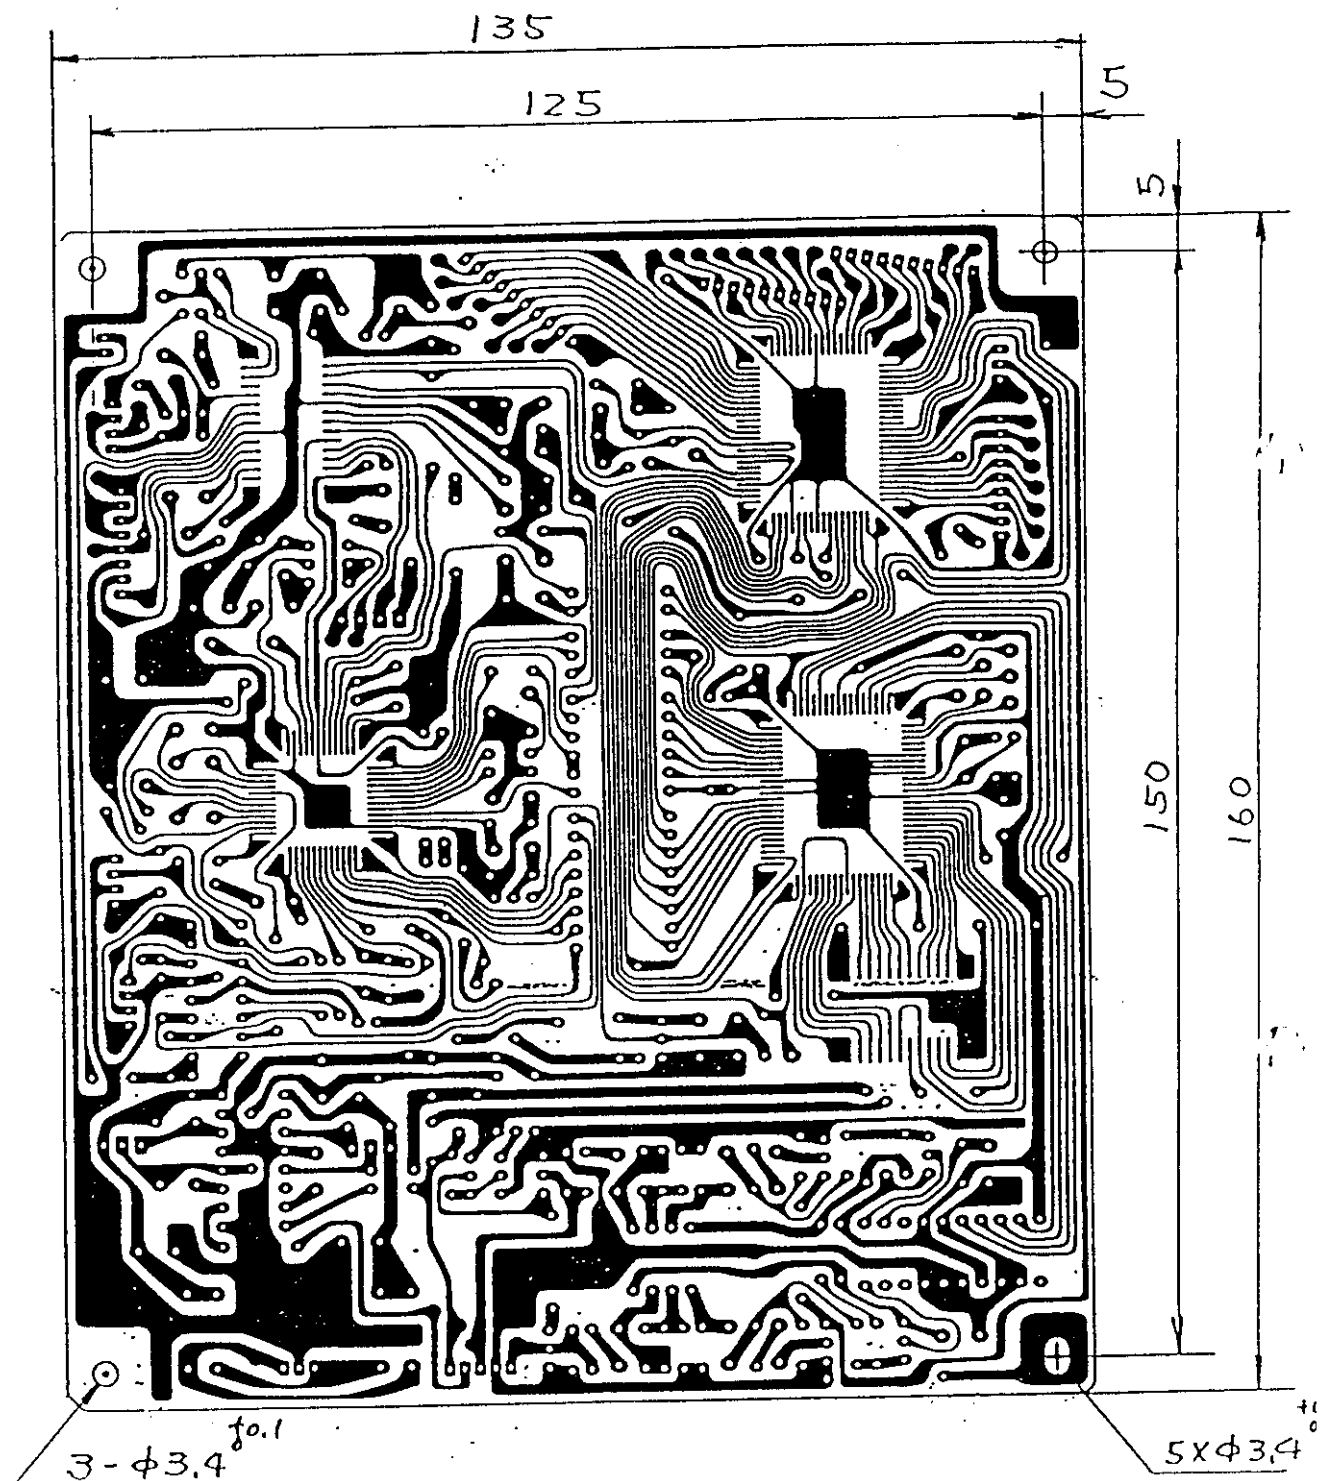

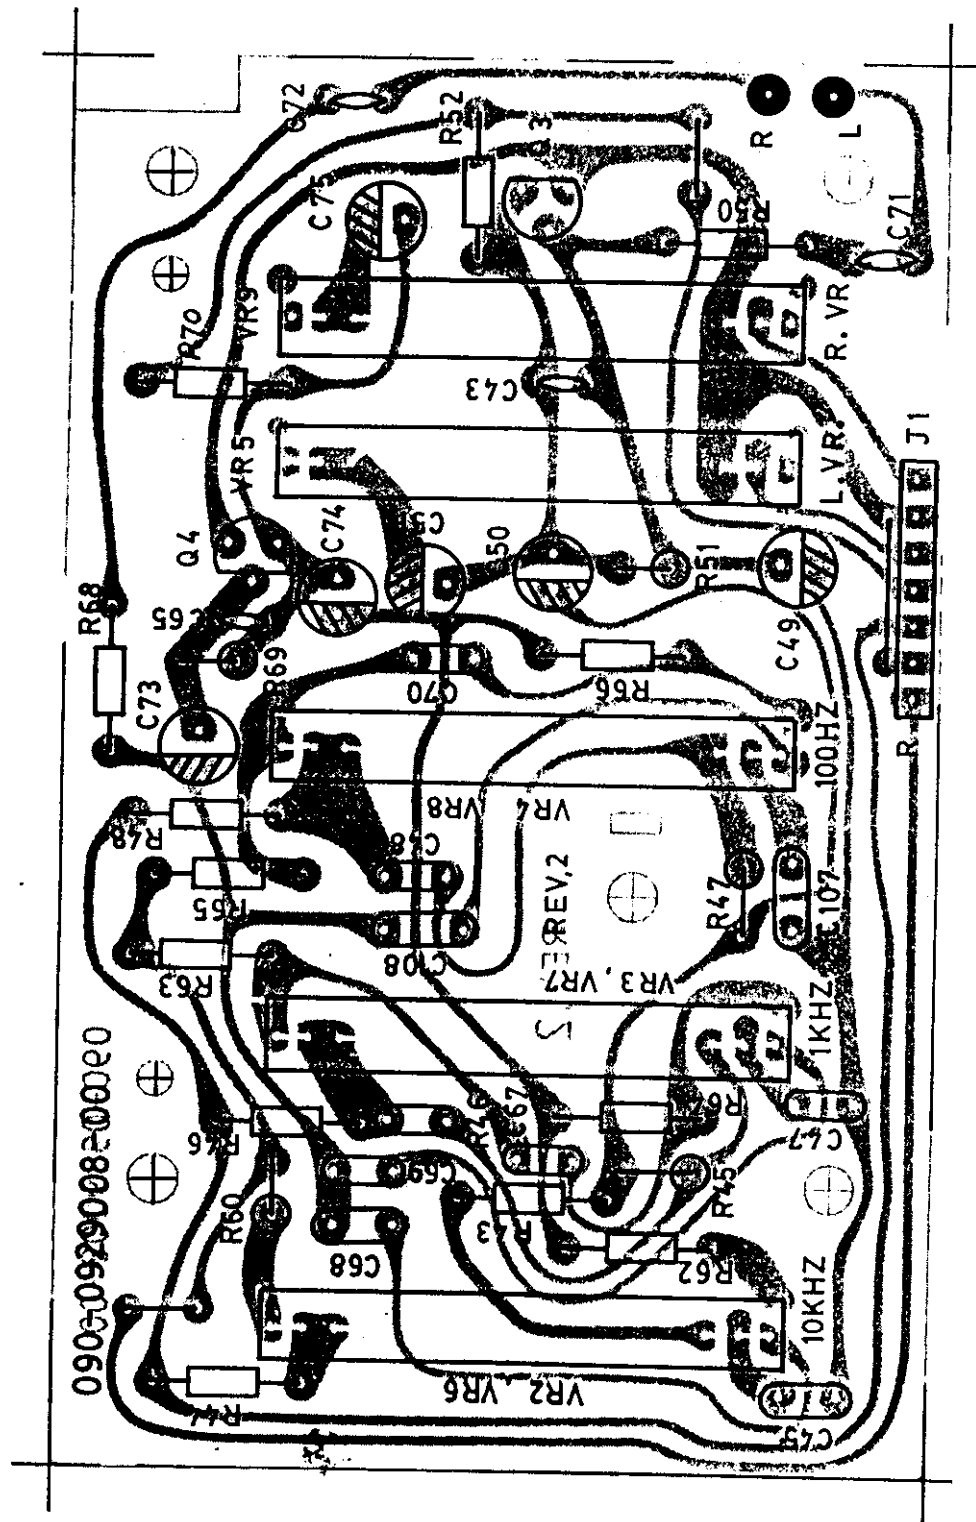

924/6924

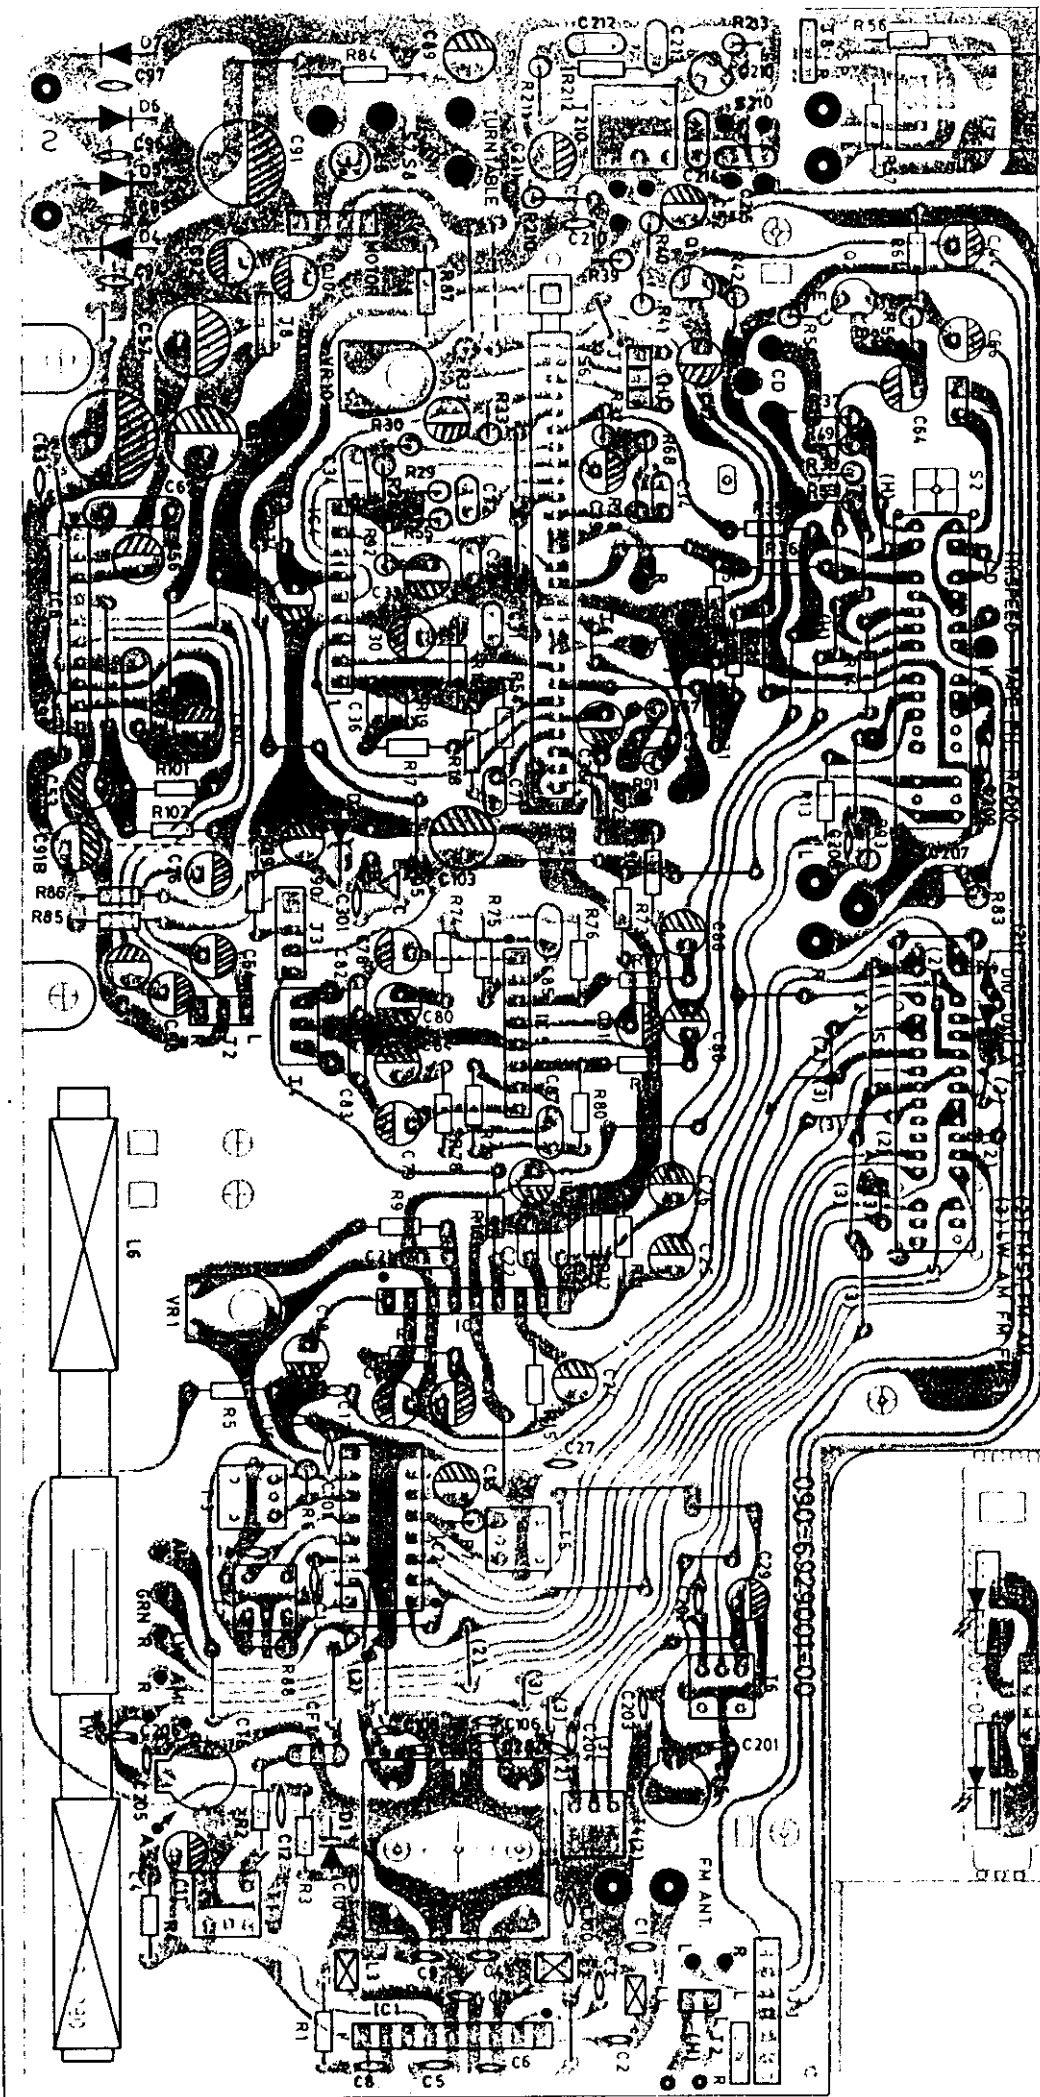

2-2

RUDOLF HEMMERSBACH
- Z V K D -
Ötterichweg 7
8500 Nürnberg 40
Tel.: 0911-527980
Fax : 0911-5279870

INFO

FEHLERBESCHREIBUNG UND REPARATURHILFE

INFO:.. 0192/5

Datum: 20.01.1992

zum Gerät: ELITE, TRISTAR, WATSON CO 6791

Schaltplannummer: IA14

Fehlerbeschreibung: Zu diesem Gerät ist leider kein Schaltplan für die CD-Einheit erhältlich.

Ursache und Abhilfe: Fall Sie nicht in der Lage sind, den Fehler im CD-Teil ohne Schaltbild zu beheben, können Sie bei uns die komplette CD-Platine unter der Bestellnummer 581405, oder das CD-Laufwerk unter der Bestellnummer 630553, anfordern.

Wir verdanken diesen Hinweis:

Bei Rückfragen wenden Sie sich an: -ZVKD- Rudolf Hemmersbach
Herrn Meyer oder Herrn Krauß, Tel.: 0911 / 5279850-51

Mit freundlichen Grüßen
Ihr - Z V K D -

RUDOLF HEMMERSBACH
- Z V K D -
Ötterichweg 7
8500 Nürnberg 40
Tel.: 0911-527980
Fax : 0911-5279870

INFO

FEHLERBESCHREIBUNG UND REPARATURHILFE

INFO.: 0292/8

Datum: 27.02.1992

zum Gerät: WATSON, ELITE, TRISTAR CO 6791

Schaltplannummer: IA14

Fehlerbeschreibung: Tastreihe STOP-PLAY-SKIP für CD-Player paßt nicht. Es fehlen die Klemmnasen welche die Tastreihe mit der CD-Funktionsplatine verbinden.

Ursache und Abhilfe: Wie uns der Hersteller aus Fernost nun mitgeteilt hat, wurde die Form zur Herstellung dieser Tasten geändert. Da es mehrfach Reklamationen wegen abgebrochener Klemmnasen gab, werden die Tasten jetzt ohne dieselben hergestellt.

Der Hersteller empfiehlt nun, die Platine an den beiden, in der mitte gelegenen Öffnungen für die Klemmnase, mit Schrauben an der Tastreihe zu fixieren.

Wir verdanken diesen Hinweis:

Bei Rückfragen wenden Sie sich an: Rudolf Hemmersbach ZVKD, Abt. International, H.Meyer od. H.Krauß, 0911-5279850/51

Mit freundlichen Grüßen
Ihr - Z V K D -

INFO

RUDOLF HEMMERSBACH
- Z V K D -
Ötterichweg 7
8500 Nürnberg 10
Tel.: 0911-527980
Fax : 0911-5279870

INFO

FEHLERBESCHREIBUNG UND REPARATURHILFE

INFO: 0693/10

Datum: 08.06.1993

zum Gerät: WATSON, ELITE, TRISTAR CO 6791 und CO 6793

Schaltplannummer: IA14/JA07

Fehlerbeschreibung:

Ursache und Abhilfe: Zwischenzeitlich ist es einem unserer Techniker gelungen, herauszufinden, welche CD-Platine zu welchem CD-Laufwerk paßt.

Auf der folgenden Seite finden Sie eine Tabelle, welche Sie bei Ihrer Ersatzteilbestellung hinzuziehen sollten.
Bitte bestellen Sie nur mit den von uns angegebenen ET-Nummern.

Wir verdanken diesen Hinweis: Herrn Brandmayer (Techniker-ZVKD)


Bei Rückfragen wenden Sie sich an: ZVKD

Mit freundlichen Grüßen
Ihr - Z V K D -


INFO

C0 6791

630553

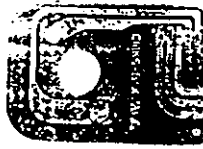

Loadingmotor

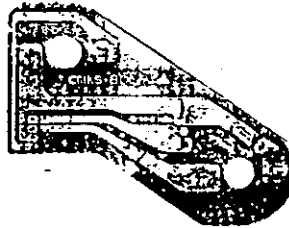

Lasertransport

ET-Nr.

IC 4

581405

UM 6116 M-2


581678

CXK 5816 MS


581679

GM 76 C 28

630665

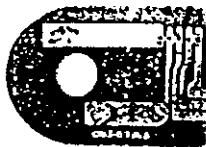

Loadingmotor

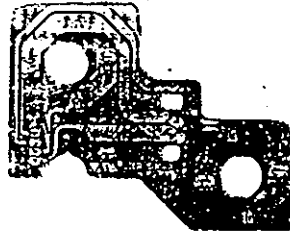

Lasertransport

581680

ohne IC 4


581677

LC 3517 BML

630666



Loadingmotor

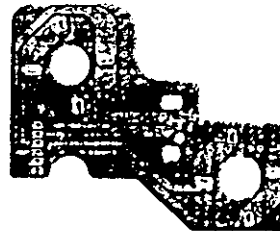


Lasertransport

581680


LC 3517 BML

C0 6793

630553

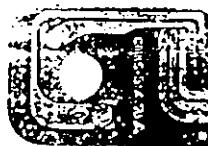

Loadingmotor

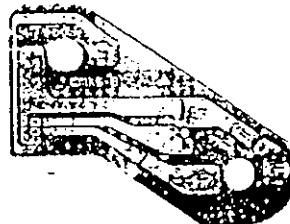

Lasertransport

581679

GM 76 C 28

