
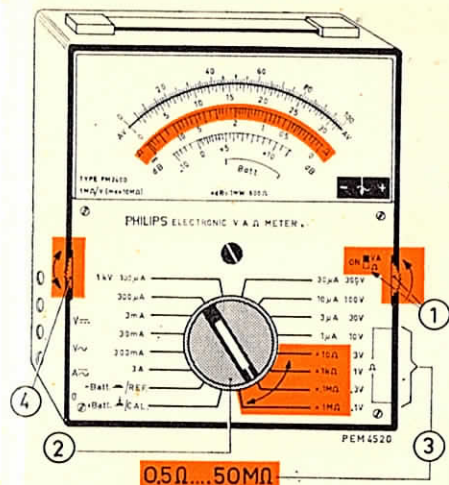


Ω ± 5%		
× 10 Ω	0... 500 Ω	20 Ω
× 1 kΩ	0... 50 kΩ	2 kΩ
× 0.1 MΩ	0... 5 MΩ	0.2 MΩ
× 1 MΩ	0... 50 MΩ	2 MΩ

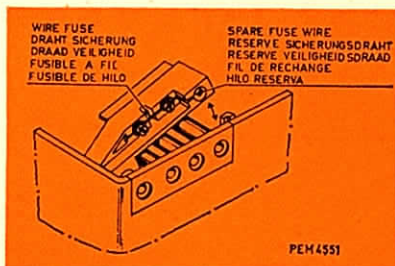

— Nullpunkteinstellung, Kalibrierung und Batteriekontrolle ausführen (siehe VORBEREITUNGEN)

- Wahlschalter in Stellung „Ω” bringen ①
  - Monoknopf in erwünschten Bereich bringen ②
  - Messschnüre anschliessen und freie Enden kurzschliessen ③
  - Zeiger auf 0 stellen (rechtes Skalende) ④
- Bei jeder Messbereichumschaltung Nulleinstellung wiederholen. Wenn Nulleinstellung nicht möglich ist, Batterien der beiden Fächer vertauschen oder gegebenenfalls ersetzen.

— Nulpuntinstelling, ijking en batterij-controle uitvoeren (zie VOORBEREIDINGEN)

- Keuzeschakelaar in stand „Ω” zetten ①
  - Monoknop in het gewenste weerstandsmeetgebied zetten ②
  - Meetsonderen aansluiten en vrije uiteinden kortsluiten ③
  - Stel de wijzer op 0 in (rechter schaaleinde) ④
- Dit vóór elke meting in een ander meetgebied herhalen. Indien nulpuntinstelling niet mogelijk is, batterijen uit beide vakken omwisselen of eventueel vervangen.

— Réaliser la mise à zéro, l'étalonnage et le contrôle des batteries (voir PRÉPARATIONS)

- Placer le sélecteur en position „Ω” ①
  - Placer le bouton mono dans la gamme de résistance désirée ②
  - Brancher les cordons de mesure et court-circuiter les extrémités libres ③
  - Régler l'aiguille sur 0 (à droite de l'échelle) ④
- Répéter ces manipulations pour chaque gamme de mesure. Si cette mise à zéro n'était pas possible, les batteries doivent être changés de compartiment ou être remplacés

— Carry out zero setting, calibration and battery check (see PREPARATIONS)

- Selector at position „Ω” ①
  - Mono-knob at the desired resistance range ②
  - Connect measuring leads and short-circuit free ends ③
  - Adjust pointer to zero (right-hand scale end) ④
- Repeat this for every measuring range. If zero setting is impossible, interchange the batteries of the two compartments, or replace them

— Realizar el ajuste a cero, la calibración y la comprobación de la batería (véase PREPARATIVOS)

- Colocar el selector en la posición „Ω” ①
  - Colocar el botón „mono” en la posición deseada ②
  - Conectar los cordones de medida y cortocircuitar los extremos libres ③
  - Ajustar la aguja a 0 (extremo derecho de la escala) ④
- Repetir esto para cada margen de medida. Si no se puede ajustar a 0, cambiar las pilas del compartimento de batería izquierdo por las pilas del compartimento derecho o sustituir las pilas.