

Dépannage.

La changeuse de fréquence EK3 peut être remplacée par une ECH3, en principe sans aucune modification. Néanmoins, si nous constatons des blocages en OC, il faudra retoucher la tension écran de la

lampe et essayer de diminuer le condensateur de liaison entre la grille oscillatrice et le bobinage correspondant.

Alignement.


Les transformateurs MF du ré-

cepteur sont accordés sur 472 kHz.

Le récepteur possède, outre les gammes G0, PO et OC normales, 1 gammes OC étalées.

L'alignement des gammes normales ne présente rien de parti-

culier, mais pour le réglage exact des gammes étalées il est nécessaire de procéder avec beaucoup de précaution et de posséder une hétérodyne ou un générateur HF très exactement étalonnés en OC.

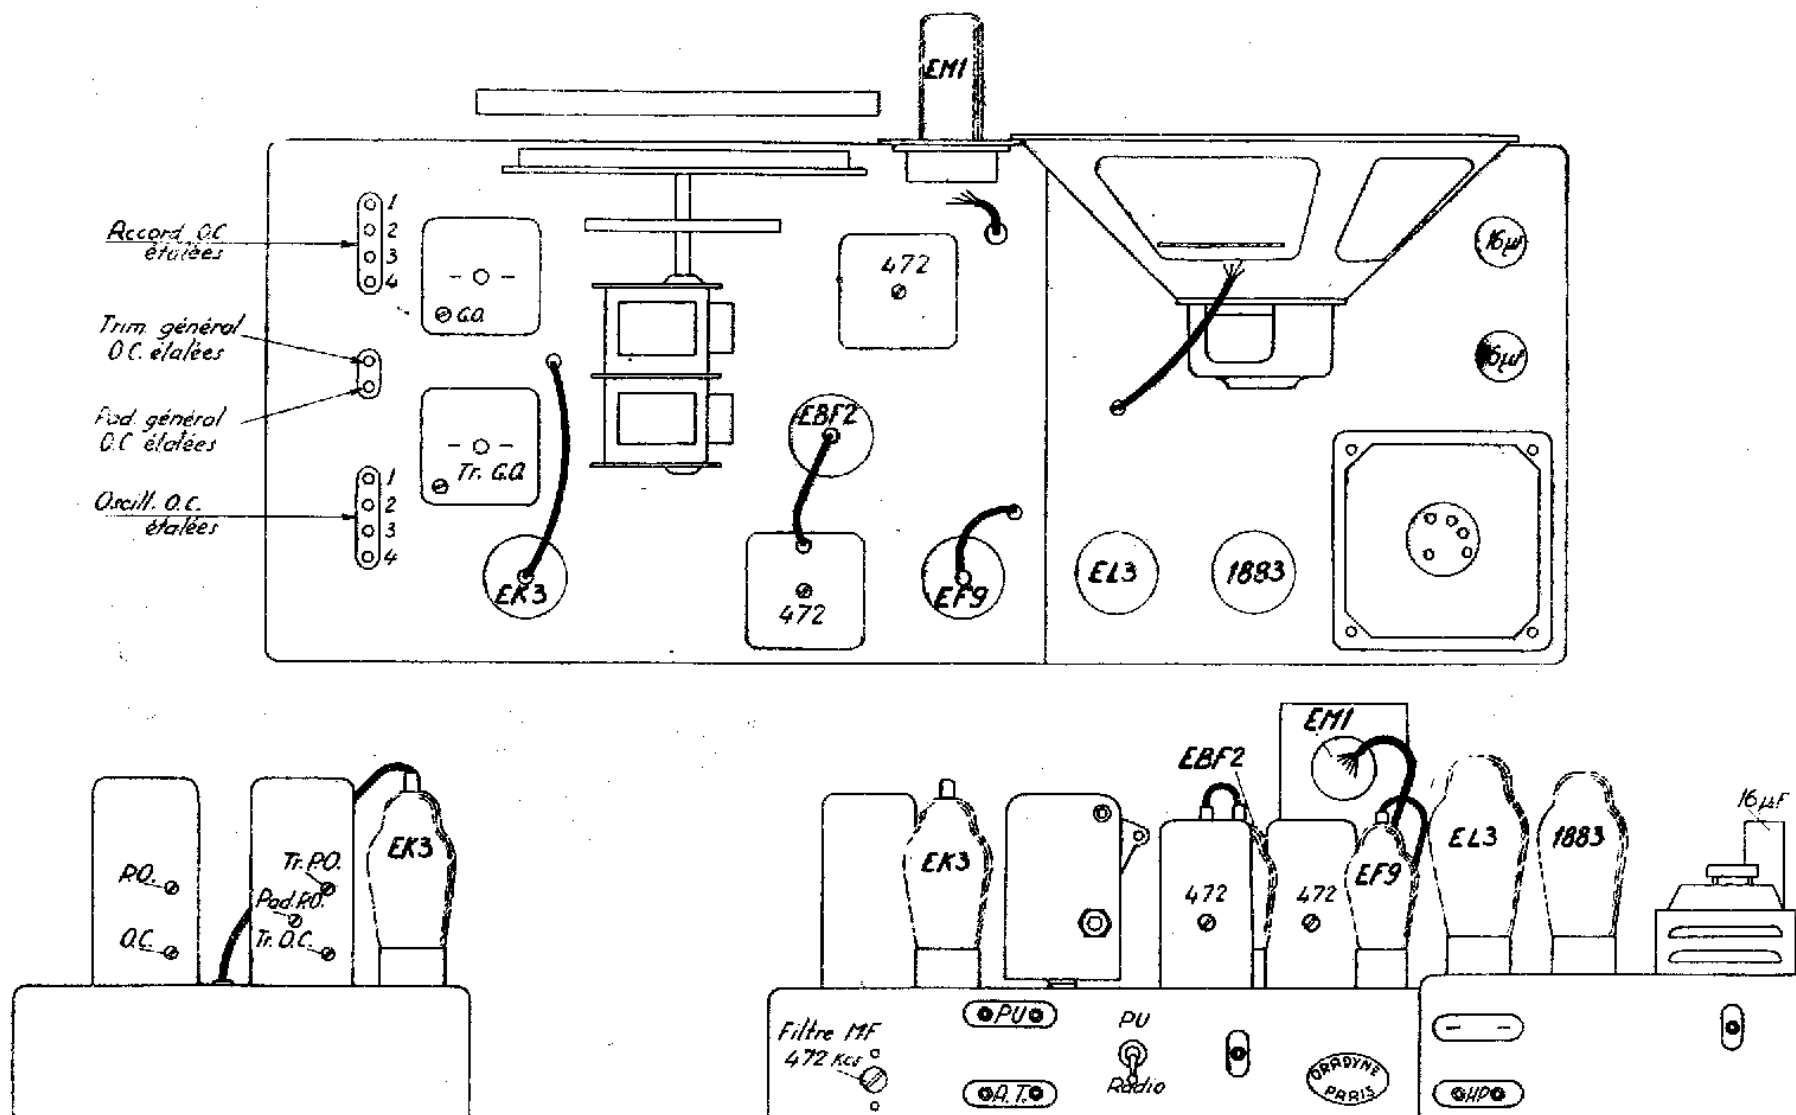

Disposition des pièces sur le châssis et emplacement de certains ajustables (en haut), emplacement des ajustables accessibles sur le côté du châssis (en bas et à gauche) et une du châssis par l'arrière (en bas et à droite).