TABLEAU DE MESURE

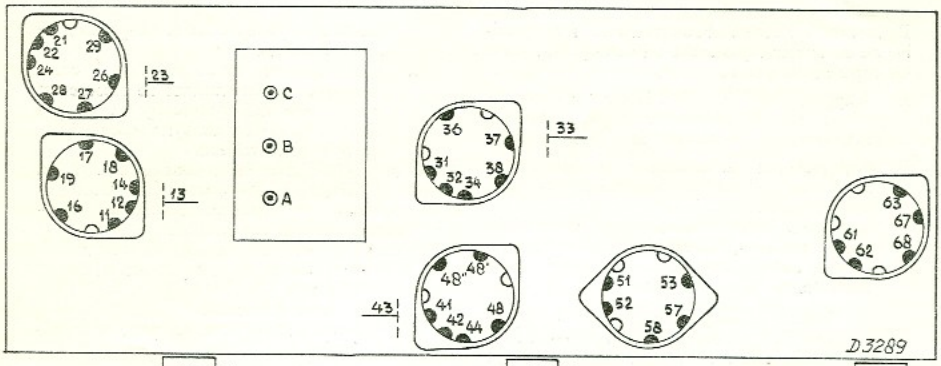

RÉSISTANCE

12	4 × Y				4 × A[1])				4 × B[2])									
	1° OC	2° OC	OM	OL	1° OC	2° OC	OM	OL	1° OC	2° OC	OM	OL						
	130	170	360	450	30	50	170	410	20	50	160	410						
12	12	14	19	24	22	42	44	52	62									
	10	10	10	10	10	10	10	10	10									
11	3 × 144			28	57	58	67	68										
	Econ.	Norm.	Luxe															
	350	420	440	420	420	450	420	450		9	48'	48"	13	23	33	43	P	
10	4 × 29				26		38				80	210	70	170	110	110	200	
	1° OC	2° OC	OM	OL														
	440	440	480	480	150		350											
9	4 × C[3])				3 × 27			3 × 37							48	53	63	
	1° OC	2° OC	OM	OL	Econ.	Norm.	Luxe	Econ.	Norm.	Luxe								
	0	0	0	0	410	410	270	500	270	200					400	110	110	

CAPACITÉ

12									10									
11	3 × 37			17	18	38	48		9									
	Econ.	Norm	Luxe															
	500	140	140	130	400	360	420											

+2 et —2 sont reliées entre elles.
+144 et —144 sont reliées entre elles.
P.U. Commutateur position plus haute.

[1]) à [3]) Voir la figure.