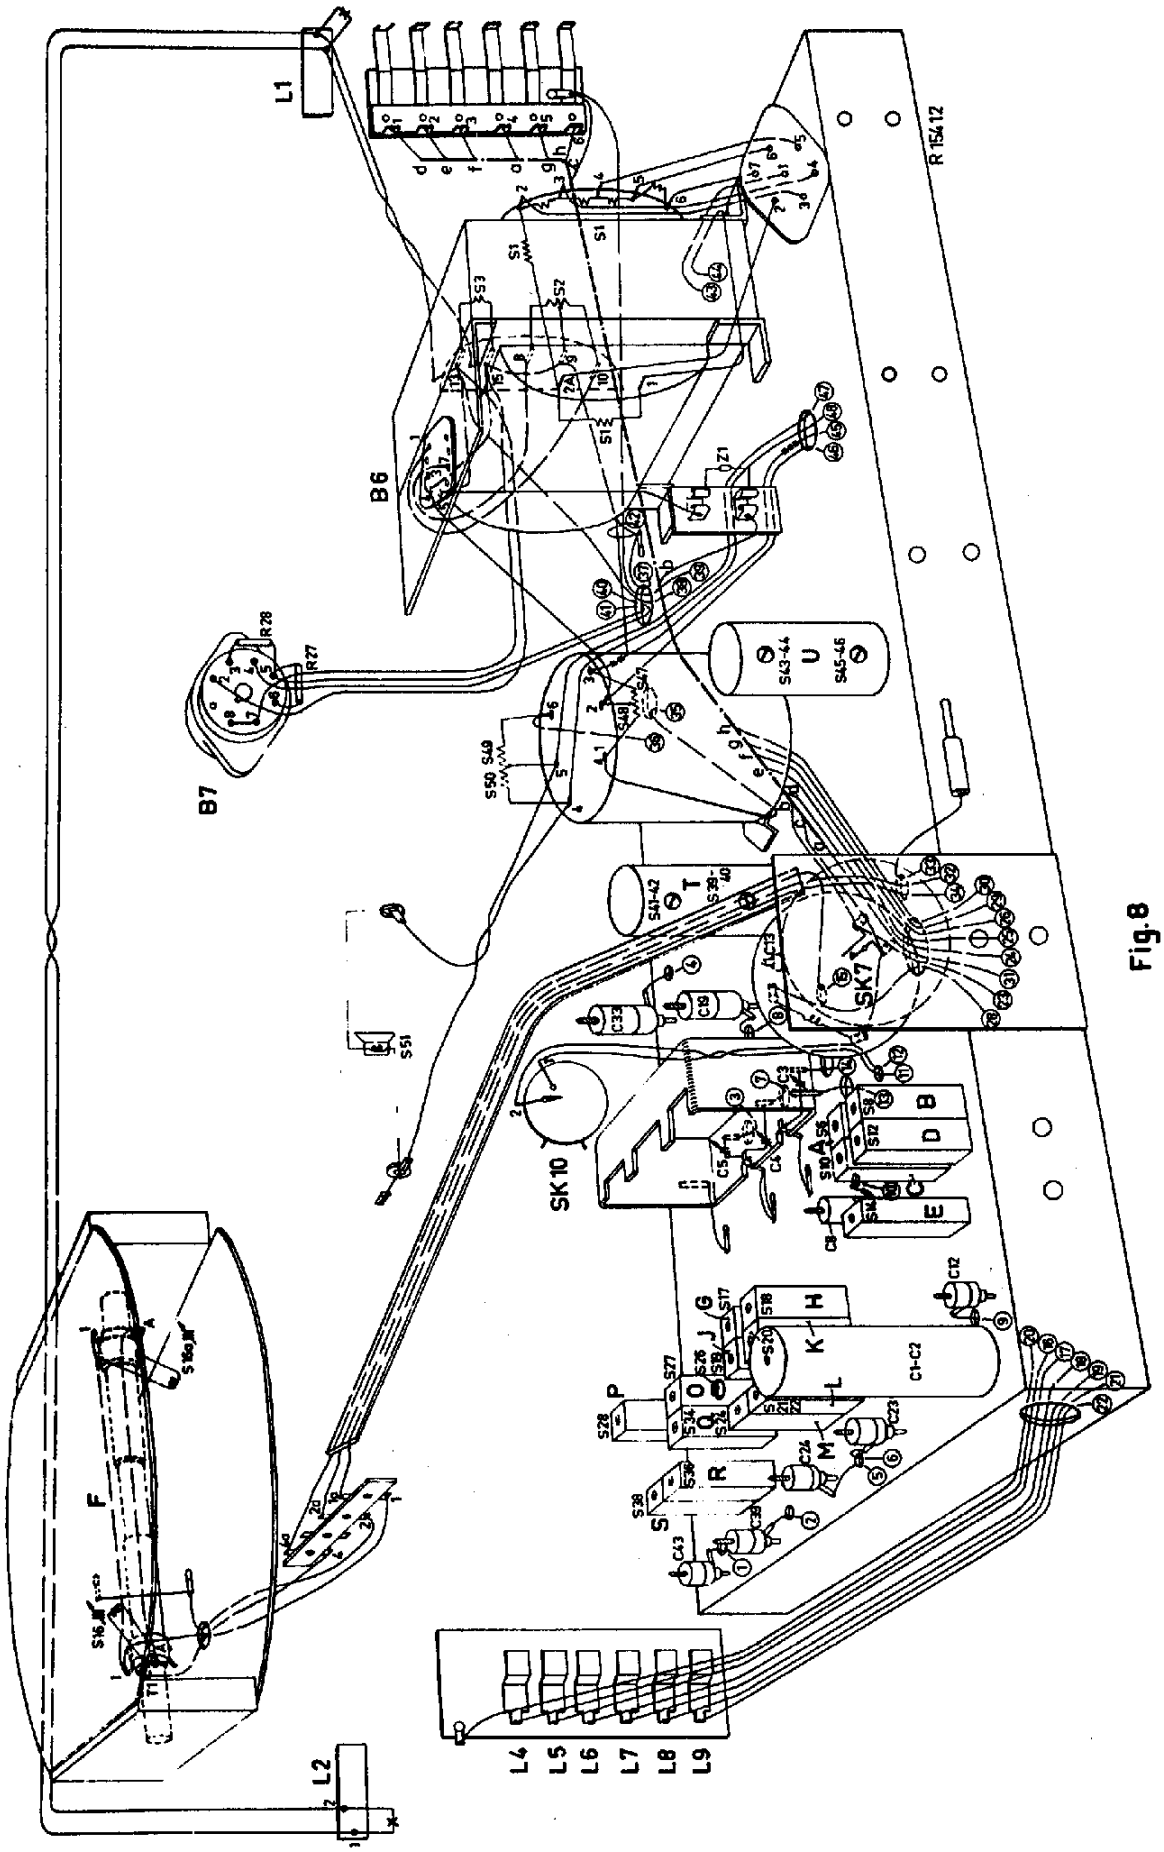

Fig.8

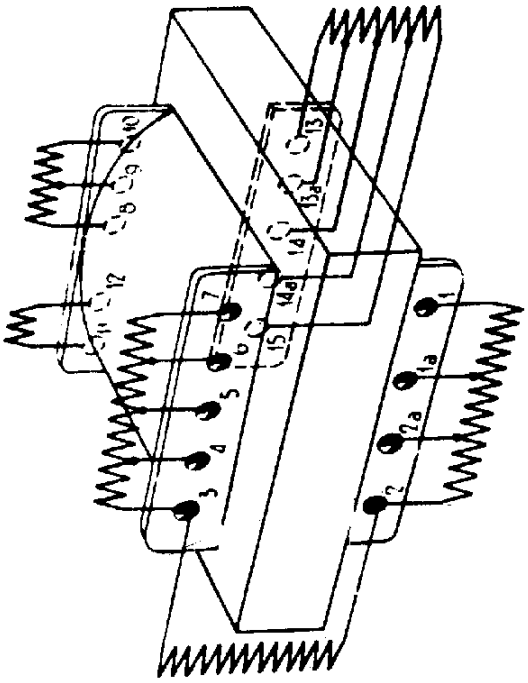
1
1a
2a
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13a
14
14a
15

Fig.9


R14889
10
9
8
15
13
6
5
4
3
2
2A
1

N.V. PHILIPS GLOEILAMPEN-FABRIEKEN EINDHOVEN	**Service Information**	No. Ba23
		DATE 17-6-54
CENTRAL SERVICE DIVISION	GROUP: App. ARTICLE: Radio TYPE: BX645A.	JvE/TV

RE: Wijziging; Modification.

Gedurende de productie van bovengenoemd apparaat zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

1) In serie met de P.U.-leiding is een weerstand opgenomen van 0,1 MΩ code nr. A9 999 00/100K.
2) R32 is gewijzigd van 47 kΩ in 18 kΩ. Code nr. A9 999 00/18K.

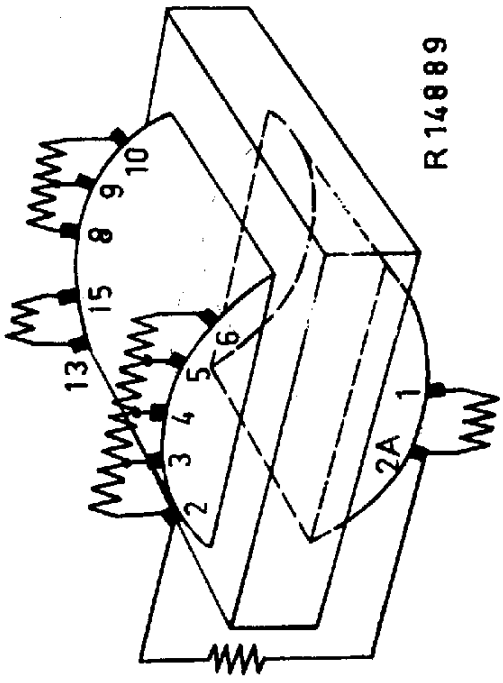Apparaten, waarin deze wijziging reeds uitgevoerd is, zijn te herkennen aan E02 op het chassis.

During the production of the above set, the following modifications have been applied:

1) A resistor of 0.1 MΩ code number A9 999 00/100K has been connected in series with the pick-up lead.
2) R32 has been modified from 47 kΩ in 18 kΩ code number A9 999 00/18K.

Sets in which this modification has been applied already can be recognized by the indication E02 on the chassis.

Dans l'appareil mentionné ci-dessus, des modifications ont été apportées en cours de fabrication:

1) Une résistance de 0,1 MΩ numéro de code A9 999 00/100K est connectée en série avec la ligne de pick-up.
2) R32 a été modifié de 47 kΩ en 18 kΩ numéro de code A9 999 00/18K.

Les appareils dans lesquels on a déjà appliqué cette modification, peuvent être reconnus de l'indication E02 sur le châssis.

CENTRAL SERVICE DEPARTMENT

~~A.v.Houten.~~