


# Service manual

## RADIO 90RL290

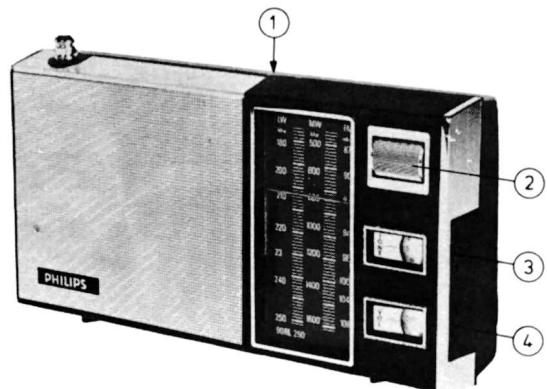

313A

Dimensions 210 x 110 x 51 mm

**PHILIPS**



Wave range switch

Golfbereikschakelaar  
Sélecteur de gammes d'onde  
Wellenbereichschalter

(1) Commutador de márgenes de ondas SK-A  
Conmutatore di scala d'onde  
Våglängdsomkopplare  
Bølgelængdeomskifter  
Bølgevender  
Aaltoalvekytkin

Tuning

Afstemming  
Syntonisation  
Abstimmung

(2) Sintonización VC1a/d  
Sintonizzazione  
Afstemning  
Asemien volinta  
Avstämning  
Avstemning

Tone control

Toonregeling  
Contrôle de tonalité  
Tonregler  
Control de tono  
Controllo del tuono  
Tonkontroll  
Tonekontrol  
Tonekontroll  
Sävynsäättö

R29

Volume control + On/off switch

Volume regelaar + Aan/uit schakelaar  
Commande de volume + Commutateur marche/arrêt

R30

Lautstärke regler + Ein/Aus-Schalter

Control de volumen + Interruptor

SK-B

Controlo del volume + Interruttore

Volympkontroll + Till/från omkopplare

+

Volumenkontrol + Afbryder

Volumkontroll + På/Av vender

SK-B

Voimakkussäätin + On/ei kytkin.

Wave ranges - Golfgebieden - Gammes d'ondes - Wellenbereiche - Margenas de ondas - Gamme d'onda - Våglängder -  
Bølgelængdeområder - Bølgeområder - Aallot alueet

LW - LG - GO - LW - OL - OL - LV-LB - LB - PA : 150 - 270 kHz (2000 - 1100 m)  
MW - MG - PO - MW - OM - OM - MV - MB - MB - KA : 525 - 1605 kHz (571 - 187 m)  
FM - FM - FM - UKW - FM - FM - FM - FM - ULA : 86 - 104 MHz

Transistors

TS1 - ED1501A	TS7 - MPS9680T
TS2 } - ED1501C	TS8 - ED1401B,C
TS5 - LM959ST	TS9 - MPS969EF
TS3 } - ED1501B	TS10 - LM390HIJ
TS4 } - ED1501B	TS11 - LM399HIJ
TS6 }	

Diodes

D1 {	-	CDG00
D2 {	-	
D5 {	-	
D3 {	-	1N60
D4 {	-	

Index: CS30399-CS30402


**Subject to modification**

4822 725 10753

Printed in the Netherlands


Wave range SI ....	Signal to	Var.cap	Adjust	Indication
MW(525-1605kHz)	470kHz	D	MAX.	C E G MAX.
FM	10.7 mHz FM	A	MAX.	A D F H MAX.
	10.7 mHz AM			K MIN.
MW (525-1605 kHz)	517 kHz	D	MAX.	B MAX.
	1630 kHz		MIN.	CT4
	600 kHz		Tune in	S4a S4c MAX.
	1500 kHz			CT3
LW (150-263 kHz)	147 kHz	D	MAX.	C30 MAX.
	200 kHz		Tune in	S4b S4d
FM (87.5-104mHz)	86.5mHz	A	MAX.	S6 MAX.
	105mHz		MIN.	CT2
	89mHz		Tune in	S2
	103mHz			CT1

↓ Repeat - Herhalen - Répéter - Wiederholen - Repitanse - Ripetere -  
Repetera - Gentage - Gjentagelse - Toista.

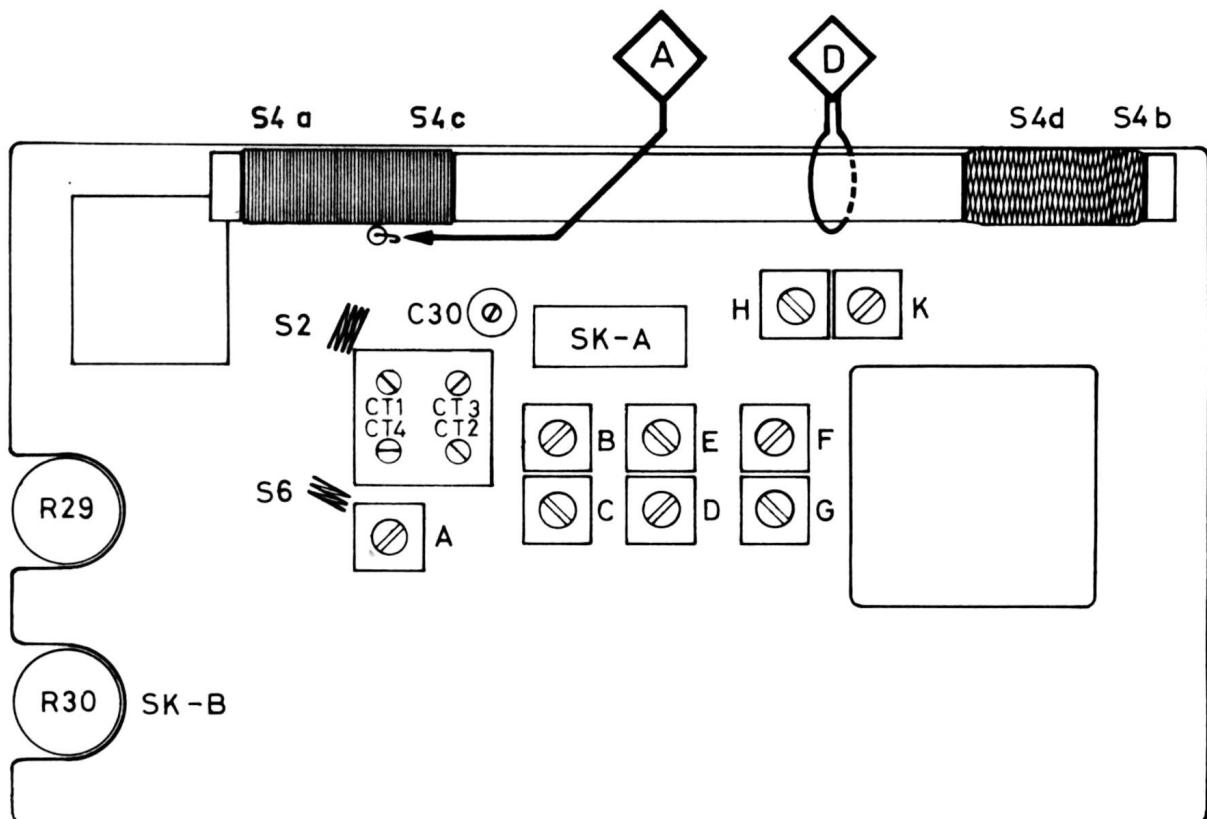


S	S3	S6	S2	A	S4c	S1	S4a	B	C	E	D	F	G	H	K	S15	S4d	S4b	S
C	33	6.10	3.1	2.28	31	30.27	29		26	24,22	23,21				34	35	38	C	
C	42	7.9	8.11	5.13	4.15	14.18	32.41		12	16.17	20	19			25	36	37	40.39 C	
R	29	4	3	2	23	28	26.41	25	5	15.8	18.16	14			31	35	39.38	R	
R	30	1	17	6	24	27.42	7	13.22.9	10.11.12	32	21	19.20	34.33.36.37.43.40						R


A S7

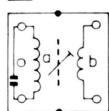


B S5

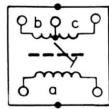


C S8

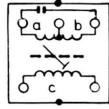


D F S9 S11

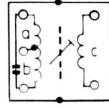


E S10

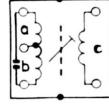



G S12

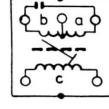




H S13

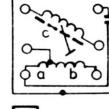



K S14

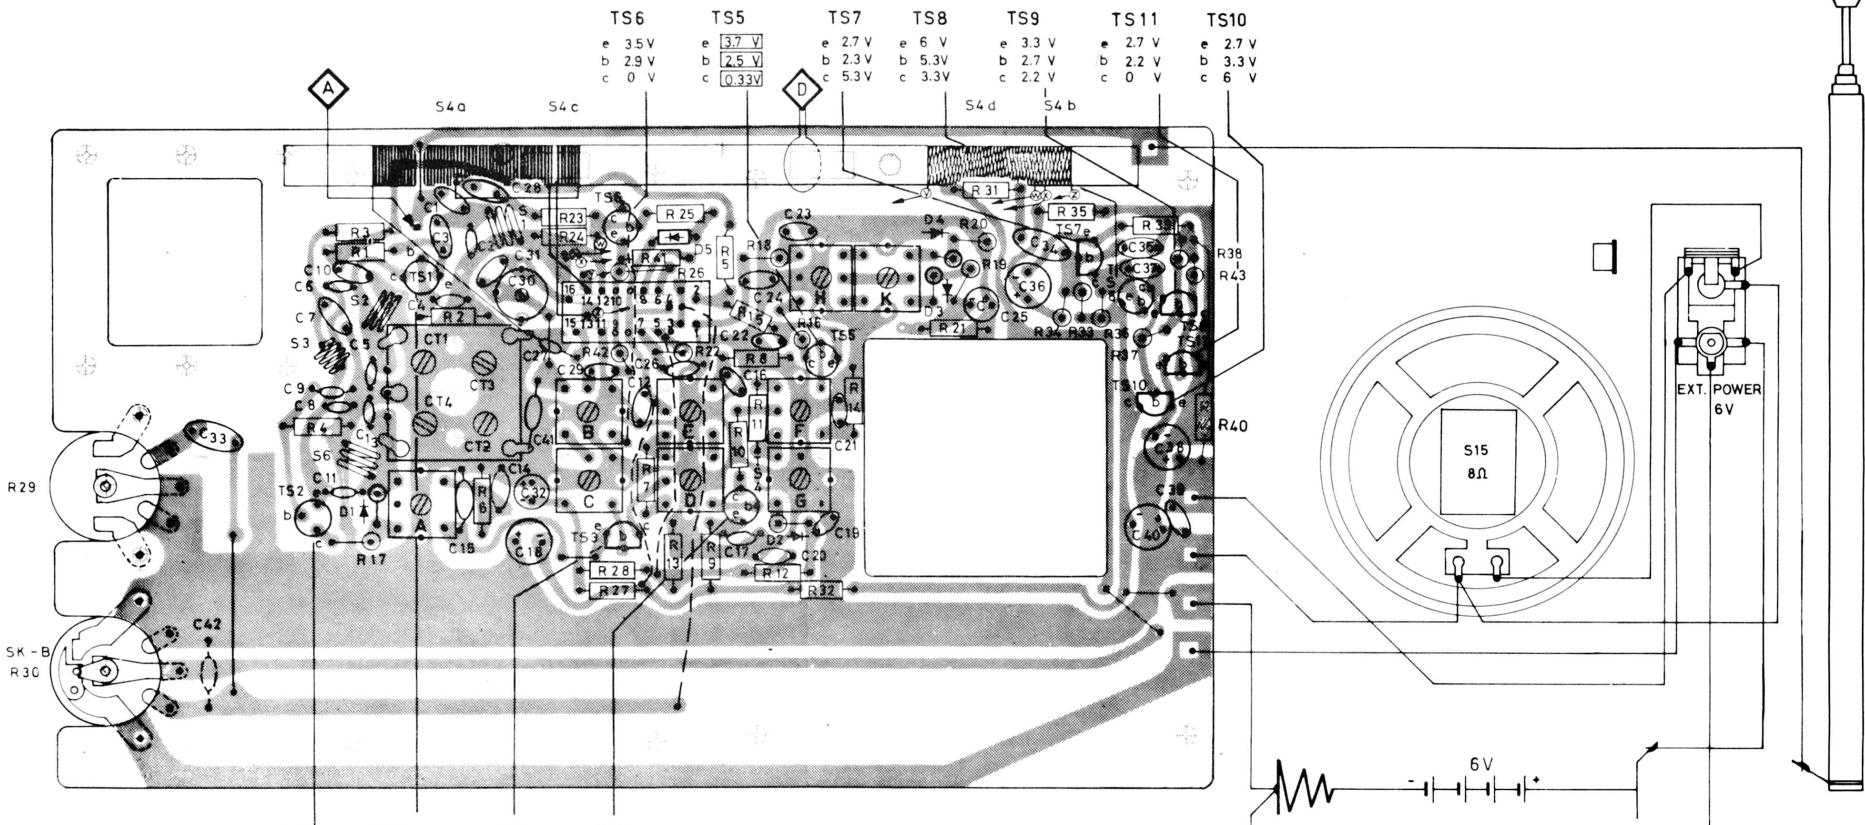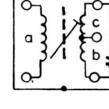

324D

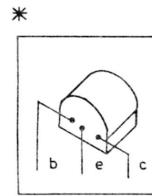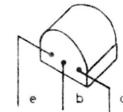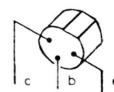TS1  
TS2  
TS4  
TS5  
TS6  
TS8

S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	S
C	1	2	3	27	4	28	5	7	8	6	10	9	11	13	29	C
R	1	2	23	24	25	41	26	35	42	417	6	27	28	7	8	R

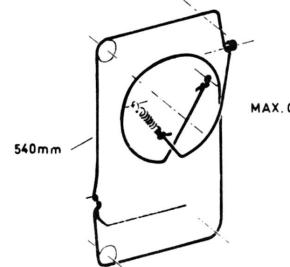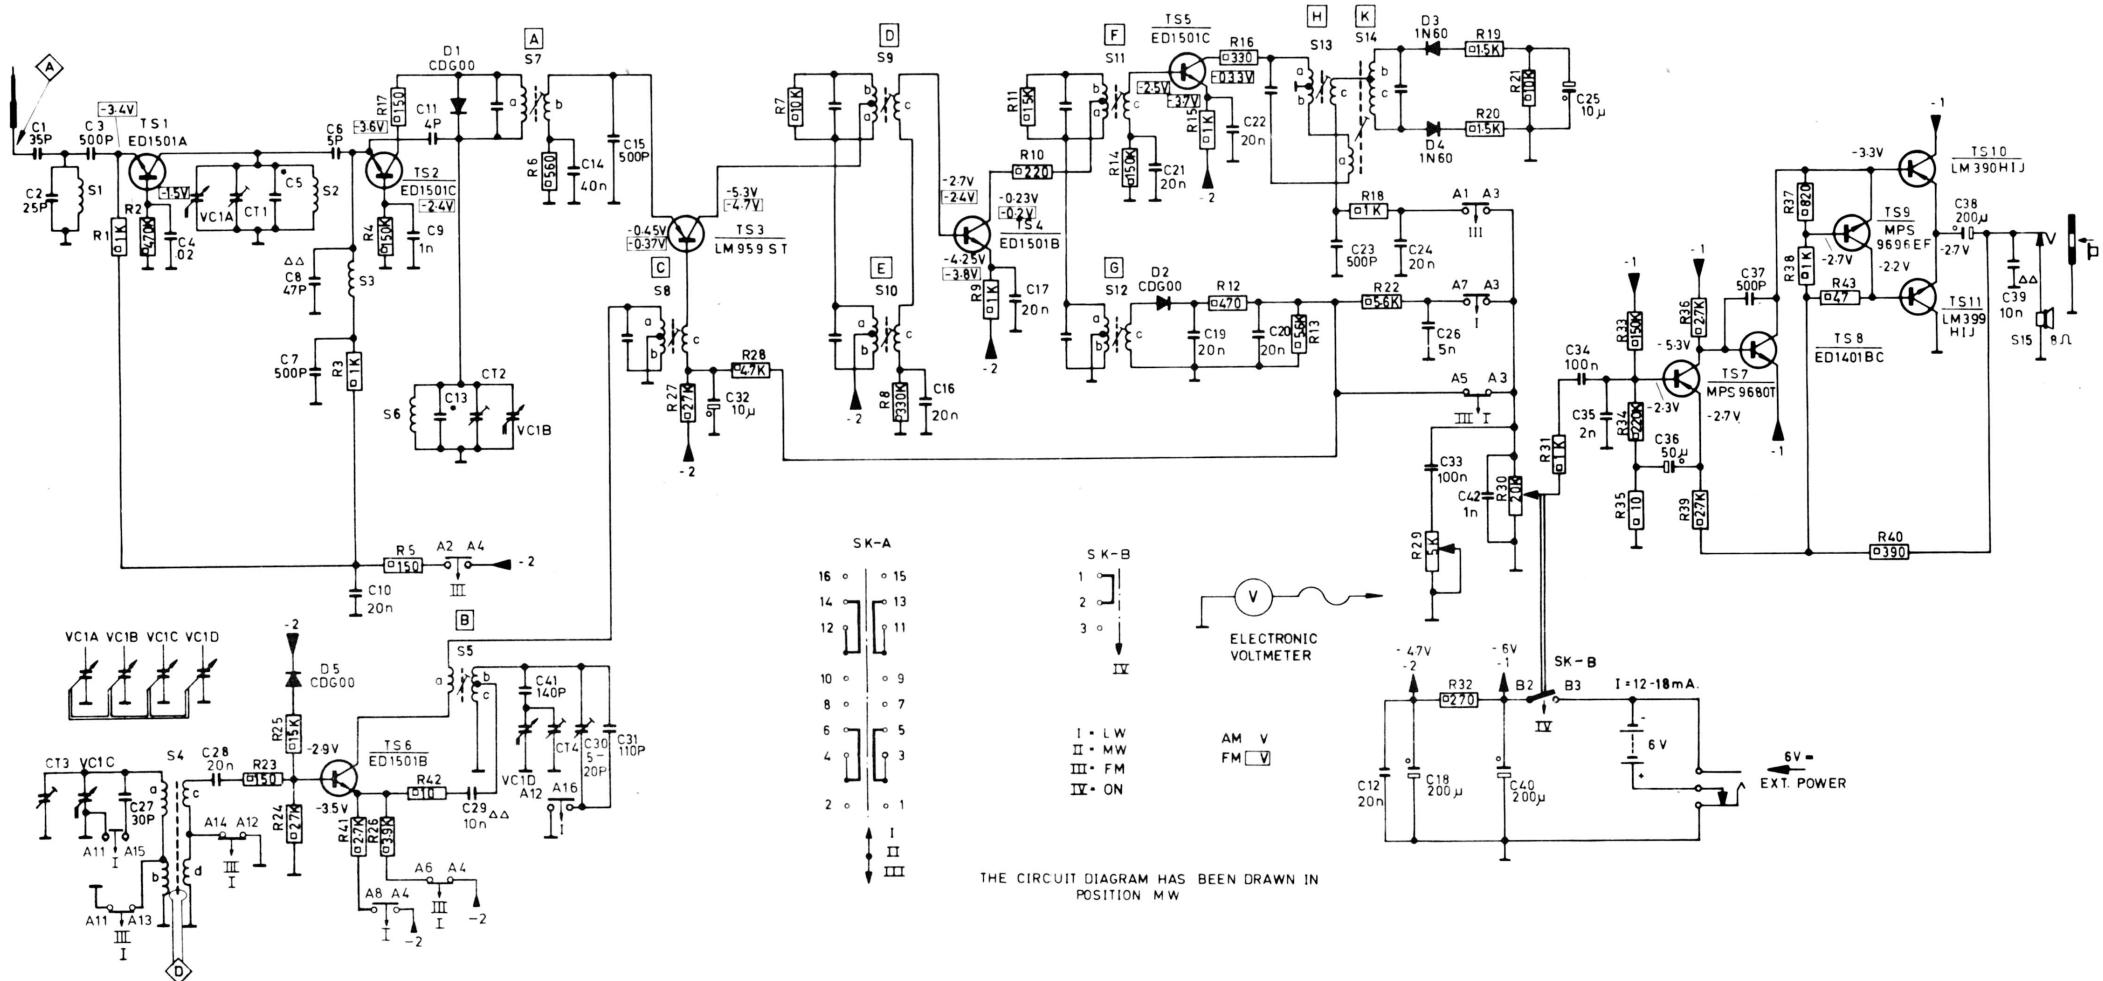

325 D

CS30401

# PHILIPS Service



17-11-1971	90RL290	Ba 1428
------------	---------	---------

**Information**

## RADIO

During production this set has been modified as follows:  
R7 has been replaced by diode CDG00 (4822 130 30693). The cathode has been connected to S9a.  
The value of R11 has been changed into 8.2k.  
Reason: Improve FM selectivity.

-----

Gedurende de produktie van dit apparaat zijn de volgende wijzigingen aangebracht:  
R7 is vervangen door een diode CDG00 (4822 130 30693). De kathode is verbonden met S9a.

R11 is veranderd in 8.2k.  
Reden: Verbetering van de selectiviteit op FM.

-----

En cours de production, on a apporté les modifications suivantes dans l'appareil:  
R7 a été remplacée par une diode CDG00 (4822 130 30693).

La cathode est reliée à S9a.  
La valeur de R11 est à présent de 8,2k.  
Motif: Meilleure sélectivité en FM.

-----

Während der Herstellung dieses Gerätes wurden nachstehende Änderungen vorgenommen:  
R7 wurde durch Diode CDG00 (4822 130 30693) ersetzt. Die Katode ist mit S9a verbunden.

Der Wert von R11 beträgt jetzt 8,2k.  
Grund: Bessere Selektivität auf UKW.

-----

# PHILIPS Service



27-10-1971

90 RL290

Ba 1415

**Information**

In production the earthing contact of SK-B is insulated from the earthing track, by locally removing the copper track. The electrical connection of the switch contact and its earth is formed by a wire to the earthing tag of the loudspeaker.

Reason: To prevent instability and LF distortion.

To prevent instability at FM, a 40 nF capacitor (4822 121 40055) has been connected in parallel with C10. Furthermore, to prevent distortion at FM, R33 has been connected differently and R44 and C44 have been added (see diagram below). The earthing contact of C44 is connected to the earthing contact of R35 on the p.c. board.

Het massakontakt van SK-B wordt in de produktie geïsoleerd van het massaspoor, door ter plaatse koperspoor te verwijderen. De elektrische verbinding van dit schakelaarkontakt met massa wordt nu gevormd door een draad, welke naar de massa-aansluiting van de luidspreker gaat.

Reden: Ter voorkoming van instabiliteit en LF-vervorming.

Tevens is ter voorkoming van instabiliteit bij FM-ontvangst een condensator van 40 nF (4822 121 40055) parallel aan C40 aangebracht, en is ter voorkoming van vervorming bij FM, R33 anders geschakeld; R44 en C44 zijn toegevoegd (zie onderstaande tekening). Het massakontakt van C44 is op de print verbonden met het massakontakt van R35.

Le contact de la masse de SK-B a été isolé en cours de production de la trace de masse en supprimant à cet endroit la trace de cuivre. La liaison électrique de ce contact de commutateur avec la masse est à présent réalisée par un fil qui va vers la connexion de masse du haut-parleur.

Motif: Remédier à l'instabilité et la distorsion B.F.


En outre, afin de remédier à l'instabilité en FM, un condensateur de 40 nF (4822 121 40055) a été branché en parallèle avec C40. Pour ce qui est de la distorsion en FM, R33 a été connecté autre part; R44 et C44 ont été ajoutés (voir croquis ci-dessous).

Le contact de C44 est relié sur la platine au contact de R35.

Der Masse-Kontakt von SK-B wird bei der Produktion von der Masse-Spur isoliert, indem man an dieser Stelle die Kupferspur entfernt. Die elektrische Verbindung dieses Schalterkontakte mit Masse bildet jetzt einen Draht, der zum Masse-Anschluss des Lautsprechers führt.

Grund: Vermeiden von Instabilität und NF-Verzerrung.

Ausserdem wurde zum Vermeiden von Instabilität bei FM-Empfang ein Kondensator von 40 nF (4822 121 40055) parallel zu C40 angeordnet. R33 wird anders geschaltet, um Verzerrung bei FM-Empfang zu verhindern. R44 und C44 wurden hinzugefügt (siehe untenstehende Zeichnung). Der Masse-Kontakt von C44 ist auf der Printplatte mit dem Masse-Kontakt von R35 verbunden.

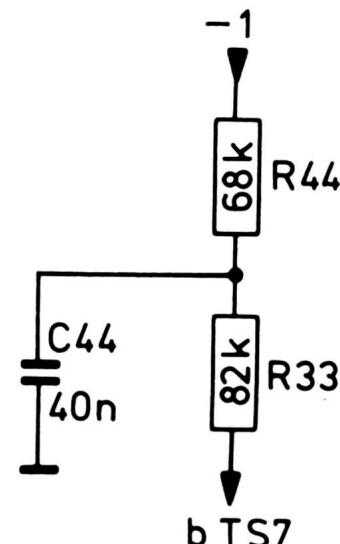

OBJET : Modification de l'amplificateur AF

Afin de réduire une distorsion en A.F., l'amplificateur est modifié.

Le nouveau schéma est donné.

R43	TS9	TS10,11
	mps 9696	lm390A / lm399A
15Ω	G	H . I
22Ω	H	J

