

Radiola

SERVICE


DÉPARTEMENT
S E R V I C E

19, rue Léon-Giraud
PARIS-19°

Classement { Saison 1966-1967
 { Classeur 10

INSTRUCTIONS POUR LE SERVICE DU RÉCEPTEUR PORTATIF

RA 6215 T / 12 B 12 R

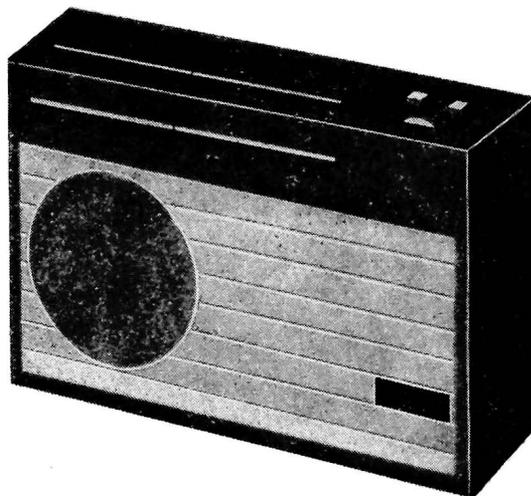

GÉNÉRALITÉS

Présentation :

Coffret matière moulée.
Grille métal.
12B - gris clair,
12R - anthracite.

Commandes :

Interrupteur et commande de puissance en bas sur la façade.
Molette syntonisation.
Touches PO - GO.
Commutateur HP - écouteur dans le boîtier à piles.

Alimentation :

6 V $\overline{\cdot\cdot}$ par 4 piles de 1,5 V en série.

Consommation sans signal : 12 mA.

HP - type AD 3207 Hz - \varnothing 60 mm - Z = 25 Ω .

Ecouteur : 8 Ω dans la boîte à piles.

Puissance de sortie : 120 mW.

Gammes d'ondes :

PO 185 à 571 m (1622 à 525 kHz).

GO 1175 à 2000 m (250 à 150 kHz).

FI 452 kHz.

Equipement :

TS1 AF 127 oscillateur mélangeur.

TS2 AF 127 ampli FI.

TS3 AF 127 ampli FI.

TS4 AC 132 ampli BF.

TS5 } AC 132 étage de sortie BF.
TS6 }

GR1 OA 70 détection.

INFORMATIONS SERVICE								
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



S. A. LA RADIOTECHNIQUE - SIÈGE SOCIAL : 51, RUE CARNOT - SURESNES (Seine)
CAPITAL 90 MILLIONS DE F R. C. Seine 55 B 2793

DIRECTION COMMERCIALE RADIOLA, 47, RUE DE MONCEAU - PARIS (8^e)

Strictement confidentiel - Document uniquement destiné aux commerçants chargés du Service Radiola - Reprod. interdite

RA6-19

Circuits FI

RÉGLAGES


Gamme	CV	Signal			Régler la sortie maximum
PO	Minimum	452 kHz	Via 470 nF	base TS3	S10-S11
		451 kHz		base TS2	S8 -S9
		453 kHz		base TS1	S6 -S7

Circuits HF


Gamme	CV	Signal		Régler à la sortie max.
GO	max.	148 kHz	via 470 nF	S4-S5
PO	min.	1630 kHz	base TS1	C27
PO	190 kHz	190 kHz	*	S3-S14
GO	525 kHz	525 kHz	*	S1-S2
	1300 kHz	1300 kHz	*	C28

Répéter ces réglages

* Signal appliqué sur le cadre au moyen d'une boucle de couplage.

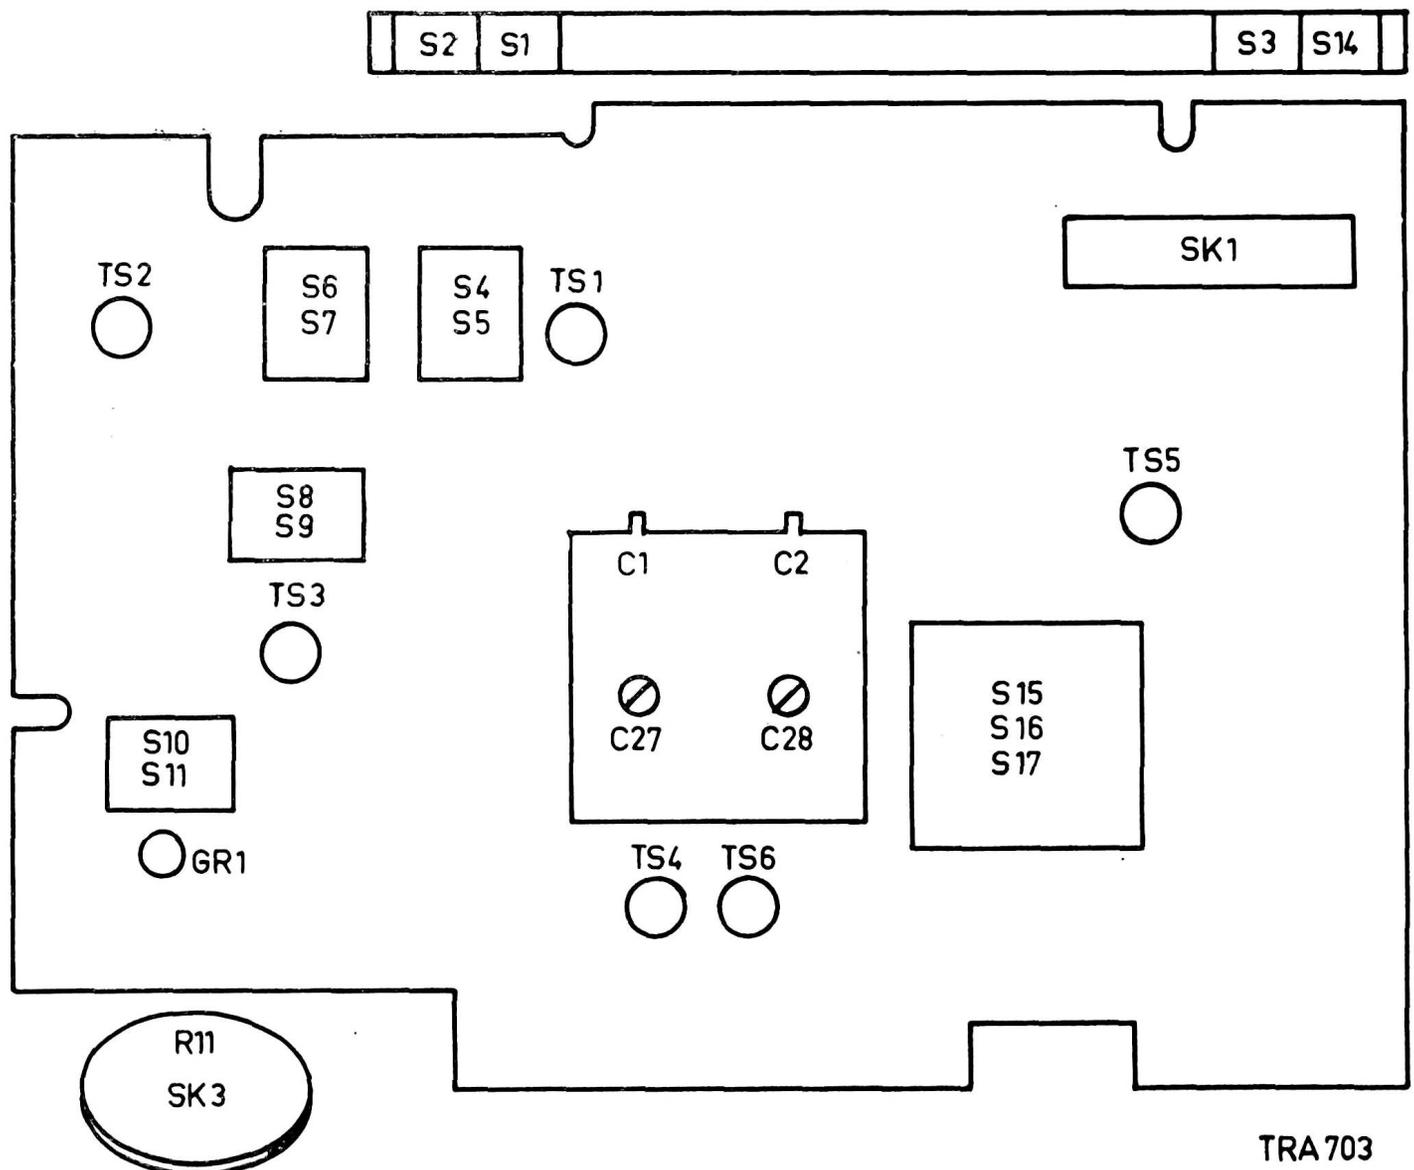



S	D	C	A	B	2,	1. 17. 16. 15.	3.	14.
C	19.18. 10. 14. 13. 15. 9.	25.11.7. 8.		1. 27.	6. 21. 28. 2.	22. 26.	20. 3. 5.	4. 23. 29.
R	5. 8. 10. 9.	4. 11.	24. 6. 7. 12. 13. 14.		12. 13. 27. 2.	23. 15	28.	16. 17. 18. 19. 20.

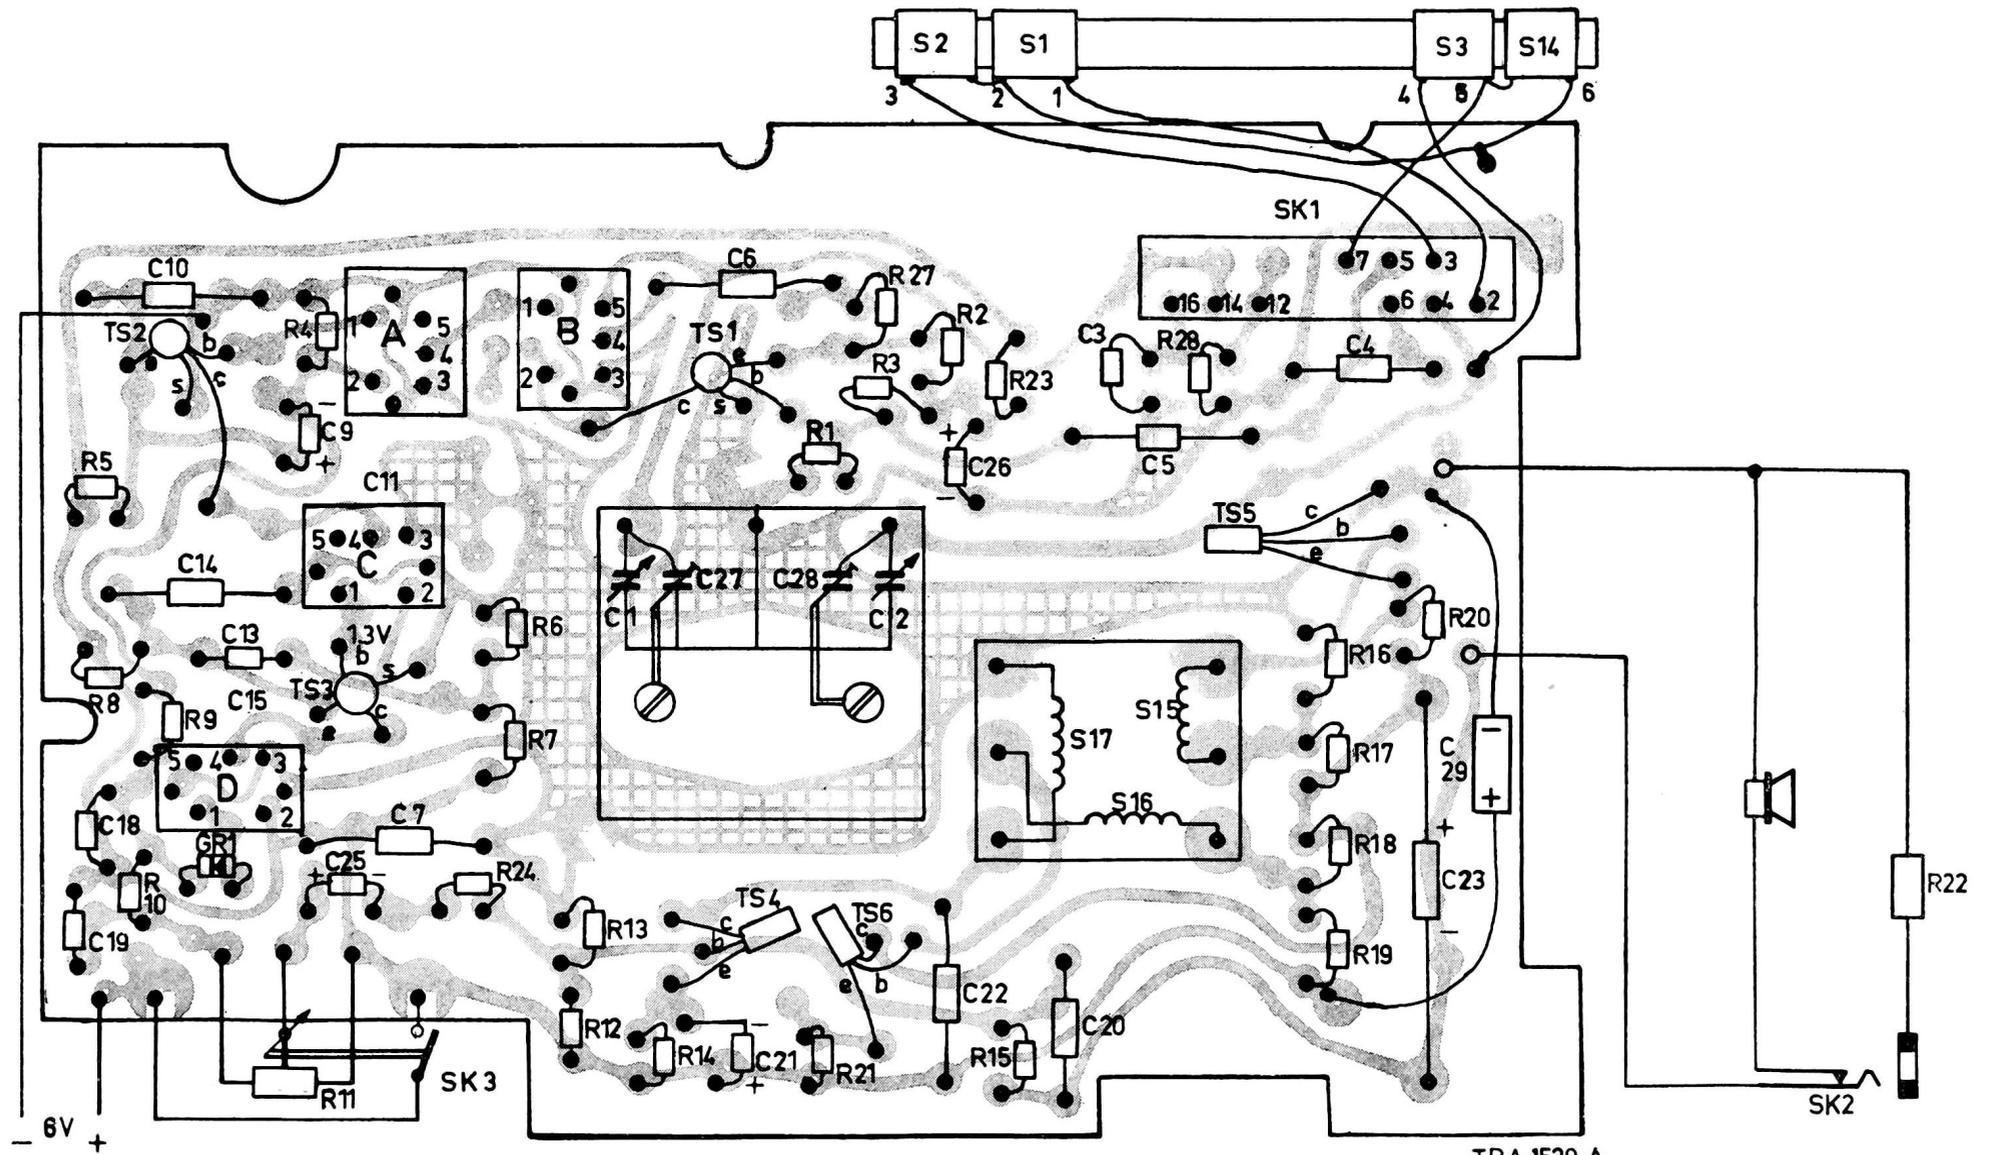

TRA 1529 A

S	15. 16. 17.										B	A.	C.	D.											
C	29.	23.	4.	5.	3.	20.	26.	2.	28.	6.	21.	27.	1.	8.	7.	11.	25.	9.	15.	12.	13.	14.	10.	18.	19.
R	20.	19.	18.	17.	15.	28.	15.	23.	2.	27.	3.	21.	14.	13.	12.	7.	6.	24.	11.	4.	9.	10.	8.	5.	

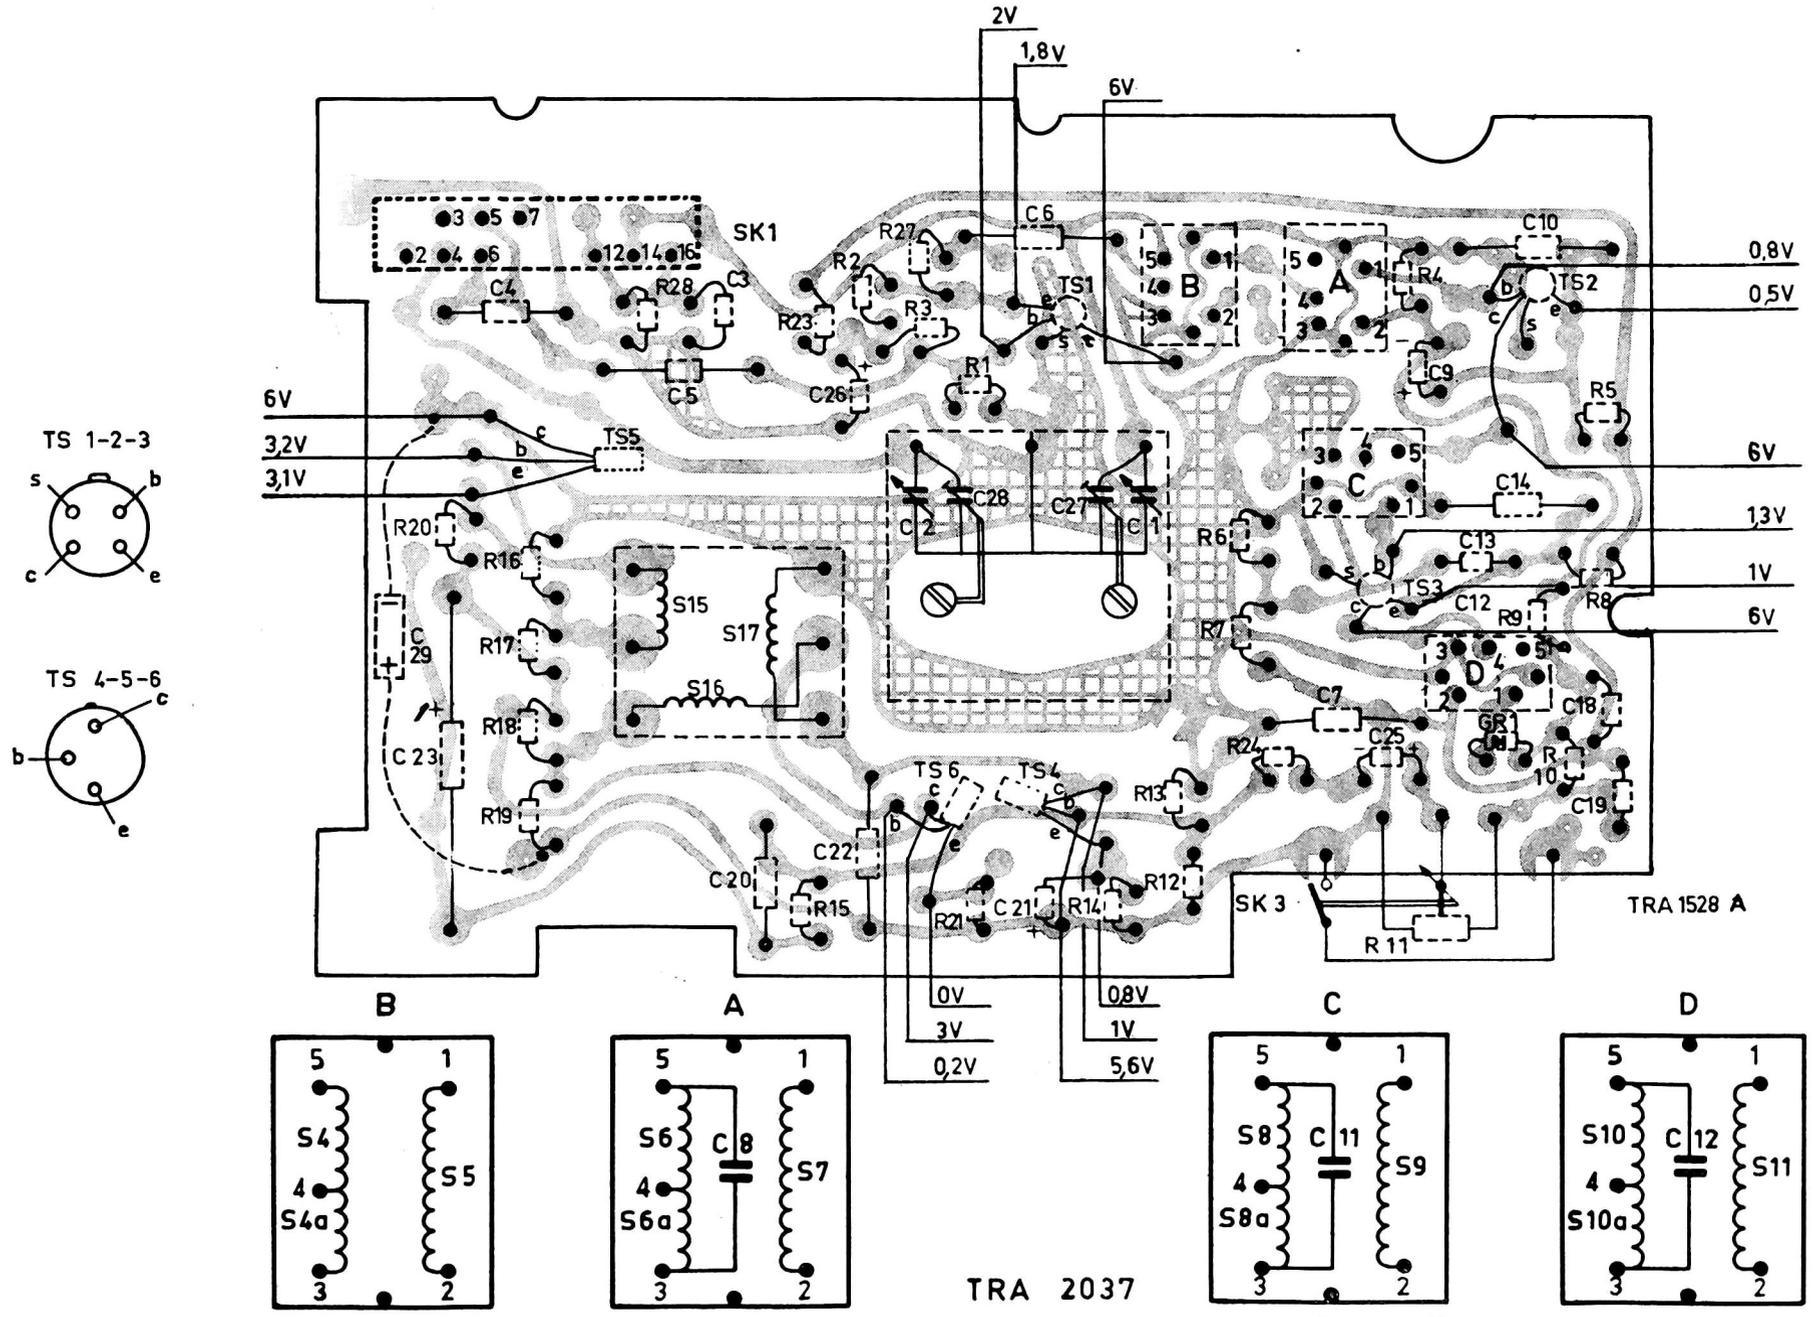

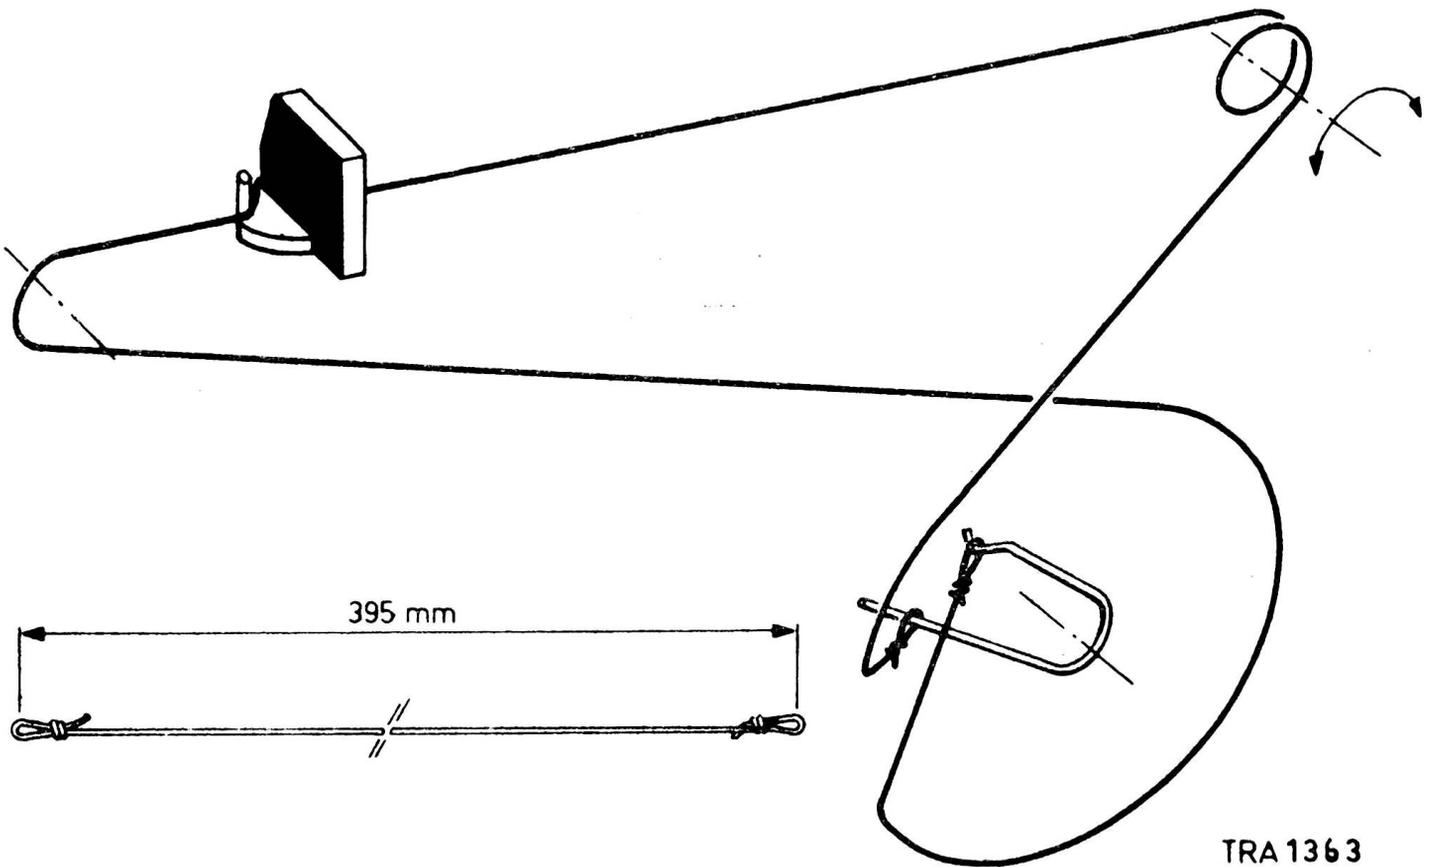

Il peut arriver que l'entraînement commence à patiner parce que la ficelle devient moins flexible.
On peut supprimer ce défaut en rallongeant la ficelle de 15 mm et en la tournant trois fois autour de l'axe d'entraînement.

S	14, 3, 2, 1			4, 4a, 5	6a, 6, 7.			8a, 8, 9.			10a, 10, 11.					17, 15, 16.		
C	4.	2.	28.	1, 5, 27.	6, 3.	8.	9.	10, 11.	13.	14, 15.	18.	19.	25.	21.	22, 20.	23.	26.	29, 7.
R				1, 3.	28.	27, 2.	4, 9.	5.	6, 7.	8.	10.	11.	24.	13, 12.	14.	15, 16, 17, 18, 19.	20, 21.	23, 22.

