


SERVICE NOTES

6011T

Golfbereiken Wave ranges	Gammes d'ondes Wellenbereiche	Knöpfe Controls	Commandes Bedienung
M.W. 185 - 575 m L.W. 1150 - 1950 m	N.F. } 455 kc/s I.F. } 455 kc/s	Volume Volume Intensité Lautstärke	M.G. M.W. P.O. M.W.
Transistoren Transistors. Transistors.	Transistors. Transistoren. Transistoren.	Afstemming Tuning Syntonisation Abstimmung	Uit Off Hörn Aus
T1 - OC44 T2 - OC45 T3 - OC45 T4 - OC71 T5 - OC71	T6 } 2 OC72 T7 } 2 OC72 D1 - OA79 D2 - OA85	L.G. L.W. G.O. L.W.	Aan On Branché Ein
Afmetingen Dimensions Dimensions	Dimensions Abmessungen	Voeding Supply	Alimentation Speisung
Lengte Length Largeur Länge	250 mm.	6 V -	
Diepte Depth Profondeur Tiefe	90 mm.	Verbruik Consumption	Consommation Verbrauch
Hoogte Height Hauteur Höhe	180 mm.	17 mA Zonder signaal Without signal Sans signal Ohne Signal	Volume op minimum Volume at minimum Intensité au minimum Lautstärke auf minimum
			93 992 75.1

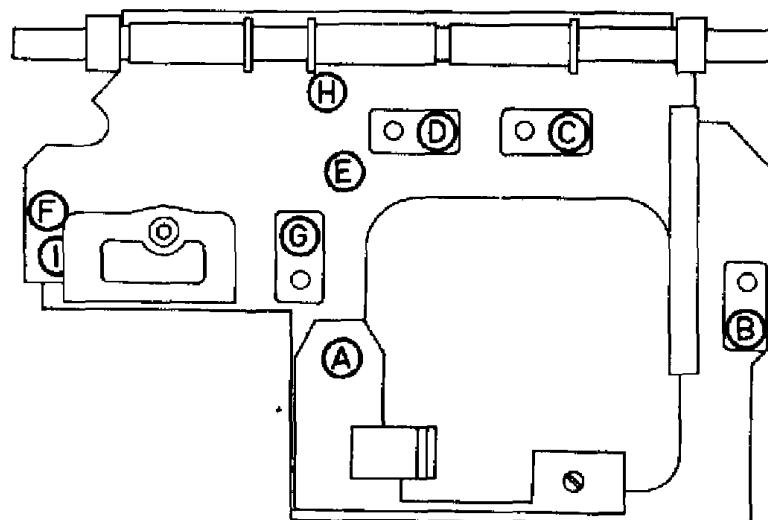

Indien niet anders aangegeven worden de signalen met een koppe wikkeling (\pm 3 windingen) aan de ferrocoptor toegevoerd.
Wijzer instellen op maximumstand van varco.

Unless otherwise stated the signals are applied to the ferroceptor with a couple winding (approx. 3 turns).
Set pointer on maximum position fo variable capacitor.

Sauf indication différente les signaux sont appliqués au ferroceptor avec un enroulement de couplage (env. 3 spires).
Régler l'aiguille à la position maximum du condensateur variable.

Sofern nicht anders angegeben, werden die Signale dem Ferrozeptor mit einer Koppelwicklung (ung. 3 Windungen) zugeführt.
Zeiger auf maximale Stellung des Drehkondensators einstellen.

Bereik Range Gamme Bereich	Toets Push-button Touche Drucktaste	Stand van varco Position of gang cap. Position du C.V. Stand Drehko.	Signaal toevoeren Apply signal to Injecter le signal au Signal zuführen an	Afregelen op maximum Adjust to maximum Régler au maximum Abgleichen auf maximum
M.P. I.F. F.I. Z.F.	M.G. M.W. P.O. M.W.	Minimum	Basis T1 via) Base T1 via) 33000 Base T1 à travers) pF Basis T1 über) 455kc/s	B, C, D.
M.G. M.W. P.O. M.W.	M.G. M.W. P.O. M.W.		1620 kc/s	E, F.
L.G. L.W. G.O. L.W.	L.G. L.W. G.C. L.W.	Wijzer op } Pointer at } Aiguille sur } 1250m Zeiger auf }	525 kc/s	G
			240 kc/s	H, I.

Vervangen van de eindtransistoren.

Indien een der eindtransistoren defect is, dienen beide vervangen te worden.
Plaats een condensator van $100 \mu\text{F}$ tussen basis van T4 en chassis.
Schakel een mA-meter in de voedingslijn van -6V naar uitgangstransformator.
De condensator Cx en de mA-meter zijn gestippeld aangegeven in het principeschema.
R21 (Punt A) afregelen, zodanig dat de meter 6 mA aanwijst. Potentiometer aflatken.

Replacement of the output transistors.

When one of the output transistors is defective, both should be replaced.
Place a capacitor of $100 \mu\text{F}$ between base T4 and chassis.
Connect a milliammeter in the supply line of -6V to the output transformer.
The capacitor Cx and the milliammeter have been indicated in dotted lines in the circuit diagram.
Adjust R21 (point A) so that the meter indicates 6 mA. Seal potentiometer.

Remplacement des transistors de sortie.

Lorsqu'un des transistors de sortie est défectueux, les deux doivent être remplacés
Intercaler un condensateur de $100 \mu\text{F}$ entre la base T4 et masse.
Relier un millampèremètre dans la ligne d'alimentation de -6V vers le transformator de sortie.
Le condensateur Cx et le millampèremètre sont indiqués au pointillé dans le schéma de principe.
Régler R21 (point A) de façon à ce que l'instrument accuse 6 mA.
Cirer le potentiomètre à la laque.

Ersatz der Endtransistoren.

Wenn einer der Endtransistoren defekt ist, müssen beide ersetzt werden.
Einen Kondensator von $100 \mu\text{F}$ zwischen Basis T4 und Chassis anschliessen.
Ein Milliamperemeter in die Speiseleitung von -6V nach dem Ausgangstransformator anschliessen.
Der Kondensator Cx und das Milliamperemeter sind punktiert in Prinzip-Schaltbild angegeben.
R21 (Punkt A) derart abgleichen dass das Messinstrument 6 mA anzeigt.

Demontage van de grote knop van varco.

Batterijen uit houder nemen.
In de bodem van de batterijhouder is een gat uitgespaard, waardoor de bevestigingschroeven van de knop zijn te bereiken.

Dismantling of the large variable capacitor knob.

Take the batteries out of their casing.
A hole is provided in the bottom of the battery box, giving access to the fixing screws of the variable capacitor knob.


Démontage du grand bouton de C.V.

Enlever les piles de leur logement.
Un trou a été prévieu dans le fond du boitier piles, qui permet d'accéder aux vis de fixation du bouton de C.V.

Demontage des grossen Knopfes vom Drehkondensator.

Die Batterien aus ihrem Gehäuse herausziehen.
Im Boden des Batteriegehäuses ist ein Loch vorgesehen, das es ermöglicht, die Befestigungsschrauben des Knopfes zu erreichen.

S 1. 2. 3. 4. 4. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 16. 17. 18.

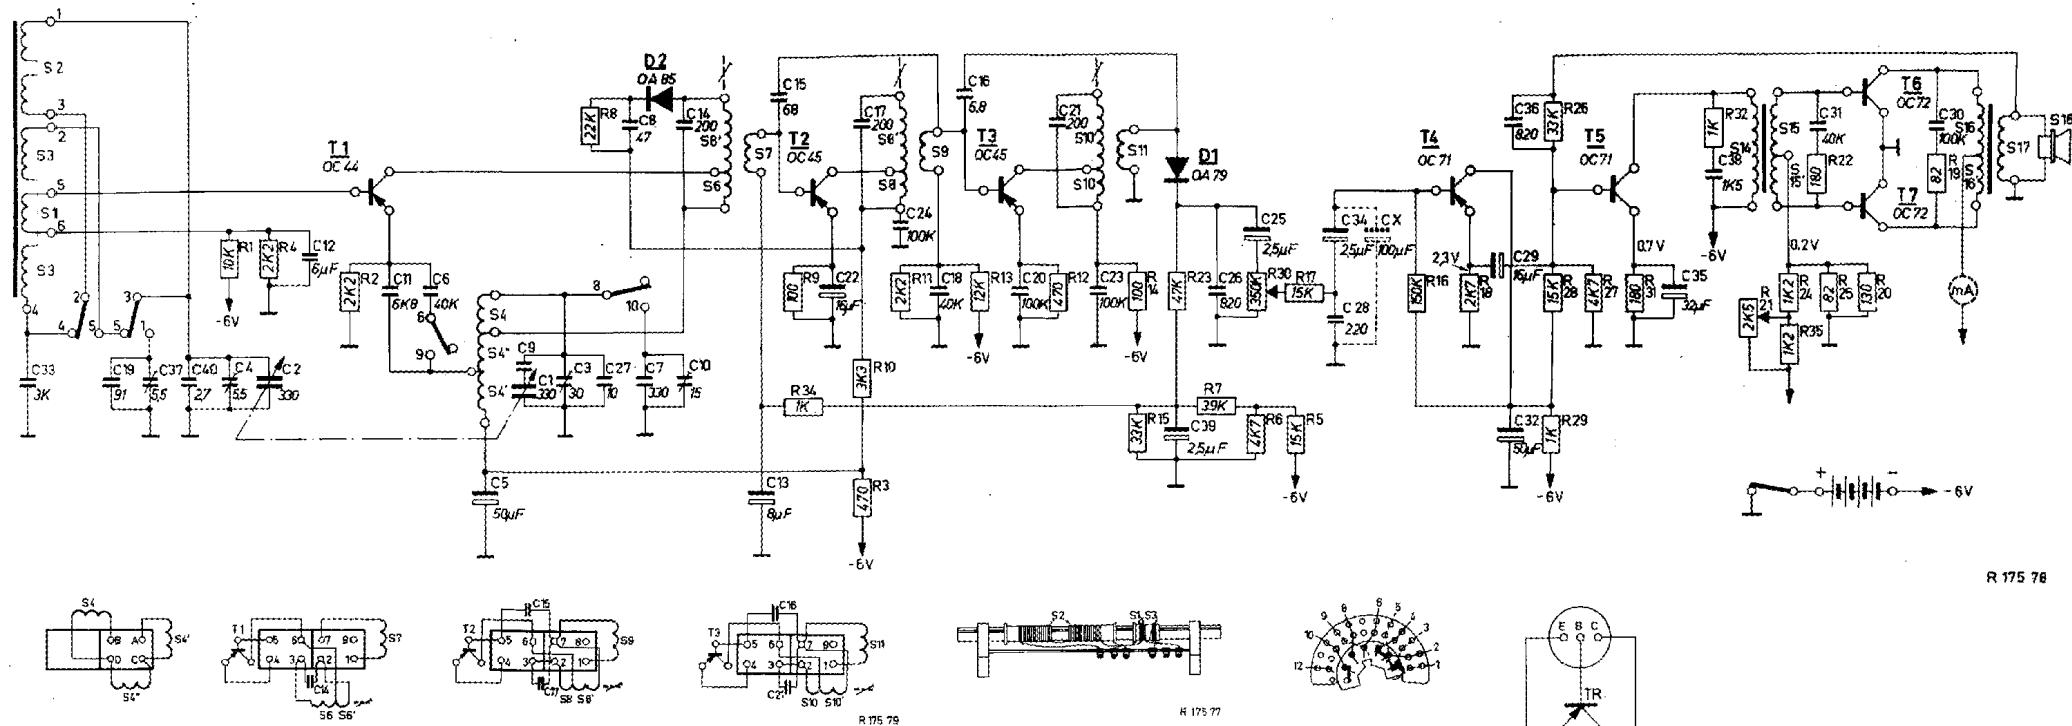

S1)		C1 }		FK 511 53
S2)	FD 002 21	C2 }		FA H5 004 4
S3)		C6	40.000 pF	5703/16
S4)		C12	16 µF	
S4')	FD 002 23	C18	100.000 pF	WN 721 54/G100K
S4'')		C20	100.000 pF	WN 721 54/G100K
S5)		C22	16 µF	5703/16
S6)		C23	100.000 pF	WN 721 54/G100K
S7)	FD 002 25	C24	100.000 pF	WN 721 54/G100K
S8)		C25	16 µF	5703/16
S8')	FD 002 27	C30	100.000 pF	WN 721 54/G100K
S9)		C31	40.000 pF	FA H5 004 4
S10)		C33	3.000 pF	9 05/3K
S10')	FD 002 29			
S11)		R20		B8 320 01A/130B
S14)		R21	2.500 Ω	FK 511 64
S15)	FD 041 10	R30	350 Ω	FK 511 62
S15')				
S16)				
S16')	FD 041 12			
S17)				
S18)	FD 041 17			vG/PwE

Kast	Cabinet	Coffret	Gehäuse	FD 650 08/01
Scheren in achterwand	Cissors in back-plate	Ciseaux de dos	Scheren in Rückwand	FD 650 90/01
Sierframe	Ornamental frame	Cadre décoratif	Zierschraumrahmung	FD 670 90/01
Sierrooster	Ornamental grill	Grille décoratif	Ziergitter	FK 670 87/01
Houtvat	Grill	Ensemble polignée	Holzgriff	FD 670 95/01
Hantelbevestiging	Grip fixing	Arrêt pour poignées	Handgriffbefestigung	FD 670 96/01
Brukstels unit	Push-button unit	Interrupteur à touches	Brückstuteneinheit	FD 150 02/01
Bruktoets	Push button	Touche	Brücktaste	FE 328 89
Schoal	Dial		Eskala	FK 955 52/01
Grotte knop	Large knob	Grand bouton	Knopf (gross)	FD 670 97/01
Kleine knop	Small knob	Petit bouton	Anzapf (klein)	FK 855 36/03
Knop volumeregelaar	Knob volume control	Commande potentiométrique	Knopf (Lautstärkeregler)	FK 328 95/01
Biering volumeregelaar	Cup volume control	Goulotte pour cordonage de volume	Absdeckschale (Lautstärke-	FR 288 94/01
Bodemplaat	Bottom plate	Fond	Abdeckplatte (Lautstärke-)	FR 804 73

$\eta = vQ/Fv$